

2018年河南省工程建设强制性标准暨施工发包与承包计价行为“双随机”抽查情况公示

序号	项目所在地	建设单位	责任主体	专家意见
1	郑州市	郑州市建设投资集团有限公司	建设单位：郑州市建设投资集团有限公司	计价行为：没有报送经过当地主管部门备案的最高投标限价成果文件，违反《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住建部16号部令）有关规定。
2	郑州市	郑州瀚宇置业有限公司	设计单位：河南省朝阳建筑设计有限公司 图审单位：河南德阳设计审查咨询有限公司	设计阶段—违反强制性条文—建筑：设计说明15.4条临空防护栏杆高度 ≥ 1.05 米，不满足《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ39-2016）第4.1.9条要求。 —违反一般性条文—给水排水：1、设计依据未列入现行规范，违反了《托儿所幼儿园建筑设计规范》（JGJ39-2016）。2、设计说明工程概况叙述有误，10班幼儿园应为大型幼儿园而不是小型。
3	郑州市	河南绿地商城置业有限公司	勘察单位：郑州中核岩土工程有限公司	勘察阶段：1、勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险，违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部37号令）。 2、报送资料缺少合同、外业记录、测量记录、勘察纲要、技术安全交底，土工试验原始记录。
			设计单位：天津市天友建筑设计股份有限公司 图审单位：郑州市蓝图勘察设计咨询服务中心	设计阶段—违反强制性条文—建筑：节能计算书中未进行结露验算，节能备案表中填写的最不利热桥内表面温度低于露点温度，不符合《民用建筑热工设计规范》（GB50176-2016）第4.2.11条的规定。 —违反一般性条文—给水排水：设计依据中无《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014），无管道抗震支吊架节点连接示意大样图。 —违反工程建设标准有关管理规定—结构：设计总说明第6条中《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107-2010）、《住宅工程质量通病防治技术规程》（DBJ41/070-2005）、第8.10.1条《建筑变形测量规范》（JGJ8-2007）和绿地专篇第二条中《建筑工程设计文件编制深度规定》2008年版已作废止（总说明中第6条中2015年版错误）。
4	郑州市	郑州信息工程职业学院	勘察单位：河南省地矿建设工程（集团）有限公司	勘察阶段—违反一般性条文：缺少成桩可能性及施工对周边环境的影响评价，不符合《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T72-2017）第8.3.2.3条。
			设计单位：郑州市建筑设计院 图审单位：郑州市蓝图勘察设计咨询服务中心	设计阶段—违反强制性条文—结构：结施12中二层梁A轴线上二级KL15（250 \times 700）中支座纵筋2C18小于最小配筋率0.30%，不符合规范GB50010-2010(2015年版)第11.3.6.1的规定。 —电气：未应给出各场所照度值和功率密度值，不满足建筑照明设计标准GB50034-2013-6.3，违反强制性条文。 —违反一般性条文—给水排水：1、图纸显示消防系统采用临时高压系统为校区内共用、消防水池540 m^3 及消防泵房为校区另建，未说明高位水箱设置情况和校区临时高压系统的设计情况，（审查回复中说明高位水箱18 m^3 位于校区实训楼12层屋顶，但未见设计变更内容）。 —电气：未明确电气第02张第六章机电设备安装抗震设计应明确抗震设防烈度，不满足《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）。 —违反工程建设标准有关管理规定—结构：设计总说明第三.3.1条中《建筑变形测量规范》（JGJ8-2007）和《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107-2010）已作废。
			咨询单位：中博信工程造价咨询（北京）有限公司 造价工程师及其执业证书号： 姚庆霞 建[造]01110008959 王 红 建[造]13410005645	计价阶段：最高投标限价等工程造价成果文件未签字，违反《造价咨询企业管理办法》（中华人民共和国建设部令第149号）第二十二条。
5	郑州市	郑州瀚宇置业有限公司	勘察单位：河南工程水文地质勘察院有限公司	勘察阶段—违反一般性条文：幼儿园12-a#楼基底标高148.55m，只有135#孔湿陷性评价钻孔结果偏少，用其它孔评价一下幼儿园基底下地基土湿陷性。另外拟建建筑正负0标高150-151m左右，与勘察期间地表标高相差不大。
			设计单位：河南国基建设集团有限公司 图审单位：河南德阳设计审查咨询有限公司	设计阶段—违反强制性条文—暖通：幼儿园厨房通风不满足GB50736-2012 6.3.9条。 —违反一般性条文—建筑：楼梯梯段处的窗未设防护措施，不符合《民用建筑设计通则》6.10.3条。 —违反工程建设标准有关管理规定—建筑：设计说明中引用以下规范为作废版本《建筑内部装修设计防火规范》。

6	郑州市	郑州市建设投资集团有限公司	建设单位: 郑州市建设投资集团有限公司	计价阶段: 没有报送经过当地主管部门备案的最高投标限价成果文件, 违反《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住建部16号部令)有关规定。
7	郑州市	郑州农工商华臻置业有限公司	设计单位: 河南中科建筑规划设计有限公司 图审单位: 河南省建筑工程施工图设计文件审查所有有限公司	设计阶段—强制性条文—结构: JG-10中GBZ1a独立墙肢厚200, 外围箍筋C6, 间距200, 不符合《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)第6.4.3.1的规定。 —违反一般性条文—结构: JG-12中2-49轴线上水平框梁KL15, 箍筋C6@200, 按照连梁设计违反《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 7.1.3条, 不符合《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)表6.3.3的规定。 —给水排水: 设计依据中无《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014), 无管道抗震支吊架节点连接示意大样图。 —暖通: 一层扩大前室的自然通风具体措施未在说明及平面中明确。
			建设单位: 郑州农工商华臻置业有限公司 施工单位: 龙元建设集团股份有限公司	计价阶段: 1、施工合同中未对工程价款的风险内容及其范围(幅度)进行约定, 不符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)中第3.2.1的规定。2、工程造价成果文件未签字, 不符合《工程造价咨询企业管理办法》(中华人民共和国建设部令第149号)第二十二条。
8	郑州市	郑州碧云达克罗涂覆有限公司	勘察单位: 河南工程水文地质勘察院有限公司	勘察阶段—违反一般性条文: 缺少湿陷性土工试验成果。
9	郑州市	河南融创晟元置业有限公司	勘察单位: 中化地质郑州岩土工程有限公司	勘察阶段—违反一般性条文: 缺少勘察纲要, 钻孔记录, 原位测试记录、土工试验原始记录单。
			设计单位: 重庆长厦安基建筑设计有限公司 图审单位: 河南省建设工程施工图审查中心有限公司	设计阶段—违反强制性条文—电气: 电施编号E01-010, 弱电系统图。“商业通信系统图”, 光纤到户未满足《国家电信业务经营者平等接入用户自由选择电信业务》的要求, 未按GB50311-2016《综合布线系统工程设计规范》第4.1.2条执行。 —违反一般性条文—结构: 1、S01-106图名二层~五层与标高表(2-4层)不一致。2、S01-107图名五层~屋面与标高表不一致, 按标高表设计, 约束边缘构件范围不符合《高规》7.2.14条1, 角窗边应设约束边缘构件。—给水排水: 消防栓供水系统采用减压稳压消防栓的楼层未注。 —违反工程建设标准有关管理规定—建筑: 设计说明中《建筑内部装修设计防火规范》、《河南省居住建筑节能设计标准》为作废规范。
10	郑州市	郑州西联置业有限公司	勘察单位: 中化地质郑州岩土工程有限公司	勘察阶段—违反一般性条文: 报告5.3节对25#商业湿陷量计算与湿陷性处理的评价结论不一致。
			设计单位: 深圳市粤鹏建筑设计有限公司 图审单位: 河南太平洋建筑工程施工图审查有限公司	设计阶段—违反强制性条文—建筑: 疏散楼梯间门开启后, 影响楼梯平台的有效宽度, 不符合《建筑设计防火规范》6.4.11条。 —违反一般性条文—建筑: 两个安全出口在一层共用前室, 应分散布置, 且距离不应小于5m, 违反《住宅建筑规范》9.5.1条第4款。 —结构: GS-11⑨轴 KL19(02)第二跨应为连梁构造配筋, 其余层均相同, KL7(01)应为LL构造配筋。—给水排水: 消防栓供水系统采用减压稳压消防栓的楼层未注明。 —违反工程建设标准有关管理规定—建筑: 设计说明中引用的以下规范均为作废版本《工程建设标准强制性条文》、《建筑内部装修设计防火规范》、《建筑玻璃应用技术规范》、《河南省居住建筑节能设计标准(寒冷地区)》。
			建设单位: 郑州西联置业有限公司	计价行为: 未按要求报送材料。
11	郑州市	郑州苏派置业有限公司	勘察单位: 河南省有色工程勘察有限公司	勘察阶段—违反一般性条文: 缺少土工试验原始记录。
			设计单位: 上海联创建筑设计有限公司	设计阶段—违反一般性条文—建筑: 设计说明9.13条, 栏杆高度从可踏面算起800mm高, 不满足14.1条为至可踏面高度为900mm。—结构: S-008 LL5 LL4 LL10 LL11连梁腰筋G4C10, 锚固长度不符合JGJ3-2010第7.2.27-4条。 —违反工程建设标准有关管理规定—建筑: 消防设计专篇中设计依据《建筑内部装修设计防火规范》为作废版本。
			建设单位: 郑州苏派置业有限公司	计价阶段: 未按要求报送材料。

12	郑州市	河南融创晟元置业有限公司	设计单位：机械工业第六设计研究院有限公司	设计阶段—违反工程建设标准有关管理规定—结构：1、设计总说明中《钢筋机械连接技术规范》JGJ107-2010已作废，违反工程建设标准有关管理规定。2、《建筑工程设计文件编制深度规定》未采用有效版本，违反工程建设标准有关管理规定。
13	郑州市	郑州市建设投资集团有限公司	建设单位：郑州市建设投资集团有限公司	计价阶段：没有报送经过当地主管部门备案的最高投标限价成果文件，违反《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住建部16号部令）有关规定。
14	开封市	河南晖达嘉睿置业有限公司	设计单位：深圳华森建筑与工程设计股份有限公司 图审单位：河南德阳设计审查咨询有限公司	设计阶段—违反强制性条文—建筑：存在“8#楼建筑JS-05地下夹层平面图中，开向楼梯间的FMZ1121，门开启后影响平台有效深度，安全疏散”问题，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第6.4.11条。—结构：1、存在“31#楼：1、GS-05 ③轴KL11（2A）第二跨底面与顶面支座纵筋之比不足”问题，不符合《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）第6.3.3条。2、存在“20#楼：GS-18、KL16（1A）第一跨支座配筋率>2%、底面比顶面支座纵筋之比不足”问题，不符合《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）第6.3.3条。3、存在“8#楼：GS-14③轴KL18（1）左支座纵筋配筋率大于2%”问题，不符合《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）第6.3.3条。—电气：1、存在“31号楼二层商铺内楼梯间为封闭楼梯间，未设置疏散照明”问题，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.3.1条，违反了强制性条文。2、存在“31号楼未做抗震设计”问题，不符合《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）第1.0.4条。3、存在“幼儿园未做抗震设计”问题，不符合《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）第1.0.4条。
15	洛阳市	洛阳市凯瑞房地产置业有限公司	设计单位：中机十院国际工程有限公司 图审单位：河南优顺施工图审查有限公司	设计阶段—违反强制性条文—建筑：1、防火分区四，缺少直通室外的安全出口，《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）第6.0.2条。2、坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或甲级防火门等与停车区隔开，《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）第5.3.3条。3、缺少对电梯层门的耐火极限要求，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第6.2.9条。4、楼梯井净宽大于0.11m时，必须采取防止儿童攀滑的措施，不符合《住宅设计规范》（GB50096-2011）第6.3.5条。—违反一般性条文—结构：计算书：1、总信息中未考虑偶然偏心、剪力墙的抗震等级应为二级。2、总信息中未考虑偶然偏心、剪力墙的抗震等级应为二级、应考虑活荷载不利布置，请复核（提供偶然偏心下的扭转不应大于1.5）。3、PY向全部为短肢墙，应提供倾覆力矩计算结果，是否满足规范要求。4、PX、Y向全部为短肢墙，不满足规范要求。—图纸：1、01、02图中地下室墙水平施工缝有误，不满足GB50108第4.1.26条要求。2、P1、2图中换填处理要求，应满足JGJ79第4.4.2条要求。3、12图中部分框架梁配筋率（C35，III级钢，不大于1.7%），不满足JGJ149第6.3.5条要求。4、部分约束边缘构件（如YBZ2、8拟16+8拟14，为两个边缘构件画成一个）竖向钢筋直径、根数，不满足GB50011第6.4.5条要求。抗震等级二级；5、图中较多框架梁配筋率（C30，III级钢，不大于1.4%），不满足JGJ149第6.3.5条要求。较多自查；6、部分约束边缘构件（如YBZ1、8拟16+8拟14，为两个边缘构件画成一个）竖向钢筋直径、根数，不满足GB50011第6.4.5条要求。抗震等级二级；7、4、5、6图中较多框架梁配筋率（C30，III级钢，不大于1.4%），不满足JGJ149第6.3.5条要求。—给水排水：排水管道采用螺旋消音管道，未执行《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）第4.3.12A条规定。—暖通：PPYF-3排风排烟系统各支管上应设风量调节阀，以使各风口风量满足设计要求。2、P地下弱电机房应设机械通风系统。—供配电：1、配电系统图中用于消防负荷的双电源自动切换开关应注明PC级，用于非消防负荷的双电源开关应注明CB级或PC级。2、P根据《低压配电设计规范》（GB50054-2011）的第6.2.5条规定，消防双电源配电箱首端进线处均应增设短路保护电器。3、P配电箱系统图中缺少可视对讲系统及弱电系统电源回路。—违反法律法规—结构：F深基坑未进行专家论证。—给水排水：F设计依据缺少“《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）”。
16	洛阳市	河南华景置业有限公司	设计单位： 建筑专业：上海筑合建筑设计事务所（普通合伙） 其他专业：机械工业第四设计研究院有限公司	设计阶段—违反一般性条文—建筑：1、楼梯顶层平面露天门槛未考虑雨水排放，应预留排水管。2、楼梯出屋面门上部未设钢构雨篷。—结构：无桩基合力偏心验算。承台详图中柱插筋在承台内的箍筋未注明。—暖通：系统试验压力无交代试验点所处标高。—电气：消防报警线路暗敷时，不满足JGJ16-2008第13.10.5条5款之规定。
			咨询单位：河南银兴建筑工程有限公司 张哲良 豫060C01376J 张建平 建[造]01410051798 宁波建工工程集团有限公司 何邦贝 浙060B30436 徐斌 浙060B30481	计价行为：1、工程造价成果文件未签字，违反一般性条文《造价咨询企业管理办法》（中华人民共和国建设部令第149号）第二十二条。2、工程量清单编制不规范，违反《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）中4.2的规定。
17	洛阳市	洛阳路劲房地产开发有限公司	设计单位：天津方标世纪规划建筑设计有限公司 图审单位：洛阳新乾建设工程咨询服务有限公司	设计阶段—违反强制性条文—结构：TL1箍筋不满足《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）第6.3.3.3条要求。—违反一般性条文—建筑：屋顶平面图9-19、36-46轴天井南侧排水不明确，不顺畅有安全隐患。—结构：梁在垂直支撑的剪力墙处按JGJ3-2010第7.1.6条采取相应措施。—暖通：所有风系统需要注明风机及风管安装标高。—电气：1、住宅建筑套内配电线路布线，暗敷的塑料导管管壁厚度不应小于2.0mm不符合《住宅建筑设计规范》（JGJ242-2011）第7.2.1条。2、居住建筑的电源进线断路器应具有剩余电流动作保护功能，不符合《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）第7.6.7条之1款。
			咨询单位：河南捷信工程造价咨询有限公司 造价工程师及其执业证书号： 石玉朴 建[造]04410002545 崔砧容 豫130C05294J（二期） 贺正恩 建[造]16410007218 姬丽 豫130C05447J（三期）	计价行为：工程造价成果文件未签字，违反一般性条文《造价咨询企业管理办法》（中华人民共和国建设部令第149号）第二十二条。

18	洛阳市	洛阳市瑞德森置业有限公司	建设单位：洛阳市瑞德森置业有限公司 咨询单位：河南新衡达工程管理有限公司 造价工程师及其执业证书号：王文久 建[造]15410006735 陈克银 建[造]07410007224	计价行为：1、合同中合同价款约定方式互相矛盾，建设工程施工合同签章手续不完整，违反《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第16号）第十二条的规定。3、工程量清单编制不规范，违反《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中4.2的规定。4、签订合同内容与工程预算书内容不一致，违反《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第16号）第十二条的规定。
19	洛阳市	洛阳宇瑞置业有限公司	设计单位：洛阳市规划设计研究院有限公司 图审单位：河南优顺施工图审查有限公司	设计阶段—违反强制性条文—建筑：1、第三、第四防火分区平时平面图中D-10轴墙上的门应为甲级防火门，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第6.1.5条；2、第三、第四防火分区平时平面图中的第四防火分区最远点疏散距离不满足《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）第6.0.6条。 —电气：1、图-05~06，1~3ALES配电箱系统，地面疏散指示系统供电电压应采用50V以下的安全电压；设备材料表，地面指示灯电压为安全电压且防护等级不低于IP54，应注明。违反《消防应急照明和疏散指示系统》（GB17945-2010）第6.2.1条和5.2条规定。2、图-12，-14，商业层地面疏散指示标志灯间距不应大于3米。设计不符合《商店建筑电气设计规范》（JGJ392-2016）第5.3.6条规定（强条），详见条文说明。商业B~J段走廊为袋形走道，其疏散指示灯间距不应大于10米，设计不符合《建筑设计防火规范》第10.3.5-2条规定（非强条）。 —违反一般性条文—建筑：1、应注明消防电梯应满足《消防电梯制造与安装安全规范》（GB26465-2011）的要求。2、P公共卫生间疏散门的净宽度不满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第5.5.18条。3、应注明本建筑土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率应满足《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）第4.1.1条。4、第一、第二防火分区平时平面图中第三防火分区和第二防火分区之间缺防火墙。5、第一、第二防火分区平时平面图中第一防火分区和第二防火分区之间跨越变形缝，变形缝应采取防火封堵措施，保证耐火极限不小于3h。6、缺河南省新型墙体材料表。 —结构：1、应要求勘察单位补充夯实水泥土桩加CFG多桩型复合地基基础形式的建议和参数。2、总说明7.10条吊环吊钩直径大于14mm时，应采用Q235b钢材。3、模型28层出现薄弱层信息（刚度比、抗剪承载力比）。4、未提供楼梯计算书。5、未提供筏板冲切计算。6、8号图未标注沉降观测点平面位置。7、7号图KZ5、7非加密区箍筋间距不满足《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）中6.3.9条4款要求。8、24号图中角柱箍筋应全高加密。9、主轴线上剪力墙未设边框架梁时，应设置暗梁。10、底部几层1轴线较大跨度的悬臂梁从剪力墙伸出时，应内伸一跨。11、总说明2.3条依据的地质勘察报告不完整。12、本项目采用的夯实水泥土桩复合地基未在地勘报告推荐的基础形式之中。13、计算地下车库时，模型中的结构形式宜选择框架结构。14、挡土墙应进行抗裂计算。15、应验算车库柱基础与主楼基础的沉降差异。16、第一第二防火分区桩长持力层均不同于第三第四防火分区。 —违反工程建设标准有关管理规定—建筑：设计总说明中《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ-2003）、（JGJ-2009）均为无效版本。 —暖通：设计说明中，GB50243-2002已废止。
			建设单位：洛阳宇瑞置业有限公司 造价人员及其执业证书编号：张哲良豫060C01376J、胡洋豫090A19966J	计价行为：1、建设工程施工合同签章手续不完整，违反《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部令第16号）第十二条的规定。2、合同中合同价款约定方式相矛盾，备案形式为工程量清单，合同约定价格形式为单价合同，中标价加变更签证，不唯一，违反：住建部第16号令《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部令第16号）第十二条 3、2017年1月1号之后备案的项目采用《河南省建设工程工程量清单综合单价》2008，未采用《河南省房屋建筑与装饰工程预算》（HA01-31-2016）自2017年1月1号之后施行，原《河南省建设工程工程量清单综合单价》及其配套文件中的相关规定同时停止执行。
20	洛阳市	洛阳宇瑞置业有限公司	建设单位：洛阳宇瑞置业有限公司 造价人员及其执业证书编号：张哲良豫060C01376J、胡洋豫090A19966J 施工单位：河南省银兴建筑工程有限公司	计价行为：1、建设工程施工合同签章手续不完整，合同中合同价款约定方式相矛盾，备案形式为工程量清单，合同约定价格形式为单价合同，合同价加变更签证。合同价款约定不唯一，违反《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第16号）第十二条的规定。2、2017年1月1号之后备案的项目采用《河南省建设工程工程量清单综合单价》2008，未采用《河南省房屋建筑与装饰工程预算》（HA01-31-2016）自2017年1月1号之后施行，原《河南省建设工程工程量清单综合单价》及其配套文件中的相关规定同时停止执行。3、安全文明施工措施费计取错误，违反《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）中3.1.4的规定。4、工程量清单编制不规范，违反《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）中4.2的规定。5、工程造价成果文件未签字，不符合《造价咨询企业管理办法》（建设部令第149号）第二十二条。
21	洛阳市	河南华景置业有限公司	设计单位： 建筑专业：上海筑合建筑设计事务所（普通合伙） 其他专业：机械工业第四设计研究院有限公司	设计阶段—违反一般性条文—建筑：1-1剖面楼梯平台上部露天未考虑封闭防雨水。 —结构：缺载体桩、上部结构传向基础荷载效应的计算书。 —暖通：1、缺少水力计算及平衡计算书。2、全热交换器未注明额定热交换效率。
			建设单位：河南华景置业有限公司	计价行为：未按要求报送材料。

22	洛阳市	洛阳宏图房地产开发有限公司	山西中景建设工程有限公司 王灵芬 建【造】 B15140004228 洛阳宏图房地产开发有限公司 安振华（审核人）	计价行为：1、合同中合同价款约定方式相矛盾，备案形式为工程量清单，合同约定价格形式为单价合同，中标价加变更签证，不唯一。违反：住建部第16号令《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》中华人民共和国住房和城乡建设部令第16号第十二条。2、未明确造价成果文件类型，且工程造价成果文件税金计取不一致。
23	平顶山市	平顶山市市长生房地产开发有限公司	建设单位：平顶山市市长生房地产开发有限公司	规划阶段--违反一般性条文：1、B-01-02地块4#工程证中，设计单位承诺书与施工图纸不符。2、缺少市政府控规批复。3、国有建设用地合同面积为12735.59m ² ，发改委批复面积为12788.98m ² ，控规面积为12788.98m ² ，面积不一致。
			勘察单位：中国地震局地球物理勘探中心郑州基础工程勘察研究院	勘察阶段--违反一般性条文：1、根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）第3.3.7条规定，野外钻探记录描述内容缺项。2、根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）第14.3.1、14.3.2条规定，报告中出现钻孔地下稳定水位与原始资料不一致。3、《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）附录A.0.7规定，土工试验原始记录缺试验人、校核人签字。
			设计单位：河南五方合创建筑设计有限公司、河南易博联城规划建筑设计有限公司	设计阶段--违反一般性条文--结构：1、结04图：电梯基坑 标高-11.07~8.02 墙厚200 直径8间距200双向 偏小 不符合《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）第8.4.5条。2、屋面板配筋间距100mm，不符合《住宅工程质量常见问题防治技术规程》（DBJ41/T070-2014）第7.0.1的规定。3、计算书中的第2层质量比1.8（大于1.5）不满足高规3.5.6条规定。--暖通：1、暖施-01：建筑围护结构传热系数值与节能备案表中数据不一致。2、暖施-01:6.4条户内采用低温热水地板辐射采暖，有误，本工程为散热器采暖。3、采暖立管采用波纹管补偿器，图中未绘制导向支架。4、未注明设置加压送风系统的防烟楼梯间、前室、合用前室的余压值。 --违反工程建设标准有关管理规定--结构：抗震规范已过期，违反工程建设标准有关管理规定。--暖通：暖施-01：节能设计依据：《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》、《河南省居住建筑节能设计标准》寒冷地区，引用有误，平顶山属夏热冬冷地区。 --违反法律法规--结构：计算书中的地下水位标高（m）：Hwat=-20.00，与勘察报告不符，违反法律法规。
设计单位：上海尧舜建筑设计有限公司 图审单位：洛阳新乾建设工程咨询服务有限公司	设计阶段--违反强制性条文--暖通：暖施-10：换热站系统流程图中供热管网一次高温水入口装置设置错误，不符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）8.11.14条。 --违反一般性条文--建筑：1、设计说明十五.4条：应选用JGJ113-2015版本规程。2、节能计算书：外墙保温材料（保温砂浆）导热系数0.65W/m ² .k应有设计依据，不符合《无机轻集料砂浆保温系统技术规程》（JGJ253-2011）第5.1.4条要求。3、应注明吊顶材料的燃烧性能等级（不应低于A级）。--结构：1、计算书的设计信息中：柱计算长度计算原则，违反《混凝土规范》（GB50010-2010）（2015年版）6.2.20条。 --违反法律法规--结构：计算书中的地下水位标高（m）：Hwat=-20.00，与勘察报告不符。			
24	平顶山市	河南平新宏基置业有限公司	设计单位：上海尧舜建筑设计有限公司 图审单位：洛阳新乾建设工程咨询服务有限公司	设计阶段--违反强制性条文--暖通：暖施-10：换热站系统流程图中供热管网一次高温水入口装置设置错误，不符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）8.11.14条。 --违反一般性条文--建筑：1、设计说明十五.4条：应选用JGJ113-2015版本规程。2、节能计算书：外墙保温材料（保温砂浆）导热系数0.65W/m ² .k应有设计依据，不符合《无机轻集料砂浆保温系统技术规程》（JGJ253-2011）第5.1.4条要求。3、应注明吊顶材料的燃烧性能等级（不应低于A级）。--结构：1、计算书的设计信息中：柱计算长度计算原则，违反《混凝土规范》（GB50010-2010）（2015年版）6.2.20条。 --违反法律法规--结构：计算书中的地下水位标高（m）：Hwat=-20.00，与勘察报告不符。
25	平顶山市	平顶山市第五十六中学	建设单位：平顶山市第五十六中学	规划阶段：该项目未报建用地及工程等相关手续，无报建用地规划许可证和建设工程规划许可证相关手续。
26	平顶山市	河南城建学院	建设单位：河南城建学院	规划阶段：1、建设用地规划许可证用地223.9亩，划拨土地使用权协议用地223.9122亩，超出规划许可用地应注明原因。2、补充修建性详细规划有关内容（相关图）。3、只有新城区管委会与平顶山工学院的土地划拨协议，现行要求有市政府批复的国有土地划决定书。
			勘察单位：上海昌发岩土工程勘察技术有限公司	勘察阶段--违反一般性条文：根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）第14.3.1、14.3.2条规定，报告文字中地层定名与原位测试表中定名不一致。
27	平顶山市	河南天晟瑞能新能源投资有限公司	建设单位：河南天晟瑞能新能源投资有限公司	规划阶段：无规划手续。
			勘察单位：平顶山市地质工程处	勘察阶段--违反一般性条文：《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）第3.0.6条规定，野外钻探记录缺工程技术负责人签字。
			设计单位：河南大通石化工程设计有限公司 图审单位：河南太平洋建筑施工图审查有限公司	设计阶段--违反一般性条文--建筑：建施~1001~06，一层平面中的外挂楼梯，没有详图表示，不符合《建筑工程设计文件编制深度规定》。
28	平顶山市	鲁山县水利局	建设单位：鲁山县水利局	规划阶段：缺少控规和批复文件。
			勘察单位：河南卓越建设工程有限公司	勘察阶段：未按要求报送材料。

29	平顶山市	平顶山建业城市发展有限公司	建设单位：平顶山建业城市发展有限公司	规划阶段：1、建设工程审批表中层数、总高度无内容，无审批意见。2、修建性详细规划优化文件中的总建筑面积大于前期批准的面积，未注明原因。3、无建设工程规划许可证。
30	平顶山市	平顶山市百合新地置业有限公司	勘察单位：河南省地矿建设工程（集团）有限公司	勘察阶段—违反一般性条文：归档资料清单中岩土勘察纲要页缺少单位公章、项目负责人注册章，不符合《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2010年版）第3.0.8条规定，违反一般性条文。
31	平顶山市	平顶山市新高房地产开发有限公司	建设单位：平顶山市新高房地产开发有限公司	规划阶段：1、建设工程审批表中层数、总高度无内容。2、无建设工程设计方案。
			勘察单位：中煤科工集团北京华宇工程有限公司	勘察阶段—违反一般性条文：1、根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）第3.3.7条规定，野外钻探记录描述缺项。2、根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）第14.3.1、14.3.2条规定，报告中出现钻孔地下稳定水位与原始资料不一致。3、《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）第3.0.6条规定，野外钻探记录缺工程技术负责人签字。
			设计单位：深圳市联合创艺建筑设计有限公司	设计阶段—违反一般性条文—建筑：8#楼施工图节能设计：权衡计算（综合判断）评估结果能耗数值与计算书不符，设计值一栏表中的K、D值与计算书不符。—暖通：暖施-01：JY-1系统只有地下一层设有加压送风口，而设计及施工说明五.4条中：JY-1系统火灾时手动或由消防控制室电动开启地下一层和一层共两层风口，有误。
32	平顶山市	平顶山百合新地置业有限公司	勘察单位：河南省地矿建设工程（集团）有限公司	勘察阶段—违反一般性条文：存在归档资料清单中岩土勘察纲要页缺少单位公章、项目负责人注册章问题，不符合《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2010年版）第3.0.8条规定。
			建设单位：平顶山市百合新地置业有限公司 施工单位：郑州市第一建筑工程集团有限公司	计价行为：《建设工程施工合同》专用合同条款第1.13条“承包人必须在收到各专业施工图后一个月内，将清单未列项的综合单价随预算书一并上报。若未按时上报的，则此清单未列项部分工程造价不予计取或视为承包人已同意接受发包人提供的清单未列项综合单价”，该约定违反《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第4.1.2条“招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由招标人负责”、第8.2.1条“工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定”之规定。
33	安阳市	安阳市第五人民医院	勘察单位：河南省豫北水利勘测设计院有限公司	勘察阶段—违反一般性条文：1、纲要中未明确取土孔数量，取样、原位测试位置及间隔。2、孔间距大于30米，采用CFG摩擦桩复合地基，不符合《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T72-2017）第4.3.2条第一款要求。 —违反工程建设标准有关管理规定：纲要中，《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）失效。 —违反法律法规：缺少勘察合同，单独任务委托书或技术要求。
			设计单位：河南省豫北水利勘测设计院有限公司 图审单位：安阳市设计审查事务所	设计阶段—违反强制性条文—建筑：1、各层平面图中，排烟机房及电间（配电）未设为甲级防火门，不满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第6.2.7条要求。2、未设救援窗口，不满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第7.2.4条要求。3、节能设计未执行《河南省公共建筑节能设计标准》（DBJ41/T075-2016）。4、新建综合病房楼2应考虑消防登高救援场地，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第7.2.41要求。—给排水：消防水箱的出水管不能保证消防水箱的有效容积能被全部利用，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第5.2.6条。—电气：该建筑按第二类防雷建筑设防，未明确当采用土建施工方法的绑扎法、螺丝对焊或搭焊连接时，构件之间必须连接成电气通路，不符合《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）第4.3.5条第6款。 —违反一般性条文—建筑：1、总图中，新建综合病房楼1消防登高救援场地不应设有停车位。2、计算书耗热量指标、各围护结构热工参数与节能设计表均不一致。3、明确免拆模板FS构造措施及执行标准。
			施工单位：河南瑞恒建筑工程有限公司 监理单位：河南宏业建设管理股份有限公司	施工阶段—违反强制性条文：临边洞口防护不到位，不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）中4.1.1和4.2.1的强制性条文规定。
			咨询单位：安阳新兴工程造价咨询事务所有限责任公司 造价工程师及其执业证书号： 刘航宇 建[造]01410000976 武永军 建[造]01410000973	计价行为：1、招标文件基准价的约定未填写，违反《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）中3.1.4和3.1.5的规定。2、工程造价成果文件未签字，违反一般性条文《造价咨询企业管理办法》（中华人民共和国建设部令第149号）第二十二条。

34	安阳市	安阳市龙安区马投涧镇中心学校	勘察单位：河南恒泰岩土工程有限公司 图审单位：安阳市设计审查事务所	勘察阶段--违反一般性条文：1、纲要中未明确取土孔数量，取样、原位测试位置及间隔。2、钻孔测量记录中孔口高程测量精度0.1米，不符合《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）第4.0.1条第一款要求。3、野外编录日期不全。4、报告平面图中波速孔未标识。5、报告中场地位置有误。6、3、5号孔取样起始深度及间距不满足《膨胀土地区建筑技术规范》（GB50112-2013）第4.1.5条第3款要求。7、未附自由膨胀率统计结果。
			设计单位：河南嘉信建筑设计有限公司 图审单位：安阳市设计审查事务所	设计阶段--违反强制性条文--建筑：1、总图中，本工程与西侧教辅用房（1层）间距2米，不满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第5.2.2条要求。2、计算书中东西向外窗窗墙比不详，外窗得热系数应满足《河南省公共建筑节能设计标准》（DBJ41/T075-2016）第3.3.1条要求。--结构：结施12，KL1箍筋直径不满足《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016版）第6.3.3.3条。--电气：建筑内疏散照明的地面最低水平照度未满足“对于人员密集场所，避难层（间），不应低于3.0lx，对于楼梯间不应低于5.0lx”，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第10.3.2条。 --违反一般性条文--建筑：图纸设计表中，热桥内表面温度应填写最低内表面温度。
35	安阳市	安阳市体育局	勘察单位：安阳市建筑设计研究院	勘察阶段--违反一般性条文：1、纲要中未明确取土孔数量，取样、原位测试位置及间隔。2、部分粉土未做颗分。 --违反建设工程管理标准相关规定：部分规范版本过期。
			设计单位：机械工业第六设计研究院有限公司 图审单位：安阳市设计审查事务所	设计阶段--违反强制性条文--结构：1、未考虑栏杆顶部竖向荷载，不满足《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）第5.5.2.2条。2、计算书第5层、第6层荷载平面图中，楼梯间活荷载取值2.5KN/m ² ，不满足《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）第5.1.1条。--电气：1、电气-03消防水泵未加设机械应急启动装置，违反强条《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第11.0.12条。2、未明确体育场出口及其通道、场外疏散平台疏散照明地面最低水平照度不应低于5lx，不满足《体育建筑电气设计规范》（JGJ354-2014）第9.1.4条。3、消防控制室配电箱-1AAXF负荷属于消防负荷，其设备应采用专用供电回路，不应接插座及空调负荷，违反强制性条文《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第10.1.6条。
			施工单位：北京城建亚泰建设集团有限公司 监理单位：北京国信瑞和工程管理有限公司	施工阶段--违反强制性条文规定：1、模板支撑架体部分与外脚手架混搭，不符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130-2011）中9.0.5的强制性条文规定、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 166-2016）的9.0.7的强制性条文规定，以及《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ128-2010）的9.0.4。2、模板支撑架体未设置扫地杆，不符合《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）中6.1.9。 --违反一般性条文：1、项目经理未在岗履职，不符合《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2017）中4.1.7条规定。2、施工组织设计没有针对性，不符合《建筑施工组织设计规范》（GB/T 50502-2009）中1.0.3条规定。3、临时用电系统部分配电箱内PE线未使用黄绿双色线，不符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）中5.1.11条规定，以及《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）中6.3.9条规定。
			建设单位：安阳市体育局 施工单位：北京城建亚泰建设集团有限公司	计价行为：1、施工合同应于中标后一个月内签订施工合同，中标后近一年工程才开工。2、投标文件投标报价无投标单位签章。3、办理控制价备查后为及时开标，未修改增值税税率。4、招标文件中工程款拨付竣工结算后应付至95%，质保金5%。
36	安阳市	安阳通瑞达房地产开发有限公司	勘察单位：郑州中核岩土工程有限公司	勘察阶段--违反一般性条文：（48、51号楼）1、纲要中未明确取土孔数量，取样、原位测试位置及间隔。2、报告中未附标准贯入试验成果表，不符合《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）中第14.3.5条要求。3、部分钻孔报告剖面图中土样数量和土工试验总表中不符。4、野外记录中未显示地层分层界线，不符合《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）第14.1.2条第二款要求。5、粉土中回次进尺均为2米，不符合《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）第5.5.3条第二款要求。6、74#孔编录深度13.3米，报告剖面图中深度为20.0米。7、76#孔中报告中取样和编录不符，24.8下土样在记录中未见，28.0、32.0米取样在剖面上未显示。8、89#孔，报告中深度为50.0米，编录中为40.0米。9、基坑范围内且地基复杂程度为二级，k86-k87间距32.19米，大于30.0米，不符合《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）中第4.1.15条要求；不符合《河南省基坑工程技术规范》（DBG41/139-2014）第4.2.2条要求。10、土工试验原始记录中无送样单。 （49、50号楼）1、部分钻孔报告剖面图中土样和土工试验总表中不符。2、12层圆砾层未取土进行颗分试验，定名依据不足。3、报告中k46的多个标准贯入试验数值和编录中不一致。4、报告中k48的标准贯入试验在编录中均未找到。5、k69报告中孔深为40.0米，编录中孔深仅显示至36.0米；且报告中标准贯入试验数据和编录不一致。6、报告中未附标准贯入试验成果表，不符合《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）中第14.3.5条要求。7、土工试验原始记录中无送样单。8、无61#楼勘察报告。
			设计单位：郑州市建筑设计院 图审单位：安阳市设计审查事务所	设计阶段--违反强制性条文--给排水：地下车库（62#楼）设计说明5.6.1条设计参数不符合《自动喷水灭火系统设计规范》（GB 50084-2017）第5.0.2条。 --违反一般性条文--建筑：1、51号楼计算书中东西向外窗遮阳系数不满足《河南省居住建筑节能设计标准》（寒冷地区65+）（DBJ41/062-2017）表4.2.2-2要求。2、51号楼计算书中缺少热桥部位内表面温度验算内容，不满足《河南省居住建筑节能设计标准》（寒冷地区65+）（DBJ41/062-2017）第4.2.6条要求。
			施工单位：河南六建建筑集团有限公司 监理单位：河南省豫咨工程管理有限公司	施工阶段--违反强制性条文：1、该项目临边洞口防护不到位，不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）中4.1.1和4.2.1。2、施工组织设计及施工方案编制依据中使用部分已废止规范，不符合《建筑施工组织设计规范》（GB/T 50502-2009）中3.0.3条规。 --违反一般性条文：专项施工方案审批审核不规范，不符合《建筑施工组织设计规范》（GB/T 50502-2009）中3.0.5条规定。
			建设单位：安阳通瑞达房地产开发有限公司	计价行为：1、招标文件未明示结算方式。2、本工程没有控制价成果文件仅总价，投标文件也只有总价。3、中标为总价，结算方式依实结算。

37	安阳市	安阳市远博置业有限公司	<p>勘察单位：河南省豫北水利勘测设计院有限公司 图审单位：安阳市设计审查事务所</p>	<p>勘察阶段—违反一般性条文：1、勘察纲要中未明确取土孔数量，取样、原位测试位置及间隔。2、勘察报告中c1-离子对钢筋具弱腐蚀性，缺少本场地土腐蚀性分析，不符合《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）中第12.1.1条要求。3、对于2号楼，3-3、4-4剖面中，孔间距大于30米，采用CFG摩擦桩复合地基，不符合《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T72-2017）第4.3.2条第一款要求。4、高层建筑仅提供CFG复合地基一种形式，不符合《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）中第14.3.6条要求。5、部分粉土未做颗分，定名依据不足，不符合《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）中第3.3.4条要求。 —违反法律法规：1、勘察合同无原件。2、无任务委托书或技术要求（仅报告中有）。</p>
			<p>设计单位：河南省建设工程设计有限责任公司 图审单位：安阳市设计审查事务所</p>	<p>设计阶段—违反强制性条文—建筑：1、地下一层自行车出入口门M-6未设为乙级防火门，不满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第6.4.5（4）条要求。2、三层以上合用前室外窗窗槛墙不足1.2米，不满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第6.2.5条要求。3、楼梯梯段净宽不足1.1米，不满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第5.5.30条要求。4、东西向外窗遮阳系数不满足《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区65%+）》（DBJ41/062-2017）表4.2.2-2要求。—结构：1、地下车库，地基基础设计等级为乙级，未进行地基变形设计，按《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）3.0.2.2条执行。2、11号楼《安阳市光明嘉苑1#、2#、地下车库及配套用房3#楼岩土工程勘察报告》4.3.2条“本建筑场地1#楼与地下车库有中等液化，为不利地段”，按《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016版）第3.3.1条要求，“对不利地段，应提出避开要求；当无法避开时应采取有效的措施”，未按4.1.8条要求对水平地震影响系数最大值乘以1.1~1.6的增大系数。—暖通：1、3号楼消防控制室内设地板辐射采暖及采暖立管。违反《火灾自动报警设计规范》（GB50116-2013）第3.4.6条。2、地下车库排烟管道在穿过防火墙两侧各2米范围内风管没有采用耐火风管，也没有采取任何防火保护措施，违反《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第6.3.5条。 —违反一般性条文—建筑：地下二层未设自行车坡道。2、计算书中“屋顶传热系数”与节能设计表不一致。</p>
			<p>施工单位：河南北方城建集团有限公司 监理单位：河南中安工程管理有限公司</p>	<p>施工阶段—违反强制性条文：临时用电系统部分配电箱未按照TN-S接零保护系统设置，不符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）中1.0.3的规定。 —违反一般性条文：1、施工组织设计、模板施工方案与现场实际情况不符，不符合《建筑施工组织设计规范》（GB/T 50502-2009）中3.0.3条规定。2、混凝土标养试块未进行标养；试块标识与摆放方式不符合要求，且控制柜湿度和温度不符合要求，不符合《普通混凝土力学性能试验方法标准》（GB/T 50081-2002）中5.2.2条规定。</p>
38	安阳市	安阳恒基房地产开发有限公司	<p>勘察单位：安阳市建筑设计研究院</p>	<p>勘察阶段—违反一般性条文：1、勘察纲要中未明确勘探方法及勘探设备种类。2、勘察纲要中平面图无图例等内容。3、纲要中高程引测点未明确。4、勘察报告中部分粉土未做颗分。</p>
			<p>设计单位：河南省建设工程设计有限责任公司 图审单位：安阳市设计审查事务所</p>	<p>设计阶段—违反强制性条文—建筑：1、30号楼总平面图中，未设消防车登高操作场地，不满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第7.2.1条要求。2、31号楼总平面图中，未设消防车登高操作场地，不满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第7.2.1条要求。3、1号楼及地下车库，节能设计表中权衡计算结果不满足《河南省居住建筑节能标准》（DBG41-062-2017）第4.2.2条要求。4、2号楼及地下车库，室外钢梯栏杆高度扶手的高度不足1.1米（只顶层栏杆高度1.1米高），不满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第6.4.5（1）条要求。—结构：1、31（30）号楼，结施25，LLK4a箍筋Φ6@200，直径不满足《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016版）6.3.3.3条的要求。—给排水：1、1号楼及地下车库，地下车库内消防水泵房应考虑防水淹措施，以满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第8.1.8条要求。2、1#楼及地下车库、2#楼及地下车库消防给水系统试验装置处未设置专用排水设施，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第9.3.1条。—电气：1、31号楼电施-09 消防负荷应采用专用配电回路，电井插座和配电间插座接在消防配电箱内，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第10.1.6条。2、1号楼及地下车库AAXF消防负荷应采用专用配电回路，消防配电箱内不应接有非消防负荷（接一般插座回路），《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第10.1.6条。3、1号楼及地下车库消防控制室火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源。电施-03系统图未显示，电施-10消防控制室平面图中也未显示，《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）第10.1.1条。 —违反一般性条文—建筑：1、应明确钢梯耐火极限要求及防火构造措施。2、梯段宽度应满足《商店建筑设计规范》（JGJ48-2014）第4.1.6条要求。3、1号楼及地下车库，计算书中缺少内表面温度验算内容。—结构：（31（30）号楼）结施08，一层顶梁平法配筋图中L3上部钢筋2Φ14配筋面积，不满足《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016版）6.3.4.1条。</p>
			<p>施工单位：河南省盛飞建设工程有限公司</p>	<p>施工阶段—违反强制性条文：1、临时用电系统部分配电箱未按照TN-S接零保护系统设置，不符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）中1.0.3的规定。2、临边洞口防护不到位，不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）中4.1.1和4.2.1的规定。</p>
39	安阳市	安阳市第六水厂工程	<p>勘察单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司</p>	<p>勘察阶段—违反一般性条文：1、纲要中未明确取土孔数量，取样、原位测试位置及间隔。2、土工试验原始记录中无送样单。 —违反法律法规：1、无勘察合同原件。2、勘察报告未加盖单位公章，不符合《房屋建筑和市政基础工程勘察文件编制深度规定》（2010年版）2.0.5条规定。</p>

40	安阳市	安阳通瑞达房地产开发有限公司	勘察单位：郑州中核岩土工程有限公司	勘察阶段--违反一般性条文：（59、60号楼）1、纲要中未明确取土孔数量，取样、原位测试位置及间隔。2、部分钻孔报告剖面图中土样数量和土工试验总表中不符，违反一般性条文。3、k33-k116孔间距为35.54米，地基复杂程度为二级，不符合《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）中第4.1.15条要求。4、报告中未附标准贯入试验成果表，不符合《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）中第14.3.5条要求。5、11层圆砾层未取土进行颗分试验，定名依据不足。6、土层分界线在野外记录中未显示，与编录不符。（52、53号楼）7、k113剖面中有三个土样，但野外记录中无显示。（54-60号楼）8、圆砾层未取土进行颗分试验，定名依据不足。9、野外记录未按回次编录，且未显示分层界线。10、粉土中回次进尺均为2米，35#孔的9.0-13.2米，37#孔的10.0-12.5米的回次进尺均超过2米，不符合《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）第5.5.3条第二款要求。11、部分钻孔孔口高程突出地面数米，且还有取样及原位测试（如13、16、17孔等），请复核钻孔高程。12、k5、k6等孔中，剖面图中29.4米以下为第11层圆砾，而野外记录中均为粉质粘土，且分界线在记录中未显示，不符合《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）第14.1.2条要求。13、k17孔深为37.0米，而标准贯入试验位置在37.15-37.45位置，超过孔深。14、28#孔的18.0-20.0米、20.0-21.2米，62#孔27.0-31.0米等，只写岩土名称，不符合《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）第14.1.3条要求。15、20剖面中，35-k10间距38.35米，超过30米，地基复杂程度为二级，不符合《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）中第4.1.15条要求。16、缺少2、3、8、9、17、19、20、24、30、32、33、43、51静探原始数据。17、报告中未附标准贯入试验成果表，不符合《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）中第14.3.5条要求。18、土工试验原始记录中无送样单。19、59、60号楼未提供勘察合同。
			设计单位：郑州市建筑设计院 图审单位：安阳市设计审查事务所	设计阶段--违反强制性条文--结构：地库北侧（62号楼）计算书总信息文件中，修改后的基本风压取值“0.10kN/m ² ”与施工图不符，不满足《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）第8.1.2条。--电气：52-1、52-2号楼，一级负荷应采用双重电源供电，一级负荷供电来源未说明，不满足《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）第3.0.2条、第3.0.4条。
			施工单位：河南六建建筑集团有限公司、江苏省苏中建设集团股份有限公司 监理单位：河南省豫咨工程管理有限公司	施工阶段--违反强制性条文：该项目临边洞口防护不到位，不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）中4.1.1和4.2.1的规定。 --违反一般性条文：1、施工组织设计及施工方案编制依据中使用部分规范已废止，不符合《建筑施工组织设计规范》（GB/T 50502-2009）中3.0.3条的规定。2、专项施工方案审批审核不严谨，不符合《建筑施工组织设计规范》（GB/T 50502-2009）中3.0.5条的规定。
			建设单位：安阳通瑞达房地产开发有限公司	计价行为：1、招标文件中未明确结算方式，违反《中华人民共和国招标投标法》第十九条的规定。2、控制价成果报告编制不规范，无造价师签章，不符合《造价咨询企业管理办法》建设部令第149号第二十二条，违反了法律法规（建设部令）。
41	鹤壁市	鹤壁市淇滨热力有限公司	施工单位：国基建设集团有限公司	施工阶段--违反强制性条文：无试焊工艺试验报告违反了《刚接焊机及验收规程》（JGJ18-2012）第4.1.3项强条的规定。
			建设单位：鹤壁市淇滨热力有限公司	计价阶段--存在最高投标限价未在建设主管部门备案的问题，不符合住建部第16号令《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第六条。
42	鹤壁市	河南天海电器有限公司	施工单位：河南浩航建筑工程有限公司 监理单位：河南永磊建设工程管理有限公司	施工阶段--违反强制性条文：4#厂房无钢筋、砼加气块原材料进厂检验记录，不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）中5.2.1和《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）中5.2.1的规定。
43	鹤壁市	淇县名典房地产开发有限公司	设计单位：河南正大建筑勘察设计有限公司 图审单位：鹤壁市勘察设计技术咨询服务中心	设计阶段--违反强制性条文--建筑：10#楼存在商业网点部位建筑专业安全疏散距离设计问题，不符合《建筑防火设计规范》（GB50016-2014）第5.4.11条。
			施工单位：林州宏基建筑工程有限公司 监理单位：河南兴建建设管理有限公司	施工阶段--违反强制性条文：10#楼钢筋电渣压力焊无焊剂材料合格证、无焊接工艺试验、无焊工考试合格证，不符合《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2012）中3.0.6和4.1.3以及6.0.1的强制性条文规定。 --违反一般性条文：1、10#楼施工组织设计中施工总进度计划无网络或横条图、无施工总平面布置图，不符合《建筑施工组织设计规范》（GB/T 50502-2009）中4.3.2和4.6.2的规定。2、10#楼混凝土强度未分批进行检验评定，不符合《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107-2010）中3.0.3条规定。
44	鹤壁市	淇县远大房地产开发有限公司	设计单位：河南博纳建筑设计有限公司 图审单位：鹤壁市勘察设计技术咨询服务中心	设计阶段--违反强制性条文--建筑：13号楼存在商业网点部位建筑专业安全疏散距离设计问题，不符合《建筑防火设计规范》（GB50016-2014）第5.4.11条。

45	新乡市	新乡市中波置业有限公司	设计单位：河南省第二建设集团有限公司	设计阶段—违反一般性条文—电气：1、二类高层住宅公共部位宜设置火灾自动报警系统，违反一般性条文GB50016-2014-8.4.2。2、有火灾自动报警系统的建筑物消火栓按钮应报警至消防控制室，违反一般性条文GB50116-2013-4.3.1。3、有火灾自动报警系统应急照明没有强制点亮，违反一般性条文GB50116-2013-4.9.1。4、应急照明无主备电源转换，违反一般性条文GB25506-2010-5.6。
			建设单位：新乡市中波置业有限公司 施工单位：河南宏凯建设有限公司 监理单位：河南省恒诚工程管理有限公司	施工阶段：未按要求报送材料。
			建设单位：新乡市中波置业有限公司	计价阶段：未按要求报送材料。
46	新乡市	新乡市绿都置业有限公司	设计单位：河南省纺织建筑设计院有限公司 图审单位：新乡市恒源建筑工程有限公司图审有限公司	设计阶段—违反强制性条文—暖通：19#住宅楼设有气体灭火房间，通风系统未满足《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）第3.2.9条。 —违反一般性条文—暖通：1、18#住宅楼部分防火阀未标注动作温度。2、18#住宅楼采暖管井大样及剖面热表安装位置错误。3、18#住宅楼根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）第4和第5条居住环境噪声限值规定，本工程平时排风口不满足噪声要求。5、19#住宅楼部分防火阀未标注动作温度。4、19#住宅楼采暖管井大样及剖面热表安装位置错误。5、19#住宅楼SWF-II-NO.4防火阀位置安装错误。6、19#住宅楼根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）第4和第5条居住环境噪声限值规定，本工程平时排风口不满足噪声要求。7、20#部分防火阀未标注动作温度。8、20#采暖管井大样及剖面热表安装位置错误。9、根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）第4和第5条居住环境噪声限值规定，20#平时排风口不满足噪声要求。 —电气：1、消防风机只有手动控制，无自动控制，不符合《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）4.5.2。2、地上部分楼梯间无烟感探测器，不符合《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）5.2.2。3、应急照明配电箱应按防火分区设置，不符合《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）-13.9.9。4、紧急按钮未采用安全电压，违反《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）相关规定。 —质量安全隐患—暖通：18#住宅楼东单元采暖立管系统图低区（暖施-09）补偿器下部未加设固定支架，存在安全隐患。
			建设单位：新乡市绿都置业有限公司 施工单位：河南宏凯建设有限公司 监理单位：河南省恒诚工程管理有限公司	施工阶段：未按要求报送材料。
			咨询单位：河南新衡达工程管理有限公司	计价行为：地下车库措施费价格低于正常成本。
47	新乡市	新乡市正商置业有限公司	机械工业第六设计研究院有限公司 图审单位：新乡市恒源建筑工程有限公司图审有限公司	设计阶段—违反强制性条文—电气：疏散指示标志灯布置错误，汽车坡道不应作为疏散通道，不满足强制性条文《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB 50067-2014）第6.0.1条。 —违反一般性条文—暖通：1、暖施-3防排烟支管未设置排烟防火阀。不满足《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）第8.4.5条，违反一般性条文。2、暖施-3中风机未标明编号或性能参数，违反一般性条文。3、根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）第4第5条居住环境噪声限值规定，本工程平时排风口处不满足室外环境噪声要求。4.采暖管井大样及剖面图热表安装位置错误。
			建设单位：新乡市正商置业有限公司 施工单位：河南宏凯建设有限公司 监理单位：河南省恒诚工程管理有限公司	施工阶段：未按要求报送材料
48	新乡市	河南忆通置业发展有限公司	设计单位：西部建筑抗震勘察设计院	设计阶段—违反一般性条文—暖通：1、正压送风前室未设超压泄压措施。不满足《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）（2005年版本）第8.3.7条。2、根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）第4第5条居住环境噪声限值规定，本工程平时排风口处不满足室外环境噪声要求。3、采暖管井大样及剖面热表安装位置错误。
			建设单位：河南忆通置业发展有限公司 施工单位：河南宏凯建设有限公司 监理单位：河南省恒诚工程管理有限公司	施工阶段：未按要求报送材料
			咨询单位：河南天正建设工程咨询管理有限公司	计价行为：工程量清单、招标控制价造价成果造价师只盖章未签字，招标控制价（最高投标限价）成果文件招标人未盖章。

49	新乡市	河南忆通置业发展有限公司	设计单位：西部建筑抗震勘察设计院 图审单位：新乡市恒源建筑工程有限公司	设计阶段—违反强制性条文—给排水：16#楼二层商业网点未设置消火栓，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第7.4.3条。 —违反一般性条文—暖通：1、正压送风前室未设超压泄压措施，不满足《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）（2005年版本）第8.3.7条。2、根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）第4第5条居住环境噪声限值规定，本工程平时排风口处不满足室外环境噪声要求。3、采暖管井大样及剖面热表安装位置错误。—电气：应急照明配电箱未在最末级配电箱处设置自动切换，违反一般性条文JGJ16-2008-13.9.6。 —给排水：1、16#楼商业网点屋面雨水设计汇水面积未包含相邻主楼侧墙面积50%。2、地下车库消火栓系统和自喷系统应分别设置水泵接合器。
			建设单位：河南忆通置业发展有限公司 施工单位：河南宏凯建设有限公司 监理单位：河南省恒诚工程管理有限公司	施工阶段：未按要求报送材料
50	新乡市	新乡市红旗区公安消防大队	设计阶段：新乡市建筑设计研究院有限公司	设计阶段—违反一般性条文—电气：1.年预计雷击次数计算全年雷暴日数取值错误不满足《工业与民用配电设计手册P1016》。2、63A断路器配16平方电缆取值偏低，违反一般性条文GB50054-2011-3.2.2。
			建设单位：新乡市红旗区公安消防大队 施工单位：河南省凯达建筑有限公司 监理单位：河南华泽工程管理有限公司	施工阶段：未按要求报送材料。
51	新乡市	新乡国际商务中心项目建设有限公司	设计单位：中外建华诚城市建筑规划设计有限公司 图审单位：河南省建设工程施工图审查中心有限公司	设计阶段—违反强制性条文—建筑：建筑节能计算书，地下车库与上部供暖房间之间的楼板，未做保温隔热措施，不符合《河南省居住建筑节能标准》（DBG41-062-2017）第4.2.2条。 —违反一般性条文—暖通1、合用前室正压送风未设超压泄压措施，不满足《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）（2005年版本）第8.3.7条。—电气：1.地下室部分消防风机房未设置消防电话，违反GB50116-2013 第6.7.4条。—建筑：1、建施06、11地下一层平面图，B-1、2、3、4四个防火分区，均各自只有一个疏散楼梯，第二个安全出口互相借用，各自分区内部交通复杂，火灾时难以顺利找到安全出口，有安全隐患。2、平面图核心筒，防火隔墙上全嵌入式消火栓洞口背面未作防火处理，违反《建筑设计防火规范》5.1.2条。
			建设单位：新乡国际商务中心项目建设有限公司 施工单位：福建省惠建发建设工程有限公司	施工阶段：未按要求报送材料。
			建设单位：新乡国际商务中心项目建设有限公司 施工单位：福建省惠建发建设工程有限公司	计价阶段：合同中未约定材料风险系数。
52	新乡市	新乡国际商务中心项目建设有限公司	设计单位：中外建华诚城市建筑规划设计有限公司	设计阶段—一般性条文—暖通：合用前室正压送风未设超压泄压措施，不满足《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）（2005年版本）第8.3.7条。 —电气：1、地下二层强电管井和弱电管井未设置探测器，不满足《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）-附录D；2、稳压泵和电梯不应设置多线控制线，不满足《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）第4.7条。 —结构：1、超高层部分缺桩基变形验算。 2、缺土层的抗拔系数。
			建设单位：新乡国际商务中心项目建设有限公司 施工单位：福建省惠建发建设工程有限公司	施工阶段：未按要求报送材料。
			建设单位：新乡国际商务中心项目建设有限公司 施工单位：福建省惠建发建设工程有限公司	计价行为：合同中未约定材料风险系数。

53	新乡市	河南忆通置业发展有限公司	设计单位：西部建筑抗震勘察设计研究院	设计阶段--违反一般性条文--电气：1、应急照明应在最末级配电箱处设置双电源切换，不符合《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）-13.9.6。2、地下一、二层疏散照明照度不符合规范要求，不符合《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）-13.8.6。
54	焦作市	焦作中弘卓越置业有限公司	勘察单位：河南华兴地质工程有限公司	勘察阶段--违反法律法规：1、缺验槽记录。2、缺审查单位的审查意见与勘察单位的回复意见，不符合《建设工程勘察质量管理办法》第十七条规定。
			设计单位：机械工业第六设计研究院有限公司 图审单位：河南省建设工程施工图审查中心有限公司	设计阶段--违反强制性条文--建筑：存在屋面防水等级不够问题，不符合《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第3.0.5条。--给水排水：高位水箱间未采取防冻措施，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第5.2.5条之规定。--暖通：未提供每个房间热负荷计算书，不符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）第5.2.1条之规定。--电气：商铺电表箱无强切模块、模块的设置要求，不符合《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）的6.8.2条。 --违反一般性条文--建筑：存在未设置担架梯问题，不符合《住宅设计规范》（GB 50096-2011）第6.4.2条。--结构：1、按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）明确对建筑抗震有利、一般、不利和危险地段做出综合评价。2、按《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）中的10.3.2条补充完善结构设计总说明。3、结施01中1.7条填充墙下位置处板设4Φ12加强筋，其宽度应为墙宽加二倍板厚。4、12#楼消防登高面处（地下室顶板）应按《建筑结构荷载规范》第5.1.3条验算。--给水排水：1、消火栓系统图未显示屋顶消防水箱管道。2、未提供计算书。--电气：1、电梯电源箱应有对消防模块的要求，不符合《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）的6.8.2条。2、应急照明箱应注明消防模块设在箱外，不符合《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）的6.8.2条。3、消防供电回路说明中采用矿物质电缆与竖向配电系统图的敷设方式（金属隔板）不一致。4、防雷说明与防雷平面的雷暴日、雷击次数不一致。5、没有供电计算书，房间照度计算。 --违反工程建设标准有关管理规定：引用过期规范《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2007）。
			施工单位：焦作三建建设工程有限公司	施工阶段--违反一般性条文：现场无标养室、同条件试块无标识，不符合《普通混凝土力学性能试验方法标准》（GB/T50081-2002）第5.2.2条。
			施工单位：焦作三建建设工程有限公司	计价行为：《中弘名郡城12号楼投标文件》商务标，无造价人员签字盖章，违反《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）1.0.2，1.0.4。
55	焦作市	焦作泰美嘉置业有限公司	勘察单位：郑州岩土工程勘察设计院	勘察阶段--违反一般性条文：（10#楼）报告中第7页第⑦层土描述中层底深度数字有误，层厚数字有误，不符合《岩土工程勘察规范》第14.3.2条规定。 --违反法律法规：（10#、12#楼）计算书不全，不符合《建设工程勘察质量管理办法》第十七条规定。
56	焦作市	焦作泰美嘉置业有限公司	勘察单位：郑州岩土工程勘察设计院	勘察阶段--违反一般性条文：（3#、10#楼）报告中第7页第⑦层土描述中层底深度数字有误，层厚数字有误，不符合《岩土工程勘察规范》第14.3.2条规定。 --违反法律法规：（3#、10#楼；5#、8#、11#、12#楼）计算书不全，不符合《建设工程勘察质量管理办法》第十七条规定。
57	焦作市	焦作泰美嘉置业有限公司	勘察单位：郑州岩土工程勘察设计院	勘察阶段--违反法律法规：计算书不全，不符合《建设工程勘察质量管理办法》第十七条规定。
			建设单位：焦作泰美嘉置业有限公司 施工单位：浙江宏成建设集团有限公司	计价行为： 1、招标文件中明确“清单漏项、缺项不调”，违反《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）9.3.1，9.5.1。2、招标文件中明确“清单漏项、缺项不调”，施工合同中又规定“工程量±5%内不调”，约定不一致，违反了《招标投标法实施条例》第五十七条。3、该项目为2018年招标工程项目，应采用河南省16定额计价，施工合同却约定采用河南省08定额计价，不符合河南省住房和城乡建设厅文件“河南省住房和城乡建设厅关于发布《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》《河南省通用安装工程预算定额》《河南省市政工程预算定额》的通知（豫建设标[2016]73号）”第二条的规定。

58	焦作市	焦作市山阳区新城街道办事处恩村三街村民委员会	勘察单位：郑州岩土工程勘察设计院	勘察阶段--违反一般性条文：水质分析、易溶盐分析报告未盖章，不符合《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》第2.0.5条第4款规定。 --违反法律法规：1、缺验槽记录，不符合《建设工程勘察质量管理办法》第十二条及第十七条规定。2、计算书不全、计算书要签名，不符合《建设工程勘察质量管理办法》第十二条及第十七条规定。3、原始资料中缺水质分析报告及易盐分析报告，不符合《建设工程勘察质量管理办法》第十二条及第十七条规定。
			设计单位：福建省中景建筑设计院有限公司 图审单位：河南省建筑工程施工图设计文件审查所有有限公司	设计阶段--违反强制性条文--建筑：1、（2#、3#楼）存在上下层洞口间实体墙高度不足1.2米问题，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第6.2.5条。2、（2#楼）存在前室门疏散方向错误问题，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第6.4.11.1条。--结构：（3#楼）南立面32层阳台活荷载取值违反《建筑结构荷载规范》第5.1.1条，应改为2.5KN/m ² 。 --违反一般性条文--结构：1、（2#、3#楼）按《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）中的10.3.2条补充完善结构设计总说明。2、（2#、3#楼）剪力墙抗震等级为二级，一些约束构件暗柱主筋规格小于6φ16，不满足《高层建筑混凝土结构技术规程》第7.2.15-2条。 --电气：1、节能备案表缺“审查意见”栏，提供的表格不全。2、电信间无三家运营商设备，不符合《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB50846-2012的1.0.3条。 --违反工程建设标准有关管理规定--结构：（2#、3#楼）结施01中第8.1.3条JGJ18-2003为过期规程。
59	焦作市	焦作市山阳区新城街道办事处定和村民委员会	勘察单位：河南华兴地质工程有限公司	勘察阶段--违反一般性条文：水质分析、易溶盐分析报告未盖章（报告中），不符合《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》第2.0.5条第4款规定。 --违反法律法规：1、缺验槽记录，不符合《建设工程勘察质量管理办法》第十二条及第十七条规定。2、计算书不全、计算书要签名，不符合《建设工程勘察质量管理办法》第十二条及第十七条规定。3、原始资料中缺水质分析报告及易盐分析报告，不符合《建设工程勘察质量管理办法》第十二条及第十七条规定。
			设计单位：机械工业第六设计研究院有限公司 图审单位：河南省建设工程施工图审查中心有限公司	设计阶段--违反强制性条文--建筑：1、（1#、5#楼）存在上下层洞口间实体墙高度不足1.2米问题，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第6.2.5条。2、（5#楼）存在前室疏散口疏散宽度净宽不足0.9米问题，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第5.5.30条（变更）。--结构：1、（1#楼）计算书中11-14轴间北阳台活荷载取值违反《建筑结构荷载规范》第5.1.1条，应改为2.5KN/m ² 。2、（1#楼）计算书中7-10轴间在15层楼梯平台活荷载取值违反《建筑结构荷载规范》第5.1.1条，应改为3.5KN/m ² 。（1#楼）3、结施10中H轴上KL21（2）其箍筋配置违反《建筑抗震设计规范》6.3.3条。--给排水：1、（1#楼）水箱间未采取防冻措施，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第5.2.5条之规定。2、（1#楼）核实水箱最低水位，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第5.2.6条第2款之规定。 --违反一般性条文--建筑：（幼儿园）1、存在北侧幼儿生活用房未布置在最好朝向问题，不符合《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ39-2016）第3.2.8条。--结构：1、（1#、5#楼）按《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）中的10.3.2条补充完善结构设计总说明。2、（1#楼）剪力墙抗震等级为二级，一些约束构件暗柱主筋规格小于6φ16，不满足《高层建筑混凝土结构技术规程》第7.2.15-2条。3、（幼儿园）结施01中结构安全等级不满足《混凝土结构设计规范》第3.1.5条，结构安全等级二级改为一级。4、按《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）中的10.3.2条补充完善结构设计总说明。--暖通：1、（幼儿园）幼儿园计算书中室外采暖计算温度（-5℃）有误。2、（地下车库）补充车库排烟量计算书。--电气：1、（5#楼）节能备案表缺“审查意见”栏，提供的表格不全。2、（1#、5#楼）电信间无三家运营商设备，不符合《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》（GB50846-2012）的1.0.3条。3、（幼儿园）一层照明平面图应删除ALE箱。4、（幼儿园）通信网络说明及系统图应明确三家运营商平等接入，不符合《房屋建筑宽带网络设施技术标准》（DBJ41/090-2014）的3.0.1条。5、（地下车库）引用《商店建筑设计规范》（JGJ48-2014），引用与本建筑不一致的设计规范。6、地下车库（二）说明防雷条款中的工程地区有误。 --违反了建设工程管理标准的相关规定--结构：（1#、5#楼）结施01中第8.1.3条JGJ18-2003为过期规程。
			施工单位：河南省中创建筑工程有限公司	施工阶段：（5#楼）现场未放置同条件试块，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）附录C的要求。
60	焦作市	焦作市体育局	勘察单位：河南省焦作地质勘察设计院有限公司	勘察阶段--违反法律法规：1、钻孔测量记录缺有放孔人员及项目负责人签字的钻孔坐标、标高等信息的放孔记录，不符合《建设工程勘察质量管理办法》第十七条规定。2、野外记录须有项目负责人签字，不符合《建设工程勘察质量管理办法》第十二条规定。3、地质报告中的工程名称为“焦作市青少年校外活动中心项目”而设计图纸上工程名称为“焦作市青少年体育活动中心综合运动馆”两者工程名称不一致。
			设计单位：焦作建筑勘察设计院有限公司 图审单位：焦作市佳居工程咨询事务所	设计阶段--违反一般性条文--建筑：存在未明确疏散人数问题，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第5.5.21条。--结构：结施04应算出DJ-1.2.3基础底板《建筑地基基础设计规范》第8.2.3条。--电气：1、说明未体现综合布线系统图已满足三家运营商平等接入。2、明敷应急回路仅有防火保护措施，应有较具体的防火保护措施。
61	焦作市	焦作市绿源热力有限公司	勘察单位：河南省焦作地质勘察设计院有限公司	勘察阶段--违反法律法规：缺土的腐蚀性报告存档，不符合《建设工程勘察质量管理办法》第十七条规定。
			建设单位：焦作市绿源热力有限公司	施工阶段：未按要求报送材料。
			建设单位：焦作市绿源热力有限公司	计价行为：未按要求报送材料。

62	焦作市	焦作市绿源热力有限公司	勘察单位：河南省焦作地质勘察设计有限公司	勘察阶段—违反法律法规：缺土的腐蚀性报告存档，不符合《建设工程勘察质量管理办法》第十七条规定。
			建设单位：焦作市绿源热力有限公司	施工阶段：未按要求报送材料。
			建设单位：焦作市绿源热力有限公司	计价行为：未按要求报送材料。
63	焦作市	焦作市绿源热力有限公司	勘察单位：河南省焦作地质勘察设计有限公司	勘察阶段—违反一般性条文：1、土的腐蚀性报告未盖章，不符合《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》第2.0.5条第4款规定。2、土工原始资料应有盖章的土的腐蚀性报告，不符合《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》第2.0.5条第4款规定。
			建设单位：焦作市绿源热力有限公司	施工阶段：未按要求报送材料。
			建设单位：焦作市绿源热力有限公司	计价行为：未按要求报送材料。
64	濮阳市	濮阳市房地产开发经营公司	建设单位：濮阳市房地产开发经营公司	计价行为：未按要求报送材料。
			设计单位：濮阳市规划建筑设计研究院	设计阶段—暖通：缺采暖系统水力平衡计算书，节能设计备案表暖通专业未签署。
65	濮阳市	濮阳市恒基伟业房地产开发有限公司	设计单位：濮阳市规划建筑设计研究院	设计阶段—给排水：消防低区存在超压问题，未设减压孔板或减压稳压消火栓，不符合《消水规》GB50974-2014第7.4.12条。
66	濮阳市	濮阳市军安诚信房地产开发有限公司	勘察单位：安阳市恒泰岩土工程有限责任公司	勘察阶段：地下水水位精度不够，不符合《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）11.0.3条规定。
67	濮阳市	濮阳市泰吉置业有限公司	勘察单位：濮阳市规划建筑设计研究院	勘察阶段：物理力学指标统计表中静探指标统计方法未按孔统计。
			设计单位：上海同建强华建筑设计有限公司	设计阶段—违反一般性条文—电气：1、部分风机箱（如PYF、RFZYF箱）PC级双电源切换开关选择不符合《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.5.4（3）条要求。2、应急照明配电不符合《住宅建筑电气设计规范》（JGJ242-2011）第9.3.1条要求，且应急照明箱不应带一般用电负荷。3、未设置消防应急广播，不符合《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）第5.4.1条要求；未对警报器声压级做出要求，不符合《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）第5.5.3条要求；未按《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）第13.6.4条要求进行分时播报。
68	濮阳市	濮阳市华龙区文博文化旅游投资有限公司	勘察单位：河南省有色工程勘察有限公司	勘察阶段：原始资料《勘察纲要》中，未预计完成工作量。
69	濮阳市	濮阳市投资集团公司	建设单位：濮阳市投资集团公司	计价行为：没有报送经过当地主管部门备案的最高投标限价成果文件，违反《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》。
70	濮阳市	濮阳市油田第十七中学	勘察单位：濮阳市规划建筑设计研究院	勘察阶段：物理力学指标统计表中静探指标统计方法不妥，未按孔统计。
71	许昌市	许昌中原房地产开发有限公司	设计单位：河南省城乡建筑设计院有限公司 图审单位：河南利业施工图审查有限公司	设计阶段—违反强制性条文—建筑：1、2#楼梯在首层不应穿过地下室楼梯间，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）6.4.4条。2、7#楼梯在门完全开启后，减少了平台的有效宽度，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）6.4.11.3条。3、1#与2#楼防火间距小于13m，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）5.2.2条。

72	许昌市	襄城县中医院	设计单位：机械工业第六设计研究院有限公司 图审单位：河南鸿图施工图审查有限公司	设计阶段—违反强制性条文—给排水：高位消防水箱间不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第5.2.5条。
			建设单位：襄城县中医院 施工单位：中铁建设集团有限公司	计价行为：合同承发包双方关于风险的范围约定不明的问题，不符合《招标文件、施工合同中合同形式均为固定单价合同，综合单价风险范围》的规定。
73	许昌市	许昌市医药卫生投资有限公司	北京五合国际工程设计顾问有限公司； 图审单位：中国建筑标准设计研究院有限公司	设计阶段—违反强制性条文—建筑：地下三层防火分区混乱，部分房间的疏散门全部开向另一防火分区，造成防火分区面积大于1000m ² ，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016）第5.3.1条。
74	许昌市	许昌汉威置业有限公司	设计单位：匠人规划建筑设计股份有限公司 图审单位：河南优顺施工图审查有限公司	设计阶段—违反强制性条文—建筑：在首层门厅内楼梯间的窗C1513临空，未设护窗栏杆，不符合《住宅设计规范》（GB 50096-2011）5.8.1条。—结构：结施22，两端与剪力墙顺接之PT1(1)Φ200X350，箍筋采用三级钢Φ8@100/200(2)，不符合《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）(2015年版)第11.3.6条3款的规定。
75	许昌市	许昌市厚德置业有限公司	勘察单位：中国地震局地球物理勘探中心郑州基础工程勘察研究院	勘察阶段：未按要求报送材料。
			设计单位：郑州市建筑设计院	设计阶段：未按要求报送材料。
76	漯河市	舞阳碧桂园置业有限公司	勘察单位：河南卓越建设工程有限公司 图审单位：河南优顺施工图审查有限公司	勘察阶段—违反强制性条文：勘探点平面图缺失，不符合《岩土工程勘察规范》2009版第4章第4.1.11条。
			设计单位：广东博意建筑设计院有限公司 图审单位：河南优顺施工图审查有限公司	设计阶段—违反强制性标准—建筑：缺总平面图。—结构：1、结构-17中：楼梯半层高处休息平台处楼梯梁应按框架梁进行设计问题，不符合《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）(2016年版)6.3.3条。2、缺少地基变形验算，不符合《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）3.0.2条。
77	漯河市	漯河合信致诚房地产开发有限公司	勘察单位：河南省卓越勘测设计有限公司 图审单位：河南德阳设计审查咨询有限公司	勘察阶段—违反强制性标准：缺少适宜性评价，不符合《岩土工程勘察规范》2009版第14章第14.3.3条。
78	漯河市	河南中源雅居房地产开发有限公司	设计单位：浙江虹图建筑设计有限公司 图审单位：河南利业施工图审查有限公司	设计阶段—违反强制性条文—建筑：1、缺少卧室、起居室、噪声级问题，不符合《住宅设计规范》（GB50096-2011）7.3.1条。2、缺少空气隔声性能问题，不符合《住宅设计规范》（GB50096-2011）7.3.2条。
79	漯河市	漯河嘉汇实业有限公司	设计单位：北京清水爱派建筑设计股份有限公司 图审单位：漯河市广和建筑咨询有限公司	设计阶段—违反强制性条文—建筑：1、5#楼存在楼梯未通过屋面连通问题，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）5.5.26条。2、6#楼存在建施02夹层楼梯门未开向疏散方向问题，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）6.4.2.3条。 —违反法律法规—结构：缺少计算书，报送资料不全。
80	漯河市	舞阳县昌泰房地产开发有限公司	勘察单位：河南省卓越勘测设计有限公司 图审单位：漯河市广和建筑咨询有限公司	勘察阶段—违反强制性条文：缺少带坐标和地形的总平面图，不符合《岩土工程勘察规范》2009版第4章第4.1.11条。

81	漯河市	漯河市许慎文化园管理处	勘察单位：河南省卓越勘测设计有限公司 图审单位：漯河市广和建筑咨询有限公司	勘察阶段—违反强制性条文：勘探点平面位置图缺少坐标，不符合《岩土工程勘察规范》2009版第4.1.11条。
			设计单位：漯河市建筑设计研究院 图审单位：漯河市广和建筑咨询有限公司	设计阶段—违反勘察设计条例的原则—结构：图纸设计时间早于地质勘察问题。
82	漯河市	漯河银海置业有限公司	设计单位：河南埃德莫菲建筑设计有限公司 图审单位：河南利业施工图审查有限公司	设计阶段—违反强制性条文—建筑：1、户门传热系数不符合规范要求问题，不符合《河南省居住建筑节能设计标准》（寒冷地区65%+）（DBJ41/062-2017）4.2.2条。2、存在商业B段4#楼梯二三层门应为乙级防火门问题，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），6.4.2.3条。—结构：计算书中南户（F户型）生活阳台活荷载取值，不符合《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012），5.1.1条。 —违反法律法规—建筑：节能备案表未审查。
83	三门峡市	三门峡市自来水公司	建设单位：三门峡市自来水公司	计价行为：未提供业主方和咨询方签订的咨询合同。
84	三门峡市	渑池县仁村乡卫生院	设计单位：三门峡市规划勘测设计院 图审单位：河南优顺施工图审查有限公司	设计阶段—违反一般性条文—结构：设计中未见机电设备及女儿墙等突出屋面花架等非结构构件的抗震设计，不满足《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016年版）第13.2.1条。 —电气：未明确应急灯回路的敷设要求，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第10.1.10条规定。—给排水：1、公共卫生间排水横管设计不满足《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）第4.5.12条第3款。2、护士站未设置消防软管卷盘，不满足《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）第6.7.1条第3款。
			施工单位：渑池县仿古建筑安装有限公司	施工阶段—违反强制性条文：本项目未按建设工程验收程序组织验收，不符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）中第6章的规定，第6章中的6.0.6条为强制性条文。
85	三门峡市	三门峡石油房地产开发有限责任公司	设计单位：常州市华宇建筑设计研究院有限公司	设计阶段—违反一般性条文—建筑：建施09-12、B户型户门外开影响疏散不符合《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）第6.10.4.5条的规定。—结构：结构平面布置的轮廓凹凸尺寸超过典型尺寸的25%，未采取加强措施，不满足《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016年版）第7.1.7.2.（2）条规定。—电气：1：防电气火灾剩余电流报警声光信号设置要求不详，《住宅建筑电气设计规范》（JGJ 242-2011）第6.3.1条。2、空调插座回路未设剩余电流保护，《住宅建筑电气设计规范》（JGJ 242-2011）第8.4.4条和《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）第7.7.10.1.4条。—暖通：1、采暖立管未设排气装置不符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）第5.9.22条规定。2、电梯机房未设机械通风不符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）第6.3.7条规定。
			咨询单位：河南砥柱工程造价咨询有限公司	计价行为：1、工程造价成果文件未签字，违反一般性条文《造价咨询企业管理办法》（中华人民共和国建设部令第149号）第二十二条。2、工程量清单编制不规范，违反一般性条文《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）中4.2的规定。
86	三门峡市	三门峡石油房地产开发有限责任公司	设计单位：常州市华宇建筑设计研究院有限公司	设计阶段—违反一般性条文—建筑：建施-05 注2防火隔离带的设置不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第6.7.7.2条的规定。—结构：1、结构平面布置的轮廓凹凸尺寸超过典型尺寸的25%，未采取加强措施，不满足《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016年版）第7.1.7.2.（2）条规定。2、未见按墙梁计算的计算书，梁L-1的混凝土等级、其两侧的板厚不满足《砌体结构设计规范》（GB 50003-2011）第7.3.12（1）、（9）条规定。—电气：1、防电气火灾剩余电流报警声光信号设置要求不详，不符合JGJ 242-2011第6.3.1条。2、空调插座回路未设剩余电流保护，不符合JGJ 242-2011第8.4.4条和JGJ16-2008第7.7.10.1.4条规定。—暖通：1、采暖立管未设排气装置不符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第5.9.22条规定。2、电梯机房未设机械通风不符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第6.3.7条规定。 —安全隐患—结构：9#楼：C轴上楼梯间外纵墙在二层及以上的抗震墙位于现浇梁L-1之上，L-1为墙梁，梁宽200mm小于上部墙厚240mm。
87	三门峡市	三门峡石油房地产开发有限责任公司	设计单位：常州市华宇建筑设计研究院有限公司	设计阶段—违反一般性条文—建筑：1、节能设计专篇中，缺屋面防火隔离带构造，缺保温材料性能参数等，不符合《河南省居住建筑节能设计标准》第4.5.2条规定。2、平面图中，中间户门外开影响正常通行和紧急疏散，不符合《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）-6.10.4.5条的规定。6#楼电梯前室不能满足无障碍要求。—结构：1、结构平面布置的轮廓凹凸尺寸超过典型尺寸的25%，未采取加强措施，不满足《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016年版）第7.1.7.2.（2）条规定。2、结构平面布置中，楼梯间和电梯间相邻，不满足《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016年版）第7.1.7.2.（3）条规定。3、5#楼、6#楼：突出屋面的楼梯间和电梯机房，局部墙体设置于现浇梁上，此梁为墙梁，未见按墙梁计算的计算书，其混凝土等级等不满足《砌体结构设计规范》（GB 50003-2011）第7.3.12条规定。—电气：1、防电气火灾剩余电流报警声光信号设置要求不详，不符合《住宅建筑电气设计规范》（JGJ 242-2011）第6.3.1条。2、空调插座回路未设剩余电流保护，不符合《住宅建筑电气设计规范》（JGJ 242-2011）第8.4.4条和《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）第7.7.10.1.4条规定。—暖通：1、采暖立管未设排气装置不符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）第5.9.22条规定。2、电梯机房未设机械通风不符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）第6.3.7条规定。

88	三门峡市	三门峡市安业房地产开发有限公司	设计单位: 河南三泰建筑设计院有限公司	设计阶段--违反一般性条文--建筑: 楼梯间墙体开洞处降低墙体的耐火极限, 未采取构造措施, 不符合《建筑设计防火规范》第5.1.2条规定。--结构: 施工图设计中未标注执行强制性标准: JGJ339-2015; GB50981-2014; DBJ41/138-2014。--电气: 1、排污泵配电回路未设剩余电流动作保护, 不符合JGJ16-2008第7.7.10条1、3款。2、电源插座底边距地不大于1.8m时, 未选用带安全门的产品, 不符合JGJ 242-2011第8.5.5条。--暖通: 电梯机房未设机械通风, 不符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)第6.3.7条规定。
89	三门峡市	中央储备粮三门峡直属库附属配套用房建设项目	设计单位: 河南省智博建筑设计集团有限公司	设计阶段--违反一般性条文--建筑: JZ-03 ①轴外FM -3跨缝不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第6.5.1.5条的规定。--电气: DQ-07中卫生间无照明, 3-4轴楼梯间无应急照明, 不符合《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008)第13.8.3.1条规定。
90	三门峡市	义马市人民医院	设计单位: 三门峡市建筑设计院有限责任公司	设计阶段--违反一般性条文--建筑: 档案室内设卫生间且未采用甲级防火门。违反《办公建筑设计规范》JGJ67-2016第5.0.5条规定。--结构: 设计中未见机电设备及女儿墙等突出屋面花架等非结构构件的抗震设计, 未见到关于《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)(2016年版)第13.2.1条相适应的设计。--电气: 1、活动室未设消防广播, 不符合《自动火灾报警设计规范》(GB50116-2013)第6.6.1条的要求。2、缺防火门消防联动控制, 不符合《自动火灾报警设计规范》(GB50116-2013)第6.11.1条。--给排水: 1、喷淋管道、排水管道不应该穿越核磁共振检查室, 不满足《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014)第5.9.3条。2、卫生间排水横管设计不满足《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版)第4.5.12条第2.3款。
91	南阳市	南阳市帝苑置业有限公司	设计单位: 广东博意建筑设计院有限公司 图审单位: 南阳市工程勘察设计咨询中心	设计阶段--违反强制性条文--结构: 未根据《地基处理规范》JGJ79-2012.7.1.3条确定CFG桩和复合地基的检验要求。--暖通: 采暖管道无补偿措施, 不符合《民用建筑供暖通风和空气调节规范》(GB50736-2012)第5.9.5条。 --违反一般性条文--结构: 梁与剪力墙平面外连接时, 墙内应设置暗柱。--暖通: 水力计算书未指出具体最有利、最不利环路, 部分数据无来源。 --违反法律法规--结构: 未正确使用地勘报告, 计算书未补充超筋信息, 违反法律法规。--质量安全隐患--建筑: 救援窗口无明显标志。--结构: 计算书, 砼容重25偏小, 补挡土墙计算书。
			施工单位: 河南六建建筑集团有限公司	施工阶段--违反强制性条文: 沉降观测记录不及时, 不符合《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012)中10.2.7的规定。 --违反一般性条文: 1、施工现场图审回复意见不齐全, 不符合《建筑工程资料管理规程》(JGJ/T 185-2009)中C.2.4条规定。2、施工组织设计文件缺节能分部, 不符合《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007)中3.1.4条规定。
92	南阳市	南阳市常绿蓝桥房地产开发有限公司	设计单位: 机械工业第六设计研究院有限公司	设计阶段--违反一般性条文--结构: 1、未注明采用砌块及砂浆的种类、强度等级等要求。2、梁与剪力墙平面外连接时, 墙内应设置暗柱, 违反一般性条文。3、未注明主楼后浇带位置及做法。4、无沉降观测点位置。5、图26, 二层楼板有效宽度小于50%, 应根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第3.4.4条采用符合实际的计算模型, 二层楼板应加厚并双层双向配筋, 不符合《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)第3.4.8条。 --违反法律法规--结构: 计算书应补充超筋信息。
			施工单位: 河南青城建设有限公司	施工阶段--违反一般性条文: 1、施工现场经审查合格的施工图纸提供不齐全, 图审回复意见不齐全, 不符合《建筑工程资料管理规程》(JGJ/T 185-2009)中C.2.4条规定。2、施工组织设计方案缺少节能分部, 不符合《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007)中3.1.4条规定。3、子分部工程验收记录不齐, 如地基基础分部中的地基处理子分部工程, 不符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)中附录B的规定。
			咨询单位: 河南恒信工程造价咨询有限公司 造价工程师及其执业证书号: 尚松云 建[造]17410007569	计价行为: 1、开标时间2018年2月7日, 定额执行错误(应该执行《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额2016》, 实际执行《河南省建设工程工程量清单综合单价(2008)》)。2、人工费执行错误(75元/工日)。
93	南阳市	南阳恒大置业有限公司	施工单位: 中建四局第六建筑工程有限公司	施工阶段--违反一般性条文: 1、施工现场图审回复意见不齐全, 不符合《建筑工程资料管理规程》(JGJ/T 185-2009)中C.2.4条规定。2、施工组织设计文件缺节能分部, 不符合《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007)中3.1.4条规定。3、子分部工程验收记录不齐全, 不符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)中附录B的规定。

94	南阳市	南阳绿都置业有限公司	设计单位: 江苏筑原建筑设计有限公司 图审单位: 南阳市工程勘察设计咨询中心	设计阶段--违反法律法规 --结构: 计算书应补充超筋信息, 违反法律法规。 --违反一般性条文--建筑: 非机动车出入口净宽小于1.8米。--结构: 1、吊钩HPB300无直径大于14的钢筋。2、梁与剪力墙平面外连接时, 墙内未设置暗柱。 --违反工程建设标准有关管理规定--建筑: 设计依据规范版本有误, 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》、《建筑玻璃应用技术规程》, 使用有误。 --安全隐患--结构: 1、剪力墙暗柱一端无剪力墙时, 暗柱箍筋不应小于剪力墙水平筋。2、楼面梁不宜支承在连梁上。
			施工单位: 南阳市住宅建筑工程有限公司	施工阶段--违反一般性条文: 1、施工现场经审查合格的施工图纸提供不齐全, 图审回复意见不齐全, 不符合《建筑工程资料管理规程》(JGJ/T 185-2009)中C.2.4条规定。2、施工组织设计未按规定程序审批, 不符合《建筑施工组织设计规范》(GB/T 50502-2009)中3.0.5条规定。3、子分部工程验收记录不齐, 如地基基础分部中的地下水子分部工程, 不符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)中附录B的规定。
			咨询单位: 河南新衡达工程管理有限公司 造价工程师及其执业证书号: 马进建[造]18410008304	计价行为: 1、合同签订时间2017年3月17日, 第121页约定执行定额为《河南省建设工程工程量清单综合单价(2008)》及配套文件, 与实际不符(实际执行的是企业定额, 没有参考依据)。
95	南阳市	南阳美盛置业有限公司	设计单位: 正鼎国际建筑设计有限公司	设计阶段--违反一般性条文--结构: 1、吊钩HPB300无直径大于14的钢筋。2、约束边缘构件箍筋竖向间距不应大于150, 3、梁与剪力墙平面外连接时, 墙内未设置暗柱。--给排水: 1、生活污水量不符合《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003)(2009版)4.4.1条。2、户内生活水给水未注明小于0.2MPa, 不符合《住宅设计规范》(GB50096-2011)第8.2.3条。--暖通: 1、新风机组缺大样图, 新风入口、排出口无表示。2、负荷计算书、水力计算书表达不清。 --违反工程建设标准有关管理规定--建筑: 设计依据规范《建筑玻璃应用技术规程》版本有误。 --违反法律法规--结构: 计算书应补充超筋信息, 违反法律法规。 --安全隐患--结构: 1、角度大于15度应计算最不利方向地震作用; 2、剪力墙暗柱一端无剪力墙时, 暗柱箍筋不应小于剪力墙水平筋。
			施工单位: 南阳建工集团	施工阶段--违反一般性条文: 1、施工现场经审查合格的施工图纸提供不齐全, 图审回复意见不齐全, 不符合《建筑工程资料管理规程》JGJ/T 185-2009中C.2.4条规定。2、施工组织设计方案缺少节能分部, 不符合《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007中3.1.4条规定。3、子分部工程验收记录不齐, 如地基基础分部中的地基处理子分部工程, 不符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013中附录B的规定。
			建设单位: 南阳美盛置业有限公司 施工单位: 南阳建工集团	计价行为: 1、施工合同没有签订日期。2、合同第130页双方约定内容有失公平。3、送审资料不完整。
96	南阳市	南阳非凡置业有限公司	设计单位: 深圳市城建工程设计有限公司 图审单位: 南阳市工程勘察设计咨询中心	设计阶段--违反强制性条文--结构: 1、未应注明抗浮设计水位和地下室抗浮措施, 未按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)第3.2.4.3条进行抗浮设计。2、CFG桩复合地基无试桩和质量检验要求, 未注明桩身强度 F_{cu} , 不符合《地基处理规范》(JGJ79-2012)第7.1.3条以及《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)第10.2.10条。 --违反一般性条文--结构: 1、吊钩HPB300无直径大于14的钢筋。2、未注明抗浮设计水位和地下室抗浮措施。3、未注明计算所采用的程序名称、版本号、编制单位和嵌固部位。4、剪力墙暗柱拉筋间距450, 不满足规范要求(如GS-06中GBZ2、5、6、8、11)。--电气: 1、消防风机联动控制不符合《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)第4.1.2。--暖通: 1、-1层楼梯间无正压送风。2、水力计算书不能反映最不利层与最有利层不平衡率。3、缺少防烟系统说明。 --违反法律法规--结构: 图纸未加盖专业负责人印章。 --安全隐患--结构: 计算书显示, 抗震等级: 框架三级, 剪力墙四级, 违反《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第6.1.2条, 图纸中未注明剪力墙抗震等级。
			中信国安建工集团有限公司 监理单位: 北京中建协工程咨询有限公司	施工阶段--违反一般性条文: 1、施工现场经审查合格的施工图纸提供不齐全, 图审回复意见不齐全, 缺少勘察回复意见, 不符合《建筑工程资料管理规程》(JGJ/T 185-2009)中C.2.4条规定。2、施工组织设计缺少节能分部, 不符合《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007)中3.1.4条规定。3、施工方案有缺项, 如植筋方案、工程质量通病防治措施, 不符合《建筑施工组织设计规范》(GB/T 50502-2009)中6.5.2条规定。
			建设单位: 南阳非凡置业有限公司	计价行为: 未按要求报送材料。

97	南阳市	南阳非凡置业有限公司	设计单位: 深圳市城建工程设计有限公司 图审单位: 南阳市工程勘察设计咨询中心	设计阶段--违反强制性标准--暖通: -1层楼梯间无正压送风。 --违反一般性条文--电气: 1、消防风机联动控制违反GB50116-2013第4.1.2。2、水力计算书不能反映最不利层与最有利层不平衡率。3、缺少防烟系统说明。 --违反工程建设标准有关管理规定--建筑: 设计依据规范《汽车库建筑设计规范》版本有误。 --违反法律法规--结构: 计算书应补充超筋信息。
			施工单位: 中信国安建工集团有限公司	施工阶段--违反一般性条文: 1、施工现场经审查合格的施工图纸提供不齐全, 图审回复意见不齐全, 不符合《建筑工程资料管理规程》(JGJ/T 185-2009)中C.2.4条规定。2、施工组织设计缺少节能分部, 不符合《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007)中3.1.4条规定。3、施工方案有缺项, 如植筋方案、工程质量通病防治措施, 不符合《建筑施工组织设计规范》(GB/T 50502-2009)中6.5.2条规定。
			建设单位: 南阳非凡置业有限公司	计价行为: 未按要求报送材料。
98	南阳市	南阳师范学院	设计单位: 中色科技股份有限公司	设计阶段--违反一般性条文--结构: 未注明0.000标高对应绝对标高值。 --违反法律法规--结构: 计算书应补充超筋信息。
			施工单位: 河南派普建工集团有限公司	施工阶段--违反一般性条文: 施工现场经审查合格的施工图纸提供不齐全, 图审回复意见不齐全, 缺少勘察回复意见, 不符合《建筑工程资料管理规程》(JGJ/T 185-2009)中C.2.4条规定, 。
			咨询单位: 河南四方建设管理有限公司 造价工程师及其执业证书号: 王凌峰 建[造]01410000266	计价行为: 1、招标控制价不完整(没有单价分析表)没有按照规定加盖发包方公章。2、措施费没有按照定额规定全额计取。3、个别清单应该单独列项并注明工程量的没有单独列项; 4、按照规定各类砂浆应该使用商品砂浆; 5、招标控制价中编制说明第三条: 材料价格参照市场价格执行, 与规范规定不符; 合同第41页、53页和73页对主要材料价格调整的幅度前后矛盾, 调整幅度定为±10%不合规; 6、未提供业主方与咨询公司签订的咨询合同。
99	南阳市	南阳市鑫阳置业有限公司	设计单位: 中外建工程设计与顾问有限公司 图审单位: 南阳市工程勘察设计咨询中心	设计阶段--违反强制性条文--建筑: 公共建筑(幼儿园)未标明消防救援窗位置, 不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第7.2.4条。 --违反一般性条文--电气: 1、各消防设备配电箱进线及配电回路保护开违反(GB50054-2011)第6.1.1条。2、各商铺应急照明电源应符合商铺用电计量要求, 取自各商铺配电箱应急照明回路。--给排水: 1、自喷系统喷淋管道管径标注不全, 不符合《建筑工程设计文件编制深度规定》。--暖通: 1、核商业楼梯间正压送风机风量及送风口尺寸不符合(GB 50045-95)(2005年版)8.1.5.3条。2、C-1座一层内走道自然通风面积不符合(GB 50045-95)(2005年版)8.2.2.4条。
			施工单位: 湖北省建工第五建设有限公司	施工阶段--违反一般性条文: 1、施工现场图审回复意见不齐全, 不符合《建筑工程资料管理规程》(JGJ/T 185-2009)中C.2.4条规定。2、施工组织设计文件缺少节能分部, 不符合《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007)中3.1.4条规定。3、CFG桩基工程人员资格审查文件、技术资料及质量保证资料不齐全, 不符合《建设工程文件归档规范》(GB/T 50328-2014)中附录A的规定。
			建设单位: 南阳市鑫阳置业有限公司 施工单位: 湖北省建工第五建设有限公司	计价行为: 1、开标时间2017年3月9日, 招标控制价中主要材料价格执行错误(应执行开标同期或近期发布价, 实际执行2016年第二期发布价); 2、计税模式没有按照规定执行营改增后的税率; 人工费执行错误(65元/工日); 3、安文费税率没有标明。施工合同第41页市场价格波动不调整条款不合规, 12.1风险范围无限放大, 第121页12.1人工费风险10%不合规。
100	南阳市	南阳非凡置业有限公司	设计单位: 深圳市城建工程设计有限公司 图审单位: 南阳市工程勘察设计咨询中心	设计阶段--违反强制性条文--结构: GS-04, 抗震等级三级不符合《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016版)第6.1.2条的规定。 --违反一般性条文--结构: 吊钩HPB300无直径大于14的钢筋。--电气: 消防风机联动控制违反GB50116-2013第4.1.2。--暖通: 1、水力计算书不能反映不平衡率。2、缺防烟系统说明。 --违反法律法规--结构: 计算书无超筋信息。
			施工单位: 南阳天业建筑安装工程有限公司	施工阶段--违反一般性条文: 1、施工现场经审查合格的施工图纸提供不齐全, 图审回复意见不齐全, 不符合《建筑工程资料管理规程》(JGJ/T 185-2009)中C.2.4条规定。2、施工组织设计缺少节能分部, 不符合《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007)中3.1.4条规定。3、幼儿园精装修工程为二次设计, 未提供原设计单位审核意见, 不符合《建设工程质量管理条例》(2017年10月7日修正版)第十五条规定。4、节能工程总包单位对分包单位管理不到位, 不符合《建设工程项目总承包管理规范》(GB/T 50358-2017)中第16章的规定。5、监理单位未审核分包单位资质, 不符合《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013)中5.1.10条规定。

101	商丘市	河南翔腾房地产开发有限公司	勘察单位: 商丘市弘基建筑勘察设计有限公司	勘察阶段—违反一般性条文: 1、勘察纲要无勘探点平面布置图、无液化评价、波速测试要求。2、钻孔测试记录, 无孔位坐标记录。3、野外钻孔记录岩性描述缺项, 个别孔记录人无签字。4、静探记录无记录人签字, 无波速原位测试记录。5、土工试验原始记录内容不全面, 缺三轴及高压压缩试验原始记录。 —违反法律法规: 土工试验报告无河南省质量技术监督局CMA章。
			设计单位: 商丘市弘基建筑勘察设计有限公司 图审单位: 河南城市建筑咨询有限公司	设计阶段—违反强制性条文—结构: 1、平面楼板弱连接违反《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) (2016年版) 强制性条文第3.4.1条及一般性条文第3.4.3条1款, 第3.4.4条。2、女儿墙自身及其与结构主体连接违反《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) (2016年版) 强制性条文第3.7.1条及《非结构构件抗震规范》JGJ339-2015第4.4.2条。3、结构计算书中, 结构重要性系数1, 违反《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (2015年版) 强制性条文第3.3.2条。4、4#裙房部分屋面板及主楼屋面上下层楼板违反《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010) 一般性条文第10.6.2条及《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) (2016年版) 强制性条文第3.4.1条及一般性条文第3.4.3条第3.4.4条。 —违反一般性条文—建筑: 1. 节能设计中保温厚度与构造做法表的保温厚度不一致。2、11#(幼儿园) 幼儿园建筑楼梯应两侧设置幼儿扶手(托儿所、幼儿园建筑设计规范4.1.11条)。3、缺少预埋件做法。4、构造做法表中缺少楼梯间楼面做法, 无法判断楼梯间窗台净高度。 —结构: 结构设计总说明中建筑结构安全等级违反《可靠性设计统一标准》(GB50153-2008) 第3.2.1条及附录A1.1.1条。 —违反法律法规—结构: 结构计算书审查, 重新复核计算书。
			施工单位: 广东永达建筑有限公司	施工阶段—违反一般性条文: 1、检验批质量验收记录中施工单位检查结果内容为打印字, 应手写结果, 不符合《建设工程文件归档规范》(GB/T 50328-2014) 中4.2.5条规定。2、钢材质量出厂证明书复印件未盖红章, 不符合《建设工程文件归档规范》(GB/T 50328-2014) 中4.2.1条规定。3、未提供钢筋工程专项施工方案及报审表, 不符合《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013) 中5.2.2条规定。4、商品混凝土未提供商混公司资质和营业执照, 不符合《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013) 中5.1.10条规定以及5.2.7条规定。5、4#楼分部工程质量验收记录无监理单位验收结论, 不符合《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013) 中5.2.14条规定。6、12#楼分部工程验收记录签字不齐全, 不符合《建设工程文件归档规范》(GB/T 50328-2014) 中4.2.5条规定。
			施工单位: 广东永达建筑有限公司	计价行为: 1、中标价高于投标总价, 投标文件报价与预算价不符。2、1#楼材料价格明显低于市场价格(包含钢材、水泥、木材、断桥铝价格)。3、项目没有标底和最高限价。
102	商丘市	商丘世龙房地产开发有限公司	建设单位: 商丘世龙房地产开发有限公司	设计阶段: 未按要求报送材料。
			建设单位: 商丘世龙房地产开发有限公司 设计单位: 河南五方合创建筑设计有限公司	设计阶段: 未按要求报送材料。
			施工单位: 天元建设集团有限公司 监理单位: 河南万安工程咨询有限公司	施工阶段—违反强制性条文: 1、未提供安全、节能、环境保护和主要使用功能功能检验资料, 不符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013) 中第5章的规定, 第5章中的5.0.8为强制性条文。 —违反一般性条文: 1、未提供施工组织设计及审核表, 不符合《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013) 中5.1.6条规定。2、未提供施工方案及审核表, 不符合《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013) 中5.2.2条规定。3、未提供施工质量控制资料, 不符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013) 中第5章的规定。
			建设单位: 商丘世龙房地产开发有限公司	计价行为: 未按要求报送材料。
103	商丘市	商丘帝城置业有限公司	建设单位: 商丘帝城置业有限公司	勘察阶段: 未按要求报送材料。
			建设单位: 商丘帝城置业有限公司	施工阶段: 未按要求报送材料。
			施工单位: 商丘市国基建筑安装有限公司	计价行为: 1、中标通知书中标价小于投标价。2、合同12.1条没有明确风险内容范围。3、没有提供结算书。

104	商丘市	商丘华海置业有限公司	建设单位：商丘华海置业有限公司	勘察阶段：未按要求报送材料。
			设计单位：广东博意建筑设计院有限公司 图审单位：商丘市精诚建筑工程施工图审查有限公司	设计阶段—违反强制性条文—结构：幼儿园抗震设防类别为丙类，违反《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）第6.0.8条。 —违反一般性条文—结构：16#，17#楼地下室外墙板暗柱纵向钢筋小于地下室墙体竖向钢筋。 —违反法律法规—结构：1、输入信息：无构件几何信息，无荷载计算及荷载。2、输出结果：无梁柱板截面配筋图，无轴压比图，无边缘构件配筋图，无地基承载力及沉降计算无筏板内力及配筋计算，无地下室墙板计算书。
			施工单位：江西建工第二建筑有限责任公司 监理单位：郑州众诚建设监理有限公司	施工阶段—违反强制性条文：1、无土壤氡检测报告，不符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325-2010）（2013年修订版）中4.1.1的强制性条文规定。2、无钢筋原材料进场报验记录，不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）中5.2.1的强制性条文规定。3、无混凝土强度报告及见证取样记录，不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）中7.4.1的强制性条文规定。 —违反一般性条文：1、无施工组织设计，不符合《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）中5.1.6条规定。2、无施工方案，不符合《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）中5.2.2条规定。3、无基础结构验收记录和施工监理评估报告，不符合《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）中5.2.14条规定及5.2.19条规定。
			建设单位：商丘华海置业有限公司 施工单位：江西建工第二建筑有限责任公司	计价行为：1、无控制价。2、合同12.1条没有明确风险内容范围。3、没有提供招标文件，违反工程量清单编制4.1.2。
105	商丘市	商丘新长盛置业有限公司	勘察单位：河南华兴地质工程有限公司	勘察阶段—违反法律法规：波速测试原始记录无审查人签字。
			设计单位：华东建筑设计研究院有限公司 图审单位：河南省建设工程施工图审查中心有限公司	（南湖公馆8#，9#，12#，13#，37#~40#，7#31#~33#，27#~30#楼项目）设计阶段—违反强制性条文—结构：无梁柱板配筋，轴压比，边缘构件配筋，无地基承载力及沉降，地下室墙板计算书，不符合《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010.3.5.2）及《建筑地基基础设计规范》（GB5007-2011）-3.0.2条。 —违反一般性条文—结构：1、7#31#~33#1、7#31#~33#楼门厅入口及屋面异形柱角柱箍筋间距违反《异形柱结构》（JGJ149-2017第6.2.12条。2、二层结构平面配筋图KL17(1A)宜标注连梁，箍筋间距违反《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ3-2010）第7.2.27条2）款。3、8#9#12#13#37#~40#楼，27#~30#楼地下室外墙板暗柱GBZ3，9，10纵向钢筋小于地下室墙体竖向钢筋违反《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ3-2010）第12.2.5条。 —违反法律法规：缺少设计院审图回复意见。
			施工单位：中建八局第二建设有限公司 监理单位：郑州广源建设监理咨询有限公司	施工阶段—违反强制性条文：1、33#楼桩基资料中缺少CFG桩材料试块检验报告单，不符合《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）中3.0.8条规定。2、未提供土壤氡检测报告，不符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325-2010）（2013年修订版）中4.1.1的强制性条文规定。 —违反一般性条文：1、施工组织设计报审表中施工单位、监理单位未盖章，不符合《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）中4.2.5条规定。2、工程质量控制资料中施工测量报审表，楼层平面及标高抄测记录未盖章、无日期，基槽验收资料各单位签字盖章不全，不符合《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）中4.2.5条规定。3、工程质量控制资料中隐蔽验收记录无结论、无日期，不符合《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）中4.2.5条规定。4、38#楼桩基资料缺失分部分项验收资料，缺少桩基验收评估报告，不符合《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）中4.1.1条规定，以及《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）中5.2.19条规定。5、模板工程施工方案报审表无日期（钢筋工程），不符合《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）中4.2.5条规定。6、桩基资料中未提供监理单位评估报告，不符合《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）中5.2.19条规定。
			施工单位：中建八局第二建设有限公司	计价行为：1、投标函中没有安全文明施工费，违反一般规定3.1.5。2、投标函中没有规税费，违反一般规定3.1.6。3、无合同视为没有明确风险内容范围，违反一般规定3.4.1。

106	商丘市	商丘国之泓置业有限公司	勘察单位：商丘市城乡规划设计院	勘察阶段：1、勘察纲要（或方案）无勘探点平面布置图。2、钻孔测试记录无基准点。3、野外记录深度与成果剖面不一致。4、无波速原位测试记录。5、无水、土分析报告原件。6、土工试验原始记录不完整，与报告数量不符。7、无三轴试验记录，压缩仅至200KPa，不能满足要求。8、野外编录终孔深度，个别孔号与报告剖面图不符。 一违反法律法规：1、勘察委托书、技术要求无委托单位签章。2、土工试验报告（或外部委托的土工试验报告）无CMA章。
			设计单位：河南省城乡建筑设计院有限公司 图审单位：河南鸿图施工图审查有限公司	设计阶段一违反强制性条文—结构：1、1#楼结构设计总说明中监测违反《地基基础规范》（GB50007-2011）第10.3.2条及10.3.8条。2、平面局部不连续有效楼板宽度（楼板净宽小于2米不计入有效宽度）小于楼面典型宽度50%违反《建筑抗震规范》（GB50011-2010）第3.4.3条，《高层建筑设计规程》（JGJ3-2010）第3.4.6条。3、无地基基础沉降计算书，无地下室墙板计算书，无上部结构嵌固部分计算及说明，不符合《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）第3.5.2条及《建筑地基基础设计规范》（GB5007-2011）第3.0.2条。 一违反一般性条文—结构：1、结构设计总说明，建筑桩基设计等级及地基基础设计等级违反《地基基础规范》（GB50007-2011）第3.0.1条和《桩基规范》（JGJ94-2008）第3.1.2条。2、缺结构G-09图纸。
			施工单位：河南省城乡建筑设计院有限公司	施工阶段一违反一般性条文：1、未提供商品混凝土公司资质及营业执照。2、桩基公司（河南华水基础工程有限公司）质量保证体系资料中无项目部人员组成表。3、8#楼桩基部分未提供正式桩基检测报告。4、水电资料报审表部分监理单位未盖章。5、管桩合格证复印件无盖章。6、桩基部分验收记录及验收报告各单位未盖章。6、桩基部分验收记录及验收报告各单位未盖章。8、测量仪器全站仪有效期过期。9、未提供土壤氡检测报告。
			建设单位：商丘国之泓置业有限公司 施工单位：河南省城乡建筑设计院有限公司	计价行为：1、投标安全文明施工费低于控制价，违反一般规定3.1.5。2、投标中规税低于控制价，违反一般规定3.1.6。3、合同12.1条没有明确风险内容范围，违反一般规定3.4.1。
107	商丘市	夏邑县城乡规划建设中心	施工单位：河南洋禾建筑安装有限公司 监理单位：河南荣泰工程管理有限公司	施工阶段一违反强制性条文：第四标段（孔祖大道）：未提供竣工报告，不符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）中6.0.5（一般性条文）和6.0.6条（强制性条文）规定。 一违反一般性条文：1、施工组织设计审批人未签字，报审表施工单位及监理单位未盖章，不符合《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）中4.2.5条规定。2、材料见证检测报告单复印件未盖红章，不符合《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）中4.2.1条规定。3、原材料出厂合格证及出厂检测报告复印件无红章，不符合《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）中4.2.1条规定。 施工阶段-第三标段（县府路）4、施工组织设计报审表监理单位未审批盖章，施工单位未盖公章，不符合《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）中4.2.5条规定。5、施工方案报审表监理单位未审批盖章，不符合《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）中4.2.5条规定。6、未提供见证取样记录，不符合《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）中5.2.9条规定。 施工阶段-第二标段（栗园路）7、施工组织设计审批人未签字，报审表各方未盖公章，不符合《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）中4.2.5条规定。8、未提供见证取样记录，不符合《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）中5.2.9条规定。9、商品混凝土搅拌公司资质及营业执照未提供，不符合《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）中5.1.10条规定以及5.2.7条规定。 施工阶段-第一标段（雪枫路）：10、施工组织设计施工单位及监理单位未盖章，不符合《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）中4.2.5条规定。11、施工方案未报监理单位审批，不符合《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）中4.2.5条规定。12、商品混凝土搅拌公司资质营业执照未提供，不符合《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）中5.1.10条规定以及5.2.7条规定。
			施工单位：河南省宇阳市政工程有限公司 监理单位：河南省荣泰工程管理有限公司	施工阶段一违反强制性条文：无竣工报告，不符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）中6.0.5（一般性条文）和6.0.6条（强制性条文）的规定。 一违反一般性条文：1、施工组织设计未提供，不符合《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）中5.1.6条规定。2、公司证件及人员证件复印件未加盖公章，不符合《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）中4.2.1条规定。3、施工日记记录人未签字，不符合《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）中4.2.5条规定。4、见证取样记录施工单位和监理单位未盖章，不符合《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）中4.2.5条规定。5、分部验收记录各方签字不齐全，不符合《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）中4.2.5条规定。
108	商丘市	夏邑县第二污水处理厂工程建设指挥部	建设单位：夏邑县第二污水处理厂工程建设指挥部	计价行为：没有报送经过当地主管部门备案的最高投标限价成果文件，违反《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住建部16号部令）有关规定。
			设计单位：杭州经纬建筑设计有限公司 图审单位：河南省腾达建筑施工图审查有限公司	设计阶段一违反强制性条文—结构：1、平面凹凸不规则，不符合《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）第3.4.1条（强制性条文），不符合第3.4.3条和第3.4.4条（一般性条文）。2、补充荷载计算书，不符合《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）第3.5.2条。 一违反一般性条文—建筑：1、图纸未说明楼梯栏杆侧面临空时栏杆防护做法。2、图纸未说明二层外廊栏杆的做法及预埋件做法，违反一般性条文。3、图纸上缺少节能设计表。 一违反法律法规—结构：未提供设计单位审图回复意见，违反法律法规。

109	商丘市	柘城开疆置业有限公司	施工单位: 河南诚宸建设工程有限公司 监理单位: 商丘市建设监理有限公司拓城分公司	施工阶段—违反强制性条文: 1、无土壤氡检测报告, 不符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010) (2013年修订版) 中4.1.1的强制性条文规定。2、无钢筋焊剂、焊药出厂合格证明, 不符合《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012) 中3.0.6的强制性条文规定。 —违反一般性条文: 1、施工组织设计未标注编制人, 审核人, 审批人, 不符合《建设工程文件归档规范》(GB/T 50328-2014) 中4.2.5条规定。2、无冬雨季质量常见问题控制等专项施工方案, 不符合《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666-2011) 中第10.2节和10.4节规定。3、无三级技术交底资料, 不符合《建筑施工安全技术统一规范》(GB 50870-2013) 中8.2.4条规定。4、无原材料出厂合格证, 见证取样记录和进场使用前进场报验记录, 不符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013) 中3.0.3条规定。5、无基槽、地基与基础、主体结构验收记录和施工监理单位评估报告, 不符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013) 中第5章规定以及《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013) 中5.2.19条规定。6、混凝土强度未评定, 不符合《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010) 中3.0.3条规定。7、无商品混凝土资料, 不符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013) 中3.0.3条规定。8、报审报验表监理单位无审查意见, 不符合《建设工程文件归档规范》(GB/T 50328-2014) 中4.2.5条规定。9、隐蔽验收记录无监理单位验收结论和项目章, 材料试验情况空白, 不符合《建设工程文件归档规范》(GB/T 50328-2014) 中4.2.5条规定。
110	信阳市	光山县人民防空办公室	勘察单位: 信阳市建筑勘察设计院有限公司	勘察阶段—违反一般性条文: 1、项目名称中有错别字, “基底”应为基地。2、勘察执行的规范、标准应包括河南省地方规范。3、②粉质粘土状态描述与土工试验成果不符。4、未对纯一层地下室基础方案进行论证。5、补充提供基坑开挖支护设计参数。6、缺少附近场区工程地下水腐蚀性报告、地基土腐蚀性报告。
			设计单位: 江苏省第二建筑设计研究院有限责任公司	设计阶段—违反一般性条文—建筑: 建施8图节点1标高6.60m处栏杆下部可踏面, 栏杆净高不足。—结构: 1、楼梯转向平台处框架柱形成短柱, 箍筋应全高加密。—给排水: 1、最高日排水量未交代。2、消防供水压力、喷淋系统压力未明确。3、03S401已废止。4、第08张给水系统图中无任何管径标注, 且支管连接位置不全。5、排水系统图中管子应为WL-1, 且排出点标高有误(-5.952), 上人屋面通气帽的设置高度不满足GB50015-2003(2009年版)第4.6.10条。6、屋顶未设试验消火栓不符合GB50974-2014第7.4.9条。7、自喷系统中应设置水流指示器不满足GB50084-2001(2005版)第6.3.1条。8、少第07张图纸。
			咨询单位: 信阳金锐工程管理咨询有限公司 造价工程师及其执业证书号: 赵宝红 建[造]01410000186、周小敏 建[造]05410002783	计价行为: 1、工程量清单及招标控制价造价师未签字, 招标人及其法定代表人未盖章或签字, 违反《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(16号部令)第二十条、《工程造价咨询企业管理办法》(149号部令)第二十二条、《注册造价工程师管理办法》(150部令)第十六条以及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)16.0.3, 16.0.4。
111	信阳市	光山县农业局	勘察单位: 河南省信阳工程地质勘察院有限公司	勘察阶段—违反一般性条文: 1、缺少说明工程测量放样所采用的坐标系, 钻孔柱状图中的钻孔坐标与建筑物与勘探点平面图的坐标不一致。2、⑤砾砂无土样, 定名缺乏依据, 无原位测试, 状态描述无依据。3、缺少钻探孔一览表。
			设计单位: 武汉华中科大建筑设计研究院	设计阶段—违反一般性条文—建筑: 无屋面(平台)出入口构造做法。—结构: 细腰部位结构梁板应加强。—给排水: 接试验消火栓支管未设阀门。 —违反建设工程管理标准的相关规定—结构: 《混凝土设计规范》应采用2015年版。
			建设单位: 光山县农业局	计价行为: 1、招标采用费率招标, 不符合要求, 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)3.1.1。2、招标控制价未备案, 违反《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(16号部令)第六条、第十九条。3、施工合同中未约定工程预付款违反《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(16号部令)第十二条、第十四条。
			咨询单位: 河南豫信工程造价咨询有限公司 造价工程师及其执业证书号: 郑彦英 建[造]13410005526、田玉红 建[造]01410000482	计价行为: 1、招标控制价咨询单位造价师未签字, 招标人及其法定代表人未盖章或签字, 违反《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住建部令16号)第二十条、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)16.0.3, 16.0.4、149号部令《工程造价咨询企业管理办法》第二十二条、《注册造价工程师管理办法》(住建部令150号)第十六条。2、社会保障费未计取, 违反强制性条文《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)3.1.1、3.1.6。
112	信阳市	光山县公用事业局	勘察单位: 信阳市建筑勘察设计院有限公司	勘察阶段—违反一般性条文: 1、④粗砂状态描述与原位测试成果不符。2、依据场区工程地质情况, 未说明场区砂土层中的地下水是否具有承压性, 其水位是否与周边河流、水系水位有联系。3、无抗浮设计参数, 未给出抗浮措施的建议。
			建设单位: 光山县公用事业局	计价行为: 1、招标控制价未向光山县住房城乡建设主管部门备案, 违反《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(16号部令)第六条、第十九条) 2、合同价款: 提供合同不完整, 合同显示没有约定预付款、合同价款调整及风险内容规范及范围, 违反法律法规(《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(16号部令)第十二条、第十四条。

113	信阳市	信阳康恒新能源有限公司	勘察单位：信阳市建筑勘察 设计研究院有限公司	勘察阶段—违反一般性条文：1、勘察依据无应包括河南省地方规范。2、报告中采用的是绝对高程，而地下室抗浮设防水位采用“相对高程45.60m”。3、补充①素填土的基坑开挖支护设计参数。4、补充说明④砾砂中的地下水类型，是否具有承压性，其水位是否与周边河流、水系水位有，评价其对拟建楼基坑开挖的影响。
			设计单位：上海康恒环境股 份有限公司；	设计阶段—一般性条文—建筑：1、总图制图深度不足。2、铝合金门窗应注明型材壁厚且有防止从外部拆卸的装置。3、2#楼梯间外窗平面无表达。4、楼梯间宜出屋面。5、宿舍敞开阳台应有排水设施。6、食堂部分，2-7到2-9轴间餐厅安全出口不应少于2个。——结构：办公楼KZ-6在转向平台处形成短柱，箍筋应全高加密。——给排水：1、水图宿舍平面图和建筑图平面有不同；2、此建筑定位为一个综合楼，看建筑说明宿舍、办公楼、食堂分别为不同防火分区，根据GB50974-2014第7.4.6条办公楼和食堂部分也应设置室内消火栓保护。
			建设单位：信阳康恒新能源 有限公司	计价行为：1、采用非工程量清单计价，违反强制性条文（《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）3.1.1）；2、没有提供光山县住房城乡建设主管部门的备案手续，违反法律法规（16号部令（《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》）第六条、第十九条）。
114	信阳市	光山县寨河镇人民政府	勘察单位：信阳市建筑勘察 设计研究院有限公司	勘察阶段—违反一般性条文：地基地基划分有误，应为三级，勘察等级应为丙级。
			设计单位：河南华天中图建 筑规划设计有限公司	设计阶段—违反一般性条文—建筑：1、总图制图深度不足。2、卫生间内墙及顶棚构造应有防潮措施。3、五外墙、屋面变形缝构造做法。4、建施14图节点1、2、4比例太小，模糊不清，且无相应索引位置。5、无屋面露台女儿墙做法。——结构：一层顶结构为转换层，该层楼板应加厚，配双层双向筋。——给排水：未见卫生间洁具及厨房洗菜盆等平面定位。——电气：卫生间应设电热水器电源插座，不符合JGJ242-2011第8.5.1条。
115	信阳市	湖北民生房地产开发 有限公司	勘察单位：湖北核工业岩土 工程勘察设计院	勘察阶段—违反一般性条文：1、勘察委托书与报告内容不一致。2、缺少高程及坐标控制点。3、地基均匀性评价应按《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T72-2017）有关条款评价。
			设计单位：武汉理工大设计 研究院有限公司	设计阶段—违反一般性条文—建筑：1、开向楼梯间门影响楼梯平台有效宽度。2、总平面图未注明消防登高场地《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年）》第4.2.3、4.2.4条。——结构：1、构件《非结构构件抗震设计规范》（JGJ339-2015）第4.4.2条，高层建筑的女儿墙不得采用砌体女儿墙。2、桩间距过小，不满足《建筑桩基技术规范》第3.3.3条。3、勘察报告无人工挖孔桩设计参数，设计无依据。4、桩承载力超出桩反力较多，偏浪费。5、结构计算书内容不全，少地下室整体抗浮计算，抗拔桩计算，防水板抗浮计算。——给排水：1、接试验消火栓支管未设阀门。——违反建设工程管理标准的相关规定——给排水：03S401已废止。
116	信阳市	中共信阳市平桥区委 党校	勘察单位：河南省地矿建设 工程（集团）有限公司	勘察阶段—违反一般性条文：无勘探孔一览表。
			设计单位：正鼎国际建筑设 计有限公司	设计阶段—违反一般性条文—建筑：1、总图制图深度不足，无相应的场地道路等。2、餐厅总疏散人数未按《饮食建筑设计标准》（JGJ64-2017）第4.1.2条确定。——结构：1、梯段板AT2应为折型梯段板，未按折型梯段板构造配筋。2、少檐口等大样配筋图。——给排水：1、WL-2二层排水支管连接为板上有误。2、WL-2如按说明采用螺旋管，排出管宜放大一号，不符合《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）4.3.12A条。——电气：各层配电箱未设电力计量装置，无法实现节能考核，不符合《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）第6.4.2条。
			施工单位：信阳长虹建筑装 饰有限公司	计价行为：1、投标报价造价师未签字，不符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）16.0.3。

117	信阳市	信阳市运输房地产开发有限公司	勘察单位：河南华兴地质工程有限公司	勘察阶段--违反一般性条文：三轴剪切试验报告缺少试验单位盖章及试验人员签字。
			设计单位：北京中奥建工程设计有限公司	设计阶段--违反一般性条文--建筑：1、凸窗洞口处应有防护措施《住宅设计规范》（GB50096-2011）第5.8.2.2条。--结构：1、主楼基础收缩后浇带与车库基础收缩后浇带未贯通。2、结构计算：车库部分结构计算应补充完整（相关计算简图及计算结果简图）。--给排水：1、住宅户内给水管道上未预留DN15消防软管或轻便水龙的接口，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第7.4.14条。2、高位消防水箱的进、出水管未采用带指示启闭装置的阀门，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第5.2.6.11条。--电气：1、卫生间照明回路未带漏电保护，不符合《住宅建筑电气设计规范》（JGJ242-2011）第9.4.4条。2、高位消防水箱流量开关信号作为触发信号未对消火栓泵进行直接控制，不符合《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）第4.3.1条。3、防火卷帘两侧未设置手动控制按钮，不符合《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）第4.6.4条第2款。
118	信阳市	河南龙跃置业有限公司	勘察单位：信阳市建筑勘察设计研究院有限公司	勘察阶段--违反一般性条文：建筑物与勘探点位置图应将地下车库范围标识清楚。
			设计单位：河南圣杰建筑规划设计有限公司	设计阶段--违反一般性条文--建筑：1、总图模糊不清。2、建施19图，墙身节点1凸窗台应做护窗栏杆，墙身节点2标高18.0米及以上的阳台栏杆净高不足1100mm。--结构：结构偏保守，可适当优化，降低造价。--给排水：消防管道的连接方式不符合GB50974-2014第8.2.9条的要求。2、排水立管伸顶通气管出屋面高度未明确，不符合GB50015-2003（2009年版）4.6.10条。3、消防水泵接合器未在每座建筑附近就近设置，不符合GB50974-2014第5.4.4条。
119	周口市	周口中航置业有限公司	施工单位：林州瑞达工程管理有限公司 监理单位：河南南方大建设工程管理股份有限公司	施工阶段--违反一般性条文：1、施工组织设计缺总平面图、总进度图和施工网络图违反《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009中有关条之规定。2、施工组织设计中配备专职安全员数量不符合《河南省房屋建筑与市政工程施工现场从业人员管理标准》DBJ141/-2014中3.2.1条。3、未提供施工记录不符合《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014中4.1.1条。4、未提供商品混凝土出厂合格证及相关资料和进场验收记录不符合《预拌混凝土》GB/T14902-2012中5.1.2条。5、未提供防水材料复试报告不符合《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011中4.2条。
			咨询单位：河南腾飞工程造价咨询有限公司 造价工程师及其执业证书号：尚亚丽 建[造]02410001400 赵林丽 建[造]01410000791	计价阶段：1、存在安全文明施工措施费未按规定作为不可竞争费的问题，不符合《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013第3.1.5条，违反了强制性条文。2、存在成果文件造价师盖章未签字的问题，不符合《造价咨询企业管理办法》建设部令第149号第22条，违反了法律法规（建设部令）。
120	周口市	商水县阳城新世纪学校	施工单位：河南金阳建筑工程有限公司 监理单位：河南正源建设工程监理有限公司	施工阶段--违反一般性条文：1、施工组织设计缺编制依据，缺总平面图、总进度图和施工网络图违反《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009中有关条之规定。2、未提供施工记录、基础分部验收记录不符合《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014中4.1.1条。3、未提供商品混凝土进场验收记录不符合《预拌混凝土》GB/T14902-2012中5.1.2条。
			咨询单位：南京永道工程咨询有限公司 造价工程师及其执业证书号：王运动 建[造]10320010396 濮中胜 建[造]04320005684	计价阶段：1、存在合同无风险内容及其风险范围约定的问题，不符合《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013第3.4.1条，违反了强制性条文。2、存在成果文件造价师盖章未签字的问题，不符合《造价咨询企业管理办法》建设部令第149号第22条，违反了建设部令。
121	周口市	沈丘县综合投资有限公司	设计单位：郑州大学综合设计研究院有限公司 图审单位：周口市精实设计咨询中心	设计阶段--违反强制性条文--暖通：地下一层楼梯间与建筑专业结合确认为封闭楼梯间，未设机械加压送风设施，违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014第6.4.2条。2、中庭排烟量不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9.4.5条要求。 --违反一般性条文--建筑：1、建筑退线退界不清不符合《民用建筑设计通则》第4章第2.3条规定。2、展览厅疏散人数计算指标有误，未按照《建筑设计防火规范》第5章第5.21.6条规定。
			施工单位：河南省银基建设有限公司	施工阶段--违反一般性条文：1、存在施工组织设计内容不具体、无施工进度计划，无确保工期的技术组织措施及具体工期等问题，不符合《施工组织设计规范》第3.0.2条。2、存在施工现场无组织机构流程图，部分施工现场管理人员未到岗的问题，不符合《河南省建筑市政工程施工现场从业人员管理标准》（DBJ41/141-2014）第6.0.5条。3、存在地基与基础分部工程质量验收记录监理单位无结论、施工单位施工日记内容不详实等问题，不符合《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014）第4.2.5条。4存在节能部分竣工资料建设单位无签字盖章，节能资料隐蔽工程验收记录施工单位未注明日期，无盖章，其他部分自评、评估、检查报告无盖章等问题，不符合《建设工程质量验收统一标准》（GB50300-2013）第5.0.3条。
			建设单位：沈丘县综合投资有限公司 施工单位：河南省银基建设有限公司	计价阶段：存在合同无风险内容及其风险范围约定的问题，不符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第3.4.1条，违反了强制性条文。

122	周口市	河南择邻置业有限公司	施工单位: 河南省合立建筑工程有限公司 监理单位: 河南宏远工程监理有限公司	施工阶段—违反一般性条文: 1、存在所提供防水材料出厂合格证明文件仅有弹性体改性沥青防水卷材I型的,且标示的厂家、型号与见证取样检验报告不符的问题,不符合《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)第3.0.7条。2、存在进场检验记录台账上显示的公称直径6.5mm的HPB300钢筋未提供出厂合格证明和见证取样检验报告的问题,不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)第3.0.8条。3、存在地下室所用防水材料的见证检验报告所检测项目不全的问题,不符合《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2012)第3.0.7条。
			建设单位: 河南择邻置业有限公司 施工单位: 河南省合立建筑工程有限公司	计价阶段: 1、资料报送不全(仅提供施工合同)。2、存在合同约定安全文明施工措施费10万元整,未按规定计取安全文明施工措施费的问题,不符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)第3.1.5条。
123	周口市	周口碧桂园方云房地产开发有限公司	勘察单位: 河南卓越建设工程有限公司	勘察阶段—违反一般性条文: 1、缺土工试验原始资料。2、报告P1页拟建建筑物基本情况一览表、P19页地基均匀性评价一览表、P20页天然地基持力层强度验算一览表、P22页复合地基承载力估算表,基础埋深不一致。
			设计单位: 广东博意建筑设计院有限公司 图审单位: 河南昶达设计咨询有限公司	设计阶段—违反强制性条文—结构: 1、76#楼结施G04中Q6垂直分布筋不满足《高层建筑混凝土结构技术规程》7.2.17条最小配筋率要求。2、73#楼未提供地基变形验算计算书,不符合《建筑地基基础设计规范》3.0.2条。 —违反法律法规—结构: 73#、76#缺少地下室防水地板施工图。
			施工单位: 巨匠建设集团股份有限公司 监理单位: 中元方工程咨询有限公司	施工阶段—违反强制性条文: 1、73#未提供混凝土试块见证取样记录,不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)中7.4.1的强制性条文规定。2、73#未提供焊接(电渣压力焊)工艺试验报告,不符合《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012)中4.1.3的强制性条文规定。3、73#未提供焊剂合格证,不符合《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012)中3.0.6的强制性条文规定。4、76#未提供混凝土试块见证取样记录,不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)中7.4.1的强制性条文规定。 —违法一般性条文: 1、73#施工组织设计中项目管理组织机构人员与资料所显示人员不符,不符合投标文件及合同要求。2、73#混凝土出厂质量证明文件中未显示水泥28d强度值,不符合《预拌混凝土》(GB/T 14902-2012)中5.1.2条规定。3、73#未提供混凝土施工记录,不符合《建设工程文件归档规范》(GB/T 50328-2014)中4.1.1条规定。4、73#未提供混凝土强度统计评定,不符合《混凝土检验评定标准》(GB/T 50107-2010)中3.0.3条规定。4、73#未提供钢筋机械连接型式检验报告,不符合《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2016)中5.0.1条规定。5、73#未提供钢筋机械连接、焊接接头的见证取样记录,不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)中5.4.2条规定。6、73#未提供机械连接产品合格证和连接件原材料质量证明书,不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)中5.2.1条规定。7、76#施工组织设计中项目管理组织机构人员与资料所显示人员不符,不符合《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013)中5.1.6条和5.2.1条规定。8、76#混凝土出厂质量证明文件中未显示水泥28d强度值,不符合《预拌混凝土》(GB/T 14902-2012)中5.1.2条规定。9、标76#未提供混凝土施工记录,不符合《建设工程文件归档规范》(GB/T 50328-2014)中4.1.1条规定。10、标76#未提供混凝土强度统计评定,不符合《混凝土检验评定标准》(GB/T 50107-2010)中3.0.3条规定。11、标76#未提供地下室防水卷材相关资料,不符合《建设工程文件归档规范》(GB/T 50328-2014)中4.1.1条规定。12、标76#未提供钢筋机械连接、焊接相关资料,不符合《建设工程文件归档规范》(GB/T 50328-2014)中4.1.1条规定。
			建设单位: 周口碧桂园方云房地产开发有限公司 施工单位: 巨匠建设集团股份有限公司 咨询单位: 河南诚辉工程管理有限公司 造价工程师及其执业证书号: 侯晓燕 建[造]15410006257、朱立超 建[造]03410004842	计价阶段: 1、存在合同无风险内容及其风险范围约定的问题,不符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)第3.4.1条,违反了强制性条文。2、存在措施项目应单独列项而未列项问题,不符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)第4.3.1条,违反了强制性条文。3、存在成果文件造价师盖章未签字的问题,不符合《造价咨询企业管理办法》(建设部令第149号)第22条,违反建设部令。

124	周口市	河南宋基投资有限公司	勘察单位: 郑州中核岩土工程有限公司	勘察阶段一般性条文: 缺剖面图、附件2三轴试验、压缩试验曲线、附件4波速测试报告, 违反岩土工程勘察规范14.3.5条。 —违反法律法规: 补充报告委托书未盖章。
			设计单位: 天津市天友建筑设计股份有限公司	设计阶段一般性条文—建筑: 1、存在一层平面图8-10轴线处地下室出一层疏散门, 外开全开启后影响疏散的问题, 不符合《民用建筑设计通则》(GB 50352-2005)第6章第10.4.5条。 2、存在平面图中B-1户型开向走廊的门, 外开时妨碍公共交通的问题, 不符合《住宅设计规范》(GB50096-2011)第5章第8.5条。
			施工单位: 中国建筑第二工程局有限公司	施工阶段—违反一般性条文: 1、存在总监理工程师、专业监理工程师审查施工组织设计未签署针对性意见的问题, 不符合《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)3.2.1条、3.2.3条。 2、存在无预拌混凝土进场检查记录的问题, 不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)7.3.1条。4、未报送资料的有: 钢筋出厂合格证及复试报告; 防水材料出厂合格证及复试报告; 水泥粉煤灰碎石桩复合地基资料, 不符合《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014中4.1.1条。 —违反法律法规: 存在安全员配备不符合要求的问题, 不符合《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》(建质【2008】91号)第十三条。
			咨询单位: 德汇工程管理(北京)有限公司 造价工程师及其执业证书号: 段少佐 建[造]01110001443 王国莉 建[造]01110003747	计价阶段: 存在成果文件造价师盖章未签字的问题, 不符合《造价咨询企业管理办法》(建设部149号令)第22条, 违反了建设部令。
125	周口市	周口市城乡建设投资开发有限公司	勘察单位: 周口市颍河岩土工程有限公司	勘察阶段—违反一般性条文: 上部取土间距偏大, 违反市政工程勘察规范(CJJ56-2012)第5.4.4条。
			建设单位: 周口市城乡建设投资开发有限公司	计价行为: 1、采用工程总承包发包模式, 未采用工程量清单招标, 违反强制性条文《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)第3.1.1条)。
126	周口市	周口市城乡建设投资开发有限公司	勘察单位: 河南省卓越勘测设计有限公司	勘察阶段—违反一般性条文: 1、地下室应说明长期浸水、干湿交替条件下对砼结构中的钢筋的腐蚀性, 违反岩土工程勘察规范12.2条。2、《中国地震动参数区划图》《1/400万》(GB18306-2001)应为2015。
			建设单位: 周口市城乡建设投资开发有限公司	计价行为: 采用工程总承包发包模式, 未采用工程量清单招标, 违反强制性条文《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)第3.1.1条)。
127	周口市	周口天明城乡建设投资开发有限公司	建设单位: 周口天明城乡建设投资开发有限公司 施工单位: 河南春晖建设工程有限公司	计价阶段: 1、存在合同约定据实调整, 无风险内容及其风险范围约定的问题, 不符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)第3.4.1条。2、存在邀请招标其投标文件无造价人员签字盖章问题, 不符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)第1.0.4条。
128	周口市	周口市城乡建设投资开发有限公司	勘察单位: 中铁工程设计咨询集团有限公司	勘察阶段—违反一般性条文: 1、缺土工试验原始记录, 违反建设工程勘察质量管理办法, 违反法律法规。2、任务委托书、技术要求未签字盖章, 违反法律法规。3、野外钻孔记录缺项目负责人签名, 违反一般性条文。4、缺少ZQ16、ZQ17、ZQ18等孔野外钻孔记录, 违反一般性条文。4、勘察报告注明是受场地条件限制, 暂未实施, 施工图审查已提出, 本次审查未见勘察回复, 是否已补勘不明。
			施工单位: 中国建筑第七工程局有限公司 监理单位: 河南清鸿建设咨询有限公司	施工阶段—违反一般性条文: 1、未见混凝土试块强度的汇总、评定, 不符合《城市桥梁工程施工与质量验收规范》第7章第7.13.5条。2、施工组织设计审批程序错误, 不符合《市政工程施工组织设计规范》(50903-2009)第3章第3.0.7条。
			建设单位: 周口市城乡建设投资开发有限公司 施工单位: 中国建筑第七工程局有限公司、中铁十九局集团有限公司	计价行为: 采用工程总承包发包模式, 2标未采用工程量清单招标, 违反强制性条文《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)第3.1.1条)。

129	驻马店市	中国邮政集团公司驻马店市分公司	勘察单位：河南天丰钢结构建设有限公司	勘察阶段—违反一般性条文：1、地基与基础，主体结构分部验收记录表总监理工程师未签字违反一般条文：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）第5.0.5；2、2:主体结构分部验收资料中缺分项验收合格记录违反一般条文：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）第5.0.3；3、主体结构分部验收资料中缺分项验收合格记录，违反一般条文：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）第5.0.3
			施工单位：河南天丰钢结构建设有限公司 监理单位：河南泛安工程监理有限公司	施工阶段—违反一般性条文：1、基础，主体结构分部验收记录表总监理工程师未签字，不符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）第5.0.5条。2、主体结构分部验收资料中缺分项验收合格记录，不符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）第5.0.3
130	驻马店市	驻马店市第十七小学	施工单位：河南诚裕建设工程有限公司 监理单位：河南安厦工程管理有限公司	施工阶段—违反强制性条文：砌筑砂浆所用水泥先使用、后复试，不符合一般性条文《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）第3.0.3条及强制性条文《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第4.0.1条。
			咨询单位：南京鑫源招标咨询有限公司 造价工程师及其执业证书号： 沈儒建[造]06320007184	计价阶段：1、以个人名义承担造价咨询业务，违反150号部令第28条。2、无造价咨询资质章，违反《2013工程量清单计价规范》16.0.4。
131	驻马店市	驻马店市驿城区泓丰房地产开发有限公司	施工单位：河南万融建筑工程有限公司	施工阶段—违反一般性条文：施工随机抽查资料仅提供部分施工方案，不符合《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）中4.1.1条规定。
			咨询单位：中泰工程管理有限公司，资质编号：乙001041010088 造价工程师及其执业证书号： 李福红 建[造]09410004431 罗翠霞 建[造]14410005891	计价阶段：1、超资质承揽业务，恶意压低收费，不符合住建部《工程造价咨询企业管理规定》（149号部令）38条和41条。2、成果文件造价师未签字及未加盖单位公章，违反一般性条文《建设工程工程量清单计价规范》16.0.4，。
132	驻马店市	驻马店市殡仪馆	施工单位：河南六建建筑集团有限公司	施工阶段—违反一般性条文：钢筋，混凝土施工方案编制依据有废止标准，不符合《建筑施工组织设计规范》（GB/T 50502-2009）中3.0.3条规定。
			咨询单位：河南润恒工程咨询有限公司，资质编号：甲151241002322 造价工程师及其执业证书号： 郑海涛 建[造]06410003449 王 俊 建[造]05410002905	计价阶段：1、清单中按要求计取扬尘治理费，但该项目招标控制价中扬尘治理费没有计取，违反强制性条文3.1.5。2、招标控制价中造价师未按规定签字，不符合《建设工程工程量清单计价规范》12.04条。
133	驻马店市	驻马店市中业自来水有限公司	设计单位：中国市政工程西北设计研究院有限公司 图审单位：河南省建筑工程施工图设计文件审查有限公司	设计阶段—违反强制性条文—建筑：污泥提升泵房4轴线处配电间的开向建筑内的门为乙级防火门，违反《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中第6.2.7条规定的甲级防火门要求。 —电气：未进行建筑机电工程抗震设计，不符合《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）第1.0.4条。
			施工单位：2标：中国建筑第七工程局，3标：中铁建工集团有限公司 监理单位：河南方大建设工程管理有限公司	施工阶段—违反强制性条文：施工组织设计及专项施工方案未经监理机构审批，不符合《建设工程监理规范》（GB50319-2013）第5.1.6,B.0.1。
134	驻马店市	河南侨联置业有限公司	施工单位：河南诚裕建设工程有限公司	施工阶段—违反一般性条文：1、B1#楼基础结构分部验收滞后，不符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）中3.0.3条规定。2、B1#楼基础防水卷材复试合格报告及进场报验滞后，不符合《地下防水工程质量验收规范》（GB 50208-2011）中3.0.7条规定。—违反法律法规：1、B1#楼未提供深基坑专项方案及论证，不符合住房和城乡建设部关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质[2018]31号）以及《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）第5.5.3条规定。

135	驻马店市	河南省融安房地产开发有限公司	施工单位：平顶山市平东建筑安装有限公司；	施工阶段—违反一般性条文：1、无大体积混凝土测温记录，不符合《大体积混凝土施工规范》（GB 50496-2009）第6.0.1条和6.0.2条规定； 2、施工技术资料一级技术交底中依据废止标准规范指导施工，不符合《建筑施工组织设计规范》（GB/T 50502-2009）中3.0.3条规定以及国家规定。
136	驻马店市	河南侨联置业有限公司	施工单位：河南诚裕建设工程有限公司	施工阶段—违反一般性条文：8#楼基础结构分部验收滞后，不符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）中3.0.3条规定。 —违反法律法规：8#楼未提供深基坑专项方案及论证，不符合住房和城乡建设部关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质[2018]31号）以及《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）第5.5.3条规定；
137	驻马店市	驻马店中建五局建设有限公司	设计单位：中国航空规划设计研究总院有限公司 图审单位：河南省建设工程施工图审查中心有限公司	设计阶段—违反强制性条文—建筑：1、4#、6#、11#、12#、27#、28#楼梯未直通室外或采取扩大封闭楼梯间和前室等措施，且6#、11#楼梯的疏散门未向疏散方向开启，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中5.5.17-2条和6.4.11-1条。2、二层夹层平面图中的多媒体视听教室标定人数为85人，设两樘疏散门，每樘门平均疏散人数大于30人，疏散门应向疏散方向开启，但图中该房间门未向疏散方向开启，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中6.4.11-1条。3、一层平面图中6#楼梯与A-2-1防火分区连通的门位于防火墙上，应为甲级防火门，但图中该门为乙级防火门，违反《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中6.1.5条。4、一层平面图5轴线交Q轴线及10轴线交Q轴线处MQ8240位于防火墙上，其耐火完整性和耐火隔热性图上标注为1h，违反《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中6.1.5条要求的设置甲级防火门的耐火完整性和耐火隔热性1.5h的要求。5、二层平面图1轴线交R轴线处的强、弱电井门未做防火门，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中6.2.9-2条。6、一层平面中B-2防火分区1/D轴线上门到最近的安全出口的距离大于27.5，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中5.5.17条。
			建设单位：驻马店中建五局建设有限公司	施工阶段：未按要求报送受检材料。
138	驻马店市	驻马店首创水务有限公司	中国市政工程东北设计研究总院有限公司 图审单位：河南城市建筑咨询有限公司	设计阶段—违反强制性条文—建筑：综合和楼三层平面中会议室人数大于60人，设两樘疏散门，每樘门平均疏散人数大于30人，疏散门应向疏散方向开启，但图中该房间一樘门未向疏散方向开启，违反《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中6.4.11-1条。—电气：未做建筑机电工程抗震设计，不符合（GB50981-2014）第1.0.4条。 —结构：1、基本雪压取值不符合《建筑结构荷载规范》第7.1.2条规定。
			建设单位：驻马店首创水务有限公司	施工阶段：未按要求报送受检材料。
			咨询单位：驻马店市建诚工程咨询有限公司，资质编号：甲001641003472 造价工程师及其执业证书号： 张峰建[造]16410006872 宋瑞鲜建[造]16410006874	计价阶段：招标控制价中造价师未按规定签字，不符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第12.04条。
139	济源市	济源市五星置业有限公司	勘察单位：河南省洛阳豫西水文地质工程地质勘察公司	勘察阶段—违反法律法规：勘察任务委托书缺幼儿园工程概况；勘察报告未对幼儿园地基基础方案进行评价，不符合《房屋建筑和市政基础设施勘察文件编制深度规定》4.5.2条。
			设计单位：河南省建设工程设计有限责任公司 图审单位：河南建筑工程施工图设计审查所	设计阶段—违反强制性条文—电气：电气设计说明8节能设计中走廊照度50Lx，对应功率密度值不大于5W/m ² ，违反《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）第6.3.13条。 —违反一般性条文：总平面中幼儿园建筑距离9#住宅楼最近距离标注为9米，实际现场测量为8.75米，不满足《高层民用建筑设计防火规范》（GB 50045-950（2005年版））4.2.1条。
			建设单位：济源市五星置业有限公司	施工阶段：未按要求报送材料。
			施工单位：河南七建工程集团有限公司	计价阶段：投标预算中社保费按35.8%计取，未按8.08元/工日足额计取，不符合《建设工程工程量清单计价规范（GB50500—2013）》第3.1.6强条之规定。

140	济源市	济源中梁宏耀置业有限公司	设计单位：郑州大学综合设计研究院有限公司、中国建筑技术集团有限公司 图审单位：河南城市建筑咨询有限公司	设计阶段—违反强制性条文—结构：1、5#楼有斜交抗侧力构件，未计算该构件方向的水平地震作用，不符合《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010（2016年版）第5.1.1条第2款规定。2、地下车库有斜交抗侧力构件，未计算该构件方向的水平地震作用，不符合《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）第5.1.1条第2款规定。—暖通：地下车库无采暖水力计算书，违反《辐射供暖供冷技术规程》（JGJ142-2012）第5.2.13条。 —违反一般性条文—建筑：1#住宅楼主出入口钢结构雨棚不应该交于二次装修设计。本次设计不满足《住宅建筑规范》（GB 50386-2005）第5.2.4条。—暖通：（1、2、3、5、6、10#楼）1、保温层厚度与其他建筑不一致，且宜按照 DBJ41/062-2017 附录J 中表 J-0.1-2 选取。2、节能备案表中采暖面积错误。（7#楼）2、设计说明第8条应满足 GB50016-2014 6.3.5 耐火极限的要求，2.设计说明中数据应与节能备案表一致，3节能备案表中采暖面积错误。（8、9 #楼）1、设计说明第8条应满足（GB50016-2014）6.3.5 耐火极限的要求。（11、12#楼）1、设计说明六（1） 自相矛盾。2、 施工说明三（2）对材料承压要求不满足施工说明三（10）的要求。3、设计说明第8条应满足 GB50016-2014 6.3.5 耐火极限的要求。4、（地下车库）高低区采暖负荷错误。5、（地下车库）施工说明三（2）对材料承压要求不满足设计要求。6、（地下车库）设计说明第8条应满足（GB50016-2014）第6.3.5条耐火极限的要求。—给排水：1、（1#楼）消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置，（GB50974-2014）第5.4.4 条。2、（1#楼）消火栓系统，消防立管与供水横干管（下部）相接处应设置阀门，不符合（GB50974-2014）第8.1.6 条。3、3#楼消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置不符合（GB50974-2014）第5.4.4 条。4、5#楼消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置，不符合（GB50974-2014）第5.4.4 条。5、消火栓系统，消防立管与供水横干管（上部）相接处应设置阀门，不符合（GB50974-2014）第8.1.6 条。6、（16#、10#）消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置不符合（GB50974-2014）第5.4.4 条。7、室外给水管道与污水管道净距不应小于 0.8 米。不符合（GB50015-2003）（2009版）第3.5.2 条。8、（9#楼）自动喷水灭火系统应设置泄水阀，不符合（GB50084-2001）（2005版）4.3.2 条。9、（9#楼）户内应设置轻便消防水龙接口，不符合（GB50974-2014）7.4.14 条。
			施工单位：中天建设集团有限公司	施工阶段：未按要求报送材料。
			咨询单位：河南汇成造价师事务所有限公司 造价工程师及其执业证书号： 张学峰 建[造]04410002259	计价阶段：1、未提供招标控制价备案表。2、招标工程量清单、招标控制价和已标价工程量清单中社保费没有足额计取，乘了0.85系数，违反了《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）》第3.1.6条强条规定。3、工程量清单和招标控制价造价人员仅盖造价章，未签字。违反了《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》第16.0.3、16.0.4条和住建部16号令第20条之规定。4、工程量清单及招标控制价编制单位与咨询合同不一致，实际编制单位为河南汇成造价师事务所，咨询合同咨询人为浙江科佳工程咨询有限公司，违反了《合同法》第八条和《建设工程造价咨询规范（GB/T51095--2015）》第1.0.4条之规定。
141	济源市	河南济钢房地产开发有限责任公司	设计单位：郑州大学综合设计研究院有限公司 图审单位：河南广厦勘察设计公司	设计阶段—违反强制性条文—建筑：屋顶层平面疏散楼梯至屋面的疏散走道净宽度小于1.10米，不满足《建筑防火规范》（GB 50016）第5.5.30条。—电气：本工程10号楼电源线路引入的总配电箱处设置的电涌保护器未设置1级实验的电涌保护器，违反《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）第4.3.8条第4款。 —违反一般性条文—暖通：1、9#楼、10#楼、11#楼 设计说明中保温层厚度与节能备案表不一致，且未按照（DBJ41/062-2017）附录J 中表J-0.1-2 选取。2、9#楼、11#楼 设计说明与工程实际不符（防排烟部分）。3、节能备案表无设计单位公章。—给排水：1、9#楼、11#楼消防水泵接合器未在每座建筑附近就近设置，不符合（GB50974-2014）第5.4.4 条。2、消火栓系统立管与供水横干管（上部）连接处未设置阀，不符合（GB50974-2014）8.1.6 条。3、FL-1 立管上，一层未设置检查口，不符合（GB50015-2003）（2009版）4.5.12 条。4、复式户型，户内未设置轻便水龙接口，不符合（GB50974-2014）7.4.14条。5、10#楼消防水泵接合器未在每座建筑附近就近设，不符合（GB50974-2014）第5.4.4 条。6、10#、11#消火栓系统立管上部未设置阀门，不符合（GB50974-2014）第8.1.6 条。7、未明确地下室设计范围。 —违反工程建设标准有关管理规定—暖通：设计依据GB50176-93已作废。
			建设单位：河南济钢房地产开发有限责任公司	施工阶段：未按要求报送材料。
			建设单位：河南济钢房地产开发有限责任公司 施工单位：林州金瑞建筑工程有限公司 咨询单位：河南正泰建设工程咨询有限公司 造价工程师及其执业证书号： 郑利敏建[造]13410005718	计价阶段：1、未提供招标工程量清单、招标控制价、造价咨询合同、招标控制价备案表。2、投标文件中，已标价工程量清单没有造价人员签字和盖章，违反了《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》第16.0.4条和住建部16号令第20条之规定。3、未依据施工招、投标文件签订施工合同。施工合同签订为暂定价，招标文件中合同主要条款规定为单价合同，违反了《招标投标法》第46条之规定。
142	济源市	济源市豫光房地产开发有限公司	施工单位：河南中亚建设有限公司	施工阶段：未按要求报送材料。
143	巩义市	巩义新城置业有限公司	施工单位：中建七局第四建设有限公司	施工阶段—违反一般性条文：存在文明施工保证措施中缺少人员配置计划问题，不符合GB/T50326-2017中5.1.4中第6条规定。

144	巩义市	河南省强丰房地产开发有限公司	施工单位：河南省博源建设工程有限公司	施工阶段--违反一般性条文：1、存在《施工组织设计》中缺少项目总进度计划问题，不符合GB/T50326-2017中的5.1.5中的第4条规定。2、存在施工方案缺少项目现场平面布置图问题，不符合GB/T50326-2017中的5.3.4中的第9条规定。
145	巩义市	巩义市仁龙置业有限公司	施工单位：郑州市正岩建设集团有限公司	施工阶段--违反一般性条文：1、存在《安全专项施工方案》中关于工人职业健康与安全未做前瞻性分析问题，不符合GB/T50326-2017中安全生产管理第12.2.4条规定。2、核查《现场文明施工专项方案》发现：关于如何减少噪声和光污染的具体措施不详实，不符合GB/T50326-2017中绿色建筑与环境管理第13.3.4条规定。
146	巩义市	巩义市碧海置业有限公司	施工单位：中城建第十工程局集团有限公司	施工阶段--违反一般性条文：存在质量预控过程控制（包括成品保护）等质量计划资料不齐全，不符合GB/T50326-2017中5.3.4中第6条规定。
147	巩义市	巩义市裕恒置业有限公司	施工单位：巩义市第二建筑工程有限公司	施工阶段--违反一般性条文：存在缺少成本计划实施方案问题，不符合GB/T50326-2017中的5.3.4中的第7条规定。
148	巩义市	巩义市紫荆路街道办事处	施工单位：河南宏信建筑工程有限公司	施工阶段--违反一般性条文：存在施工组织设计中平面布置图不完善问题，不符合GB/T50502-2009中4.6.3条规定。
149	滑县	安阳市新泰房地产开发有限公司	施工单位：河南开宇建筑有限公司	施工阶段--违反一般性条文：1、5轴十层墙体锚拉筋植筋位置偏移严重。2、12轴交I轴六层楼梯平台处有跑浆漏筋现象且未做处理，违反了《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)中第5.5.3条、8.2.2条规定。
			建设单位：安阳市新泰房地产开发有限公司 施工单位：河南开宇建筑有限公司 咨询单位：河南省豫兴工程造价咨询有限公司 造价工程师及其执业证书号：李秋霞 建[造]08410004161	计价阶段：1、30#、34#楼预算中正负零以下主体部分技术措施费分部分项表中措施超高模板费未按国家计量规范计取，未计算超高部分工程量。2、编制说明中第四条第二项、第三项，规费不计取社会保障费和住房公积金，不符合《2013年建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013第3.1.6条中规费不得作为竞争性费用的要求。3、施工合同中基本无风险内容及其风险范围的约定情况，不符合《2013年建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013第3.4.1条规定计价中关于风险内容及其范围要求。4、投标文件工程预算书上未按要求签字盖章，违反一般条文《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)16.0.3)。6、施工合同17页3.7项承包人提供履约担保，担保的形式、内容无约定。
150	滑县	滑县住房和城乡建设局	施工单位：安阳大河建设工程有限公司	施工阶段--一般性条文：1、施工组织设计中缺少编制依据、平面布置图。2、电力工程施工方案编制、审批、审核人员填写不规范，违反了GB/T50319-2013中第5.1.6、5.2.1条规定。
			施工单位：安阳大河建设工程有限公司	计价阶段：1、中标通知书招标人和招标代理机构在签字盖章栏未填写日期。2、施工合同16页履约担保约定有履约担保，合同附件8第45页未填写内容及盖章签字。
151	滑县	安阳市新泰房地产开发有限公司	设计单位：河南正鼎建筑设计有限公司 图审单位：安阳市设计审查事务所	设计阶段--违反强制性条文--建筑：客厅外窗强制性窗墙比，不满足《河南省居住建筑节能设计标准》第4.1.4条。 --违反一般性条文：1、复核合用前室自然通风面积是否满足合用前室要求。2、复核地下室走道自然通风面积是否满足规范最小要求。3、阳台窗上下层防火窗形式和材质应满足当地消防部门认可。4、主卧室卫生间排水立管处，用户无法后期封闭装修（有外窗）。5、图纸中应注明地下室外围回填土应采用级配砂石、砂土或灰土，并应分层夯实，不符合（JGJ3-2010中12.2.6条）。
			施工单位：安阳大河建设工程有限公司	施工阶段--一般性条文：1、30轴交E轴五层楼梯板施工缝有夹渣现象。2、2轴三层卧室泵管预留洞修补有涨模现象，不符合GB50204-2015中第8.2.2条规定。
			责任单位：滑县艾迪嘉置业有限公司	计价阶段：1、建设工程施工合同专用合同条款第12条合同价格、计量与支付12.1合同价格形式中未包含风险范围，违反《2013年建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013中第3.4.1条规定计价中关于风险内容及其范围要求。 2、施工合同专用合同条款1.1.1.10其他合同文件包括：中标通知书、投标函、投标函附录属于合同组成部分的文件未报审。

152	滑县	滑县城关镇滑台路小学	设计单位：重庆何方城市规划设计有限公司 图审单位：安阳市设计审查事务所	设计阶段—违反强制性条文—建筑：客厅外窗强制性窗墙比，不满足规范要求，违反《河南省居住建筑节能设计标准》第4.1.4条。 —违反一般性条文：1、复核合用前室自然通风面积是否满足合用前室要求。2、复核地下室走道自然通风面积是否满足规范最小要求。3、阳台窗上下层防火窗形式和材质应满足当地消防部门认可。4、主卧室卫生间排水立管处，用户无法后期封闭装修（有外窗）。5、图纸中应注明地下室外围回填土应采用级配砂石、砂土或灰土，并应分层夯实，不符合《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ3-2010）中12.2.6条
			建设单位：滑县城关镇滑台路小学	计价阶段：1、专用合同条款21页价格调整市场价格调整无风险范围。2、专用合同条款22页合同价格计量与支付单价合同应包含风险范围。以上两条不符合《2013年建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中第3.4.1条规定计价中关于风险内容及其范围要求。
153	滑县	滑县人民医院	施工单位：河南华都建设发展集团有限公司	施工阶段—一般性条文：1. 3-1轴交D1轴墙面喷浆挂网不到位，不符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）中第4.1.4、4.2.4条的规定。
154	滑县	滑县扬帆置业有限公司	施工单位：河南腾飞建设工程有限公司	施工阶段—一般性条文：1、6号楼10轴交L轴无动力风帽脱落。2、7号楼14轴交L轴外墙保温有损坏现象，违反了16J916-1住宅排气道图集、GB 50411-2007 建筑节能工程施工质量验收规范中第4.2.7条规定。
			建设单位：滑县扬帆置业有限公司	计价阶段：1、施工合同16页第5项质量要求未填写。2、施工合同22页总价风险范围的约定情况中，不符合《2013年建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013第3.4.3条中风险共担的原则，应由发承包双方合理分摊，当合同中没有约定，发承包双方发生争议时，应按本规范9.8.1~9.8.3条的规定调整合同价款。3、施工合同23页12.3项应明确总价合同工程量计算约定。4、施工合同中14页履约担保有约定，43页附件8履约担保中无金额及签字盖章。
155	汝州市	河南万汇城实业有限公司	建设单位：河南万汇城实业有限公司	规划阶段：无建设工程规划许可证。
			建设单位：河南万汇城实业有限公司 施工单位：大立建设集团有限公司	施工阶段—违反一般性条文：1、施工组织设计未签章，方案审批、编制、审核、审批签章不全，不符合《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）中4.2.5条规定。2、隐蔽验收记录签章不全，不符合《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）中4.2.5条规定。
156	汝州市	河南万基实业有限公司	建设单位：河南万基实业有限公司	规划阶段—无建设工程规划许可证。
157	汝州市	汝行集团有限公司	施工单位：江苏省苏中建设集团股份有限公司	施工阶段—违反一般性条文：分部分项验收记录签章不全，不符合《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）中4.2.5条规定。
158	汝州市	汝州市民生房地产开发有限公司	建设单位：汝州市民生房地产开发有限公司	规划阶段—无建设工程规划许可证。
			建设单位：汝州市民生房地产开发有限公司	勘察阶段—违反法律法规：勘察报告所附勘察任务委托书未加盖委托单位印章，相关责任人未签字。
			施工单位：江西民生集团台谊建筑工程有限公司	施工阶段—违反一般性条文：1、管道压力无施工单位自检记录，不符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）中3.0.3条规定。2、竣工验收报告监理单位未签章，不符合《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）中4.2.5条规定。
159	汝州市	汝州市绿洲房地产开发有限公司	建设单位：汝州市绿洲房地产开发有限公司	规划阶段—无建设工程规划许可证。
			施工单位：大立建设集团有限公司（一标段）汝州市建筑工程有限公司（二标段）	施工阶段—违反一般性条文：1、一标段施工日志记录不全面，较简单，不符合《建筑工程资料管理规程》（JGJ/T 185-2009）中C.1.6条规定。2、个别隐蔽验收记录和测量定位记录签证不全，不符合《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）中4.2.5条规定；3、二标段隐蔽验收记录缺项较多，仅有钢筋绑扎，不符合《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）中4.1.1条规定。

160	邓州市	河南东峰房地产开发有限公司	勘察单位：河南中州地矿岩土水务有限公司	勘察阶段--违反一般性条文：地基承载力修正未按GB50112-2013规范5.2.6条 5.2.6式进行修正。
			设计单位：河南省城乡建筑设计院有限公司	设计阶段--违反一般性条文--建筑：设计说明中对地下防火区的描述与图纸不符。--电气：电梯不符合（JGJ339-2015）5.2.4条。
			施工单位：河南天工建设集团有限公司	施工阶段--违反一般性条文：1、7#楼少22层模板安装检验批。2、4层以下少砼条件试块。3、商砼少10层，28层。4、沉降观测记录少测量单位签章。5、少桩基分包单位资质。
161	邓州市	河南北方星光机电有限责任公司	勘察单位：河南工程水文地质勘察院有限公司	勘察阶段--违反一般性条文：地基承载力修正未按GB50112-2013规范5.2.6条5.2.6式进行验算。
			设计单位：南阳建筑设计院	设计阶段--违反一般性条文--结构：设计说明中未按规范（GB50010-2010）要求明确钢筋替换原则。--给水排水：高层住宅公共部分未设置灭火器。--电气：消防联动控制器无打开疏散通道门禁系统控制门的功能，不符合（GB50116-2013）4.10.3条。
			施工单位：河南天工建设集团有限公司	施工阶段--违反一般性条文：1、技术交底内容不完善。2、分部分项及检验批结论有打印现象。
162	邓州市	邓州市教育体育局	设计单位：河南远景规划建筑设计公司	设计阶段--违反一般性条文--建筑：教室楼五层不应该设置教室和教室门应朝外开。--给水排水：消防水平管道DN≥65支架连接用抗震支架。--电气：疏散场所地面的照度不应低于5Lx，不符合《教育建筑电气设计规范》（JGJ310-2013）第8.6.2.1条。
			建设单位：邓州市教育体育局	施工阶段：未按要求报送材料。
			咨询单位：中泰工程管理有限公司	计价阶段：成果文件未按规定签字；风险内容及其风险范围的约定情况招标文件未约定，合同约定为±5%以内；控制价只发布总价；控制价未备案。以上不符合《注册造价工程师管理办法》中华人民共和国建设部令第14号》、《造价咨询企业管理办法》中华人民共和国建设部令第150号和《河南省建设工程工程量清单招标控制价管理规定》（豫建设标[2010]24号文）
163	邓州市	邓州市住房和城乡建设局	建设单位：邓州市住房和城乡建设局 施工单位：邓州市市政工程有限公司	计价阶段：风险内容及其风险范围的约定情况招标文件未约定，合同约定为±5%以内；控制价只发布总价；最高投标限价未备案。以上不符合《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第16号）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）之11.1.5的要求。
164	邓州市	邓州市统筹城乡发展实验区管理委员会	建设单位：邓州市统筹城乡发展实验区管理委员会 施工单位：河南天工建设集团有限公司	计价阶段：1、桥梁钢筋HPB300//HRB400清单未分项。2、绿化专业支撑应列入措施费。3、风险内容及其风险范围的约定情况招标文件未约定，合同约定为±5%以内。4、控制价只发布总价。5、最高投标限价未备案。以上不符合《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部令第16号）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）第11.1.5、《河南省建设工程工程量清单招标控制价管理规定》（豫建设标[2010]24号文）
165	邓州市	邓州市腰店卫生院	勘察单位：河南华兴地质工程有限公司	勘察阶段--违反一般性条文：工程建筑分类定位标准设防类错误。
			设计单位：河南远景规划建筑设计公司	设计阶段--违反一般性条文--建筑：病房门朝外开。
166	长垣县	河南广鑫置业有限公司	施工单位：新乡市土建安装有限公司 监理单位：河南省新源建设工程管理有限公司	施工阶段--违反强制性条文：1、无材料台账，不符合《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2017）中14.4条规定。2、钢筋焊接无工艺试验报告，焊工人员无证上岗，不符合《钢筋焊接及验收规程》（JGJ 18-2012）中4.1.3的强制性条文规定和6.0.1的强制性条文规定。 --违反一般性条文：1、9#楼钢筋原材料合格证与复试报告不一致，不符合《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）中4.2.3条规定。

167	长垣县	河南省亿隆房地产开发有限公司	施工单位: 河南省绿筑建设工程有限公司	施工阶段一违反一般性条文: 1、监理日记内容填写不清楚与现场施工情况不一致, 不符合《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013)中7.2.2条规定。2、无基础验收报告, 不符合《建设工程文件归档规范》(GB/T 50328-2014)中4.2.3条规定以及《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)中5.0.3条规定。
168	长垣县	长垣建业城市建设有限公司	施工单位: 新蒲建设集团有限公司	施工阶段一违反一般性条文: 1、桩基工程(施工组织设计方案报审表)建设方没签字盖章, 不符合《建设工程文件归档规范》(GB/T 50328-2014)中4.2.5条规定。2、19#楼和17#楼混凝土施工记录, 商砼验收记录装订混乱, 不符合《建设工程文件归档规范》(GB/T 50328-2014)中5.2.1条规定。
169	长垣县	长垣县五洲房地产开发有限公司	施工单位: 河南金恒建设有限公司	施工阶段一违反一般性条文: 1、监理日记与施工资料不同步, 不符合《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013)中7.2.2条规定。2、监理日记与见证委托的原材实验日期不一致, 不符合《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013)中7.2.2条规定。3、施工资料中的原材料复验报告与出厂合格证的用量不一致, 不符合《建设工程文件归档规范》(GB/T 50328-2014)中4.2.3条规定。
170	长垣县	长垣县佳龙置业有限公司	施工单位: 河南中拓建设有限公司	施工阶段一违反一般性条文: 1、监理日记反映不出工程施工情况, 记录不全, 不符合《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013)中7.2.2条规定。2、基础施工日志没有填写验收日期, 没有桩基施工日志, 不符合《建筑工程资料管理规程》(JGJ/T 185-2009)中C.1.6条规定。3、没有提供检测桩基单位资质证件, 不符合《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013)中5.1.10条规定。
171	长垣县	河南省亿隆房地产开发有限公司	施工单位: 河南省绿筑建设工程有限公司	施工阶段一违反一般性条文: 1、监理日记没有显示见证取样的情况, 记录不详细, 不符合《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013)中7.2.2条规定; (2)商砼资料不齐全, 不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)中7.3.1条规定, 以及《建设工程文件归档规范》(GB/T 50328-2014)中4.1.1条规定。
172	长垣县	长垣明大置业有限公司	施工单位: 河南省宏瑞建工集团有限公司	施工阶段一违反一般性条文: 1、报审, 报验表全部没有盖章签字, 不符合《建设工程文件归档规范》(GB/T 50328-2014)中4.2.5条规定。2、无材料进场验收记录, 无见证取样记录, 无商砼施工记录, 不符合《建设工程文件归档规范》(GB/T 50328-2014)中4.1.1条规定。3、监理日记不全面, 不符合《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013)中7.2.2条规定。4、施工资料, 钢筋合格证书无盖章, 不符合《建设工程文件归档规范》(GB/T 50328-2014)中4.2.1条规定。5、施工方未建材料台帐, 不符合《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326-2017)中14.4条规定。
173	长垣县	长垣县蒲锐置业有限公司	施工单位: 长垣县银河建设工程有限公司	施工阶段一违反一般性条文: 1、检验和质量验收没签日期, 不符合《建设工程文件归档规范》(GB/T 50328-2014)中4.2.5条规定。2、报验报审文件中未见三七灰土报告, 不符合《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB 50202-2018)中4.1.4条规定。
174	长垣县	长垣县金源房地产开发有限公司	施工单位: 金源伟业建设工程集团有限公司	施工阶段一违反一般性条文: 1、抽查三层顶板、墙、记录不详, 制作试块未留浇筑日期、标号、见证人, 不符合《建设工程文件归档规范》(GB/T 50328-2014)中4.1.1条规定。2、中核五院岩土工程河南有限公司未到质检站登记, 不符合《建设工程质量管理条例》第十三条规定。3、温控记录未见, 不符合《大体积混凝土施工规范》(GB 50496-2009)第6.0.1条和6.0.2条规定。
175	长垣县	长垣县富美房地产开发有限公司	施工单位: 富美建设有限公司	施工阶段一违反一般性条文: 1、监理旁站记录、日志记录不详, 不符合《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013中5.2.11条和7.2.2条规定。2、留置的3块试块无记录, 不符合《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014中4.2.3条规定。3、施工5#钢筋原材料无台账, 不符合《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2017中14.4条规定。
176	长垣县	长垣县万家房地产开发有限公司	建设单位: 长垣县万家房地产开发有限公司	施工阶段: 未按建设部13号令向建设主管部门备案。
177	长垣县	河南省长城房地产开发有限公司	建设单位: 河南省长城房地产开发有限公司	施工阶段: 未按建设部13号令向建设主管部门备案。
178	长垣县	德邻城1号	施工单位: 河南省长城建设工程有限公司 监理单位: 河南省新源建设工程管理有限公司	施工阶段一违反一般性条文: 1、工程资料签字、盖章不全, 不符合《建设工程文件归档规范》(GB/T 50328-2014)中4.2.5条规定。2、HRB335 直径12的部分钢筋合格证未盖经销商红章, 不符合《建设工程文件归档规范》(GB/T 50328-2014)中4.2.1条规定。3、复验报告与合格证的送检报告批量不一致, 不符合《建设工程文件归档规范》(GB/T 50328-2014)中4.2.3条规定。

179	永城市	河南城市印象置业集团有限公司	施工单位：河南天元建设工程有限公司 监理单位：河南新恒丰工程咨询有限公司	施工阶段—违反强制性条文：1、每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2010）强制性条文7.4.1⑤。2、未提供焊条、焊剂产品合格证书，不符合《钢筋焊接及验收规程》（JGJ 18-2012）中3.0.6的强制性条文规定。 —违反一般性条文：1、工程技术人员不了解不熟悉强制性标准条文，不符合《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2017）中14.2节规定。
180	永城市	河南城市印象置业集团有限公司	施工单位：河南天元建设工程有限公司 监理单位：河南新恒丰工程咨询有限公司	施工阶段—违反强制性条文：1、每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2010）强制性条文7.4.1⑤。2、未提供焊条、焊剂产品合格证书，不符合《钢筋焊接及验收规程》（JGJ 18-2012）中3.0.6的强制性条文规定。 —违反一般性条文：1、工程技术人员不了解不熟悉强制性标准条文，不符合《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2017）中14.3节规定。
181	永城市	永城市光明高级中学	建设单位：永城市光明高级中学	施工阶段：未按要求报送材料。
			建设单位：永城市光明高级中学	计价阶段：未按要求报送材料。
182	永城市	河南光仲置业有限公司	施工单位：河南国业建筑工程有限公司 监理单位：河南省万安工程建设监理有限公司	施工阶段—违反一般性条文：1、对合同价款约定方式、预付工程款、工程进度款、工程竣工价款的支付和结算方式，以及合同价款的调整不规范。依据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部令第16号）第十二条。2、未提供焊条、焊剂产品合格证书及复试报告违反《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2012）3.0.6之规定。3、工程技术人员不了解不熟悉强制性标准条文，不符合《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2017）中14.2节规定。
			建设单位：河南光仲置业有限公司 施工单位：河南国业建筑工程有限公司	计价行为：1、对合同价款约定方式、预付工程款、工程进度款、工程竣工价款的支付和结算方式，以及合同价款的调整不规范，不符合《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部令第16号）第十二条规定。
183	永城市	永城市恒心置业有限公司	施工单位：永城市永昌建筑工程有限公司 监理单位：永城市建设监理有限公司	施工阶段—违反强制性条文：1、每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2010）强制性条文7.4.1⑤。2、未提供焊条、焊剂产品合格证书及复试报告违反《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2012）3.0.6之规定。 —违反一般性条文：工程技术人员不了解不熟悉强制性标准条文，不符合《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2017）中14.2节规定。
			建设单位：永城市恒心置业有限公司	计价阶段：未按要求报送材料。
184	永城市	永城协鑫再生能源发电有限公司	施工单位：山东滔建集团有限公司 监理单位：中建卓越建设管理有限公司	施工阶段—违反强制性条文：未提供焊条、焊剂产品合格证书，不符合《钢筋焊接及验收规程》（JGJ 18-2012）中3.0.6的强制性条文规定。 —违反一般性条文：1、给排水、电气、暖通、专业图纸审查缺审查人员执业印章。2、工程技术人员不了解不熟悉强制性标准条文，不符合《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2017）中14.2节规定。
185	兰考县	河南奥恒置业有限公司	建设单位：河南奥恒置业有限公司	设计阶段：建设单位未送审图纸，违反《建设工程质量管理条例》有关规定。
186	兰考县	河南华第房地产开发有限公司	建设单位：河南华第房地产开发有限公司	设计阶段：1、建设单位未送审图纸，违反《建设工程质量管理条例》有关规定。2、图纸结施中规范编码书写为GB50109-2008，应为GB50108-2008。
187	兰考县	兰考义杰置业有限公司	建设单位：兰考义杰置业有限公司	设计阶段：建设单位未送审图纸，违反《建设工程质量管理条例》有关规定。
188	兰考县	兰考二十一世纪置业有限公司	建设单位：兰考二十一世纪置业有限公司	设计阶段：建设单位未送审图纸，违反《建设工程质量管理条例》有关规定。

189	新蔡县	新蔡县仁义房地产开发有限公司	<p>施工单位：河南隆云建设工程有限公司（项目经理：王景景）</p> <p>监理单位：河南泰昌建设管理咨询有限公司（总监：李玉明）</p>	<p>施工阶段一违反强制性条文：卫浴间结构楼板四周除门洞外未做混凝土翻边，不符合《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2010）中4.10.11条的强制性条文规定。</p> <p>一违反一般性条文：1、施工图纸已经审图机构审查合格，设计单位均对审查意见进行了回复。2、施工组织设计未编制群体工程施工组织总设计，不符合《建筑施工组织设计规范》（GB/T 50502-2009）中3.0.1条规定。3、已编制的施工组织设计缺失施工总平面布置、总进度计划、主要资源配置计划，编制依据使用已过期标准规范，不符合《建筑施工组织设计规范》（GB/T 50502-2009）中第5.6.1条、4.3.1条、4.4.3条以及3.0.3条规定。4、监理单位项目总监李玉明，注册号：4100463，未在施工现场，且请假未经建设单位审批，不符合《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2017）中4.1.7条规定。5、项目经理王景景注册编号豫241141574057和安全员朱庆伟证书编号H41150010500904均未在施工现场，且无请假手续，不符合《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2017）中14.2节规定。6、现场塔式起重机未办理使用登记证，不符合《中华人民共和国特种设备安全法》第四十七条规定。</p>
190	新蔡县	河南省新蔡明英中学	<p>施工单位：河南太岳建筑工程有限公司（项目经理：冯亚丽）</p> <p>监理单位：河南建基工程管理有限公司（总监：赵斌）</p>	<p>施工阶段一违反强制性条文：1、现场不能提供给排水管道冲洗消毒试验及检测记录，不符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002）中4.2.3的强制性条文规定。2、现场不能提供埋地排水管道隐蔽前灌水试验情况报告，不符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002）中第5.2.1条的强制性条文规定。</p> <p>一违反一般性条文：1、施工组织设计未编制群体工程施工组织总设计，不符合《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009中3.0.1条规定。2、已编制的施工组织设计缺失施工总平面布置、总进度计划、主要资源配置计划，编制依据使用已过期标准规范，不符合《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009中第5.6.1条、4.3.1条、4.4.3条以及3.0.3条规定。3、检验批划分方案、模板施工编制内容与实际工程不符，不符合《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009中第1.0.3条规定。4、现场不能提供给排水管道通水、通球试验记录，不符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002中5.2.5条规定。5、现场不能提供地漏及地面清扫口排水试验记录，不符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002中14.0.2条规定。6、现场不能提供建筑物照明全负荷通电试运行记录，不符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015中21.1.2条规定。7、建设单位未办理安全监督备案手续，不符合《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》第九条规定。8、监理单位未对施工单位的人员及相关资料进行审核，不符合《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013中5.1.8条规定。9、施工单位安全生产许可证过期，不符合《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第八条规定。10、施工单位项目经理冯亚丽，证书注册编号：豫241131684855，证书编号：01506003；安全员宋良，证书编号：H41150010500319（注册单位为：林州市城投建筑工程有限公司），安全员刘伟强不在施工现场，且请假未经建设单位审批，不符合《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2017中14.2节规定。11、施工单位项目经理无现场带班记录，安全员无巡检记录，不符合《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2017中14.2节规定。</p>
191	新蔡县	河南新湖城置业有限公司	<p>施工单位：兰溪市恒春建筑工程有限公司（项目经理：冯建明）</p> <p>监理单位：中元方工程咨询有限公司（总监：胡德深）</p>	<p>施工阶段一违反强制性条文：现场不能提供埋地排水管道隐蔽前灌水试验情况报告，不符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002）中第5.2.1条的强制性条文规定。</p> <p>一违反一般性条文：1、施工图纸已经审图机构审查合格，设计单位均对审查意见进行了回复。2、施工组织设计未编制群体工程施工组织总设计，不符合《建筑施工组织设计规范》（GB/T 50502-2009）中3.0.1条规定。3、已编制的施工组织设计缺失施工总平面布置、总进度计划、主要资源配置计划，编制依据使用已过期标准规范，不符合《建筑施工组织设计规范》（GB/T 50502-2009）中第5.6.1条、4.3.1条、4.4.3条以及3.0.3条规定。4、现场不能提供地基基础分部结构实体砼强度检验及结构实体钢筋保护层厚度检验报告，不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）中10.1.1条规定。5、监理单位未对进场的起重设备资料及安全性能审核，不符合《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）中5.2.12条规定。6、第三层模版支撑体系未组织验收、无技术交底记录，不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）中第4.2节的规定和《建筑施工安全技术统一规范》（GB 50870-2013）中8.2.4条规定。7、7#塔式起重机未办理使用登记证，不符合《中华人民共和国特种设备安全法》第四十七条规定。8、土方开挖及基坑支护未编制专项施工方案，现场编制的施工方案与施工现场不符，不符合住房和城乡建设部关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质[2018]31号）以及《建筑施工组织设计规范》（GB/T 50502-2009）中第3.0.3条规定。</p>
192	新蔡县	新蔡县祥泰房地产开发有限公司	<p>施工单位：河南省银基建设有限公司（项目经理：李庆峰）</p> <p>监理单位：河南泰昌建设管理咨询有限公司（总监：徐新喜）</p>	<p>施工阶段一违反一般性条文：1、施工组织设计未编制群体工程施工组织总设计，不符合《建筑施工组织设计规范》（GB/T 50502-2009）中3.0.1条规定。2、已编制的施工组织设计缺失施工总平面布置、总进度计划、主要资源配置计划，编制依据使用已过期标准规范，不符合《建筑施工组织设计规范》（GB/T 50502-2009）中第5.6.1条、4.3.1条、4.4.3条以及3.0.3条规定。3、监理单位项目总监徐新喜注册号：41006731，总监代表李玉明注册号：4100463均未在施工现场，且请假未经建设单位审批，不符合《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2017）中14.2节规定。4、施工单位项目经理李庆峰注册编号：豫241121226740未在施工现场，无请假手续，施工单位专职安全管理人员张卫证书编号：H41160010001493不在施工现场，且无请假手续，不符合《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2017）中14.2节规定。5、该项目总建筑面积为33133.93平方米，只配位一位专职安全管理人员，不符合《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中第十三条规定。6、土方开挖、基坑支护、模板支撑体系均未编制专项施工方案，且编制的施工方案与现场施工情况不符，不符合住房和城乡建设部关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质[2018]31号）以及《建筑施工组织设计规范》（GB/T 50502-2009）中第3.0.3条规定。</p>
193	新蔡县	新蔡县李桥镇创新学校	<p>施工单位：新蔡县城建综合开发公司（项目经理：程大广）</p> <p>监理单位：河南泰昌建设管理咨询有限公司（总监：徐新喜）</p>	<p>施工阶段一违反强制性条文：现场不能提供埋地排水管道隐蔽前灌水试验情况报告，不符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002）中第5.2.1条的强制性条文规定。</p> <p>一违反一般性条文：现场不能提供主体分部结构实体砼强度检验及结构实体钢筋保护层厚度检验报告，不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）中10.1.1条规定。</p>

194	新蔡县	河南境坤房地产开发有限公司	施工单位: 河南省金晖建筑工程有限公司(项目经理: 靳晓培) 监理单位: 河南省建科建设监理有限公司(总监: 朱玉琼)	施工阶段一违反一般性条文: 1、施工组织设计未编制群体工程施工组织总设计, 不符合《建筑施工组织设计规范》(GB/T 50502-2009)中3.0.1条规定。2、已编制的施工组织设计缺失施工总平面布置、总进度计划、主要资源配置计划, 编制依据使用已过期标准规范, 不符合《建筑施工组织设计规范》(GB/T 50502-2009)中第5.6.1条、4.3.1条、4.4.3条以及3.0.3条规定。3、地下车库顶板(模壳工艺)无专项施工方案, 不符合住房和城乡建设部关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质[2018]31号)以及《建筑施工组织设计规范》(GB/T 50502-2009)中第3.0.3条规定。4、施工单位项目经理靳晓培注册编号: 豫241151686835不在施工现场且无请假手续; 安全员杨威证书编号: H4117001150096不在施工现场且无请假手续; 不符合《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2017中14.2节规定。5、该项目总建筑面积为64619.75平方米, 只配备一名专职安全管理人员, 不符合《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中第十三条规定。6、施工组织设计审批未加盖项目总监执业印章, 不符合《建设工程文件归档规范》(GB/T 50328-2014)中4.2.5条规定。7、基坑支护未编制专项施工方案, 已编制的施工方案审批未加盖项目总监执业印章且与现场施工情况不符, 不符合住房和城乡建设部关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质[2018]31号)、《建筑施工组织设计规范》(GB/T 50502-2009)中第3.0.3条规定以及《建设工程文件归档规范》(GB/T 50328-2014)中4.2.5条规定。
195	航空港区	郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)社会事业局	勘察单位: 河南省交通规划设计研究院股份有限公司	勘察阶段一违反一般性条文: 1、未提供土工试验原始记录。2、根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)中7.1.1条6款要求, 缺少说明场地地表水和地下水是否有污染源的评价。3、根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)中9.2.4条和9.2.6条要求: 缺少水位量测记录(初见水位、稳定水位)及各钻孔终孔时没有质量验收记录。4、根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)中10.5.3条3款要求: 标贯击数记录未分开记录, 应每10cm记录一次击数, 30cm为总击数。5. 野外编录中相关责任人签字不全。
			设计单位: 上海联创建筑设计有限公司、同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	设计阶段一违反一般性条文一给排水: 1、设计说明中, 最高日排水量未与最高日给水量相同, 不符合《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版)第4.4.2条。2、WL-排水横支管上连接6个大便蹲位时未设环形通气管, 不符合《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版)第4.6.3条第1款。3、换热机房未预留给水引入管, 并在给水引入管上设置室外阀门、水表、倒流防止器。同时, 换热机房应预留地面排水设施, 不符合《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版)第3.4.16条。
196	航空港区	郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)社会事业局	勘察单位: 河南省地矿工程建设(集团)有限公司	勘察阶段一违反一般性条文: 1、未提供土工试验原始记录。2、根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)中7.1.1条6款要求, 本场地缺少说明场地地表水和地下水是否有污染源的评价。3、没有水位量测记录(初见水位、稳定水位)及各钻孔终孔时没有质量验收记录。4、根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)中10.5.3条3款要求: 标贯击数记录未分开记录, 应每10cm记录一次击数, 30cm为总击数。
			设计单位: 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	设计阶段一违反一般性条文一给排水: 1、设计说明中, 最高日排水量未与最高日给水量相同, 不符合《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版)第4.4.2条。2、WL-排水横支管上连接6个大便蹲位时未设环形通气管, 不符合《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版)第4.6.3条第1款。一电气: 1、配电干线消防用排烟风机、消防水泵等消防设备配电线路应选用矿物绝缘电缆, (消防用电设备在火灾发生期间的最少持续供电时间为180min), 违反《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)第13.9.13条, 第13.9.13表。2、电力配电系统图(三), 消防水泵配电系统图中水箱消毒器为非消防设备不应带入消防泵供电回路, 非消防设备与消防设备共用供电回路不合适, 违反《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)第13.9.5条。3、电力配电系统图(三), 排风机、和生活泵供电回路断路器选用特性为C功能特性不合适, 违反《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)第2.3.5条, 第1款的规定。4、强弱电间电气竖井未设置电源检修插座, 违反《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)第8.12.9条。5、缺施工图设计文件审查记录表。
197	航空港区	郑州航空港区航程置业有限公司	勘察单位: 河南省交通规划设计研究院股份有限公司	勘察阶段一违反一般性条文: 1、报送资料没有施工图审查单位的审查意见。2、根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2011)中7.1.1条6款要求: 本场地缺少场地地表水和地下水是否有污染源。3、根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2001)中5.3.4条要求: 岩土工程勘察报告中缺少独立柱基的沉降差计算。4、根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)中9.2.4条和9.2.6条要求: 各钻孔终孔时没有质量验收记录。5、根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)中10.5.3条3款要求: 标贯击数记录未分开记录, 应每10cm记录一次击数, 30cm为总击数。
			设计单位: 上海联创建筑设计有限公司 图审单位: 河南鸿图施工图审查有限公司	设计阶段一违反一般性条文一给排水: 1、教学楼建筑给水引入管上应设置泄水装置, 不符合《中小学校设计规范》(GB50099-2011)第10.2.4条。2、送审图纸缺水施通P0-01给排水消防设计、施工总说明; 缺水施通P0-02图例, 违反《建筑工程设计文件编制深度规定》。一电气: 1、本工程为多层公建, 配电系统照明、电力、消防用电应分别自成配电系统, AA1、2、3、4配电箱配出, 照明、动力(风机、水泵)混合配电, 违反一般性条文《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)第7.2.1条, 第1款。2、2AL4、3AL4配电系统图中排风机回路, 电力系统图(三)所有空调回路, 断路器选用C特性, 违反《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)第2.3.5条, 第1款的规定。3、设计说中对弱电系统进线处电涌保护的选用不明确且系统图中未表示, 应明确电涌适配的信号线路保护器且在系统图中注明, 违反《建筑工程设计文件编制深度规定》第2016版的规定。4、电气竖井未设置电源检修插座, 违反《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008)第8.12.9条。5、利用建筑钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线时, 其上部应与接闪器焊接, 下部在室外地坪下0.8~1m处宜焊出一根直径为12mm或40mmX4mm镀锌钢导体, 此导体伸出外墙的长度小于1米, 违反《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008)第11.7.7条。(图审单位)1、缺施工图设计文件审查意见表。2、缺施工图设计文件审查记录表。3、缺施工图设计文件审查记录表。

198	航空港区	郑州航空港区航程置业有限公司	勘察单位: 河南省交通规划设计研究院股份有限公司	勘察阶段—违反一般性条文: 1、提供的施工图审查单位的审查意见单不是正式意见单。2、根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2011)中7.1.1条6款要求,本场地缺少场地地表水和地下水是否有污染源评价。3、土工试验报告CMA章不齐全,波速测试报告未盖章,违反法律法规。4、根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)中9.2.4条和9.2.6条要求:各钻孔终孔时没有质量验收记录。5、根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)中10.5.3条3款要求:标贯击数记录未分开记录,应每10cm记录一次击数,30cm为总击数。6、野外编录未分回次记录。
			设计单位: 上海联创建筑设计有限公司 图审单位: 河南鸿图施工图审查有限公司	设计阶段—违反强制性条文—电气: 1、北区配电箱系统图四,所有供空调机组配电箱的供电回路断路器均选用3200脱扣形式,无过负荷保护,违反强条《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2018)第7.6.4条。 2、火灾自动报警系统图回路总数量不明确,无法判定设备连接点数是否超标,违反强条《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)第3.1.5条、第3.1.6条。 —违反一般性条文—给排水: 1、厨房灭火器配置型号有误,不符合《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第3.2.2条和附录A。2、消火栓、喷淋泵吸水主管上未设压力表,不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.1.17条。 —电气: 1、本工程为多层公建,南区干线系统图,AA1-1, 2、AA2-1, 2、AA3-1, 2、AA4-1, 2、南区配电箱系统图二,照明,电力,消防用电未分别自成配电系统,违反《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,第7.2.1条,第1款。2、消防用电设备应采用专用回路供电,配电应有明线标志,违反《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第10.1.6条。3、北区配电箱系统图一,喷淋泵,消火栓泵供电回路主开关选用带100 mA漏电开关,违反《低压配电设计规范》GB50054-2011,第6.3.6条。4、北区配电箱系统图五、六,及南区部分配电箱系统图,所有供空调室内机配电箱的供电回路断路器均选用C特性,功能特性选择不合适,违反《通用用电设备配电设计规范》(GB 50055-2011)第2.3.5条,第1款。5、缺施工图设计文件审查记录,有回复单。6、缺施工图设计文件审查记录,有回复单。
199	航空港区	河南正弘实业有限公司	勘察单位: 河南省地矿建设工程(集团)有限公司	勘察阶段—违反一般性条文: 1、未提供土工试验原始记录。2、根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)中7.1.1条6款要求:本场地缺少场地地表水和地下水是否有污染源的评价。3、根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)中9.2.4条和9.2.6条要求,缺少水位量测记录(初见水位、稳定水位)及各钻孔终孔时质量验收记录。
			设计单位: 中国电子工程设计院	设计阶段—违反一般性条文—电气: 1、本工程应设置电信间,电信间的使用面积不应小于5平米,违反《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB50846-2012,第3.2.7条。2、高层住宅的电梯厅的照明灯具不应采用节能自熄开关,违反《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,第10.8.1条,第4款。3、缺施工图设计文件审查记录表。
			施工单位: 中国建筑第五工程局有限公司	施工阶段—违反一般性条文: 1、施工阶段项目组织机构人员与投标文件中组织机构人员不一致,详见实施阶段施工组织设计12页和投标文件第9页,不符合投标文件及合同要求。 2、个别进场材料质量合格证书过期,如车库后浇带止水钢板产品质量证明书,不符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013中3.0.3条规定。3、CFG桩基分包资料中项目经理黄华南证书不齐全,缺桩基公司资质,不符合《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013中5.1.10条规定。4、主体工程报验资料中工长和质量员签字与投标文件和施工组织设计中组织机构人员不一致,不符合。
			咨询单位: 河南天一工程管理有限公司	计价行为: 1、投标文件中存在签字漏签现象,如投标文件第一册第6页。2、无工程量清单。3、无招标控制价。
200	航空港区	河南省华鸿置业有限公司	建设单位: 河南省华鸿置业有限公司	规划阶段: (已竣工项目)前期规划资料:有用地规划许可证复印件,内容不清晰,缺少工程规划许可证和规划核实意见书,无完整手续。
			勘察阶段: 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 图审单位: 河南太平洋建筑 施工图审查有限公司	勘察阶段—违反一般性条文: 1、未提供任务委托书、技术要求、勘察纲要、钻孔测量记录、野外钻孔记录、原位测试原始记录、土工试验报告、土工试验原始记录,违反一般性条文。2、报送资料没有施工图审查单位的审查意见。3、根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)中14.2节要求:物理力学性质指标的统计应进行筛选,现统计值液性指数IL离散性太大。4、根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)中7.1.1条6款要求,本场地缺少场地地表水和地下水是否有污染源的评价。5、根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)中7.1节要求:岩土工程勘察报告4.3节单桩承载力和复合地基承载力计算有误。6、根据《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2010年版)9.2.2条:勘探点平面布置图比例尺太小(1:2000)看不清楚建筑物与勘探点的布置关系;平面图、个别剖面图、图签缺相关责任人签字。
			设计单位: 机械工业第六设计研究院有限公司 图审单位: 河南太平洋建筑 施工图审查有限公司	设计阶段—违反强制性条文—给排水: 设计说明中,未明确存水弯及带水封的卫生器具水封高度不小于50mm,不符合《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版)第4.2.6条,违反强制性条文。 —违反一般性条文—给排水: 1、根据设计说明中室内消火栓管道入户管处压力小于1.40MPa,不符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002第4.2.1条。3、设计说明中,未明确灭火器配置场所的灭火级别为中危险级,火灾种类为A类火灾,不符合《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第3.2.2条和第3.1.2条。4、消火栓系统图中,1层消火栓横干管最高处未设自动放气阀,不符合《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第3.4.13条第1款。 —结构: P1: 非框架梁上部纵筋采用直径20(22)钢筋,水平段不满足锚固长度。。P2: 施工图设计文件审查记录中施工图审查专用章类别及有效期与图纸所盖章不符。P3: 缺少施工图审查回复单、变更单。 P4: 本工程3/3-0A~3-G轴房屋长65米,不符合《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第8.1.1条。 P5: 施工图设计文件审查记录应提供加盖红章的原件。P6: 缺施工图设计文件审查回复单及变更通知单。 —电气: 1、施工图设计文件审查记录无审查人签字,审查记录不合格。2. 施工图审查专用章蓝图用章和审查记录不一致。3. 本工程配电箱系统图消防电梯配电箱,消防设备与非消防设备(井道照明,井道插座,机房插座等)共用消防设备专用回路不合适,违反《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008,第13.9.5条。4. 一二层为大型商业(配电箱系统图一)由变配电所引至消防用电的设备(排烟风机)双电源切换箱的电源线未采用矿物绝缘电缆,违反《大型商业建筑设计防火规范》DBJ41/T085-2008.第7.3.11条,第1款。5. 平面图中说明配电箱桥架安装梁下0.1米,违反《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,第8.10.5条,第4款。
			施工单位: 河南胜达建筑工程有限公司	计价行为: 1、投标文件中存在签字漏签现象,如投标文件第一册第6页。2、无工程量清单。3. 无招标控制价。

201	航空港区	河南绿地港区置业有限公司	勘察单位: 中赞国际工程股份有限公司	勘察阶段—违反一般性条文: 1、根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)中7.1.1条6款要求,本场地缺少场地地表水和地下水是否有污染源的评价。2、“勘探点平面布置图”与“建筑总平面图”中的楼号排序不一致,勘察报告的拟建建筑物楼号与设计图纸的楼号不对应。3、根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)中9.2.4条和9.2.6条要求:本项目钻孔编录不符合要求,没有水位量测记录(初见水位、稳定水位)及各钻孔终孔时没有质量验收记录。
			设计单位: 上海联创建筑设计有限公司	设计阶段—违反一般性条文—给排水: 设计说明中,未注明潜水泵压力排水系统的试验压力,不符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002第4.2.1条。—电气: 1.本次审查回单已增设电信间,但是电信间未见有设备供电电源,不符合《建筑工程设计文件编制深度规定》。
			设计单位: 河南绿地港区置业有限公司 施工单位: 上海创宏建设集团有限公司 咨询单位: 大成工程咨询有限公司	计价行为: 1.工程量清单招标人未盖章、未签字; 2.投标预算中存在造价编制人员和注册造价工程师盖章未签字现象,不符合《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》住建部第16号第二十条之规定; 3.无招标控制价的备案资料。没有报送经过当地主管部门备案的最高投标限价成果文件,违反《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住建部16号部令)有关规定。
202	航空港区	河南绿地港区置业有限公司	勘察单位: 中赞国际工程股份有限公司	勘察阶段—违反一般性条文: 1.钻孔回次进尺编录不符合要求,每次记录没按照回次记录,违反一般性条文。2、静探曲线缺施工日期记录。
			施工单位: 上海建工二建集团有限公司 咨询单位: 大成工程咨询有限公司	计价行为—违反一般性条文: 1、工程量清单招标人未签字,工程量清单不应加盖“成本部”章,应加盖单位章。2、投标预算中存在造价编制人员和注册造价工程师盖章未签字现象,不符合《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》住建部第16号第二十条之规定; 3、无招标控制价的备案资料。没有报送经过当地主管部门备案的最高投标限价成果文件,违反《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住建部16号部令)有关规定。
203	航空港区	河南绿地港区置业有限公司	勘察单位: 中赞国际工程股份有限公司	勘察阶段—违反一般性条文: 1、根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)中7.1.1条6款要求,本场地缺少场地地表水和地下水是否有污染源的评价。2、根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)中9.2.4条和9.2.6条要求:各钻孔终孔时没有质量验收记录。3、编录中未注明是初见或者稳定水位。
			设计单位: 河南省纺织建筑设计院有限公司 图审单位: 河南利业施工图审查有限公司	设计阶段—违反强制性条文—结构: 计算书中基本风压 $w_0=0.44\text{KN/m}^2$ 与总说明中基本风压 $w_0=0.45\text{KN/m}^2$ 取值不符,不符合《建筑荷载规范》(GB50009-2012)8.1.2。 —违反一般性条文—给排水: 设计说明中,未注明潜水泵压力排水系统的试验压力,不符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002第4.2.1条。 —结构: 参照05SG109-3第4.2.3条刀把形房间沿刀把短跨方向板底需附加钢筋。 —电气: 1、家居配电箱应在水平0.15~0.2米处预留AC220V电源接线盒及连接导管,违反《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011,第11.7.3条。2、电气竖井应设置应急照明和电源检修插座,违反《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第7.4.8条。3、每套住宅配电箱的总进线断路器未注明具备过、欠电压的自恢复功能,《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第6.3.2条。4、高层住宅的电梯厅的照明灯具不应采用节能自熄开关,违反《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,第10.8.1条,第4款。 —违反法律法规—结构: 1、缺少施工图设计文件审查回复单上的补充计算书。2、计算书封面缺设计、校对、审核人封面签字,不符合《建筑工程设计文件编制深度规定》4.4.11.4条。3、缺少基础承载力计算书、缺少CFG桩承载力计算书。
			施工单位: 上海创宏建设集团有限公司 咨询单位: 大成工程咨询有限公司	计价行为: 1、工程量清单招标人未签字,工程量清单不应加盖“成本部”章,应加盖单位章。2、投标预算中存在造价编制人员和注册造价工程师盖章未签字现象,不符合《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》住建部第16号第二十条之规定。3、无招标控制价的备案资料。没有报送经过当地主管部门备案的最高投标限价成果文件,违反《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住建部16号部令)有关规定。
204	航空港区	河南绿地港区置业有限公司	勘察单位: 中赞国际工程股份有限公司	勘察阶段—违反一般性条文: 1、钻孔回次进尺编录不符合要求,每次记录没按照回次记录。2、静探曲线缺施工日期记录。
			设计单位: 河南省纺织建筑设计院有限公司	设计阶段—违反一般性条文—给排水: 设计说明中,未注明潜水泵压力排水系统的试验压力,不符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002第4.2.1条。 —电气: 1.家居配电箱应在水平0.15~0.2米处预留AC220V电源接线盒及连接导管,违反一般性条文《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011,第11.7.3条。2、电气竖井应设置应急照明和电源检修插座,违反《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第7.4.8条。3、高层住宅的电梯厅的照明灯具不应采用节能自熄开关,违反《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,第10.8.1条,第4款。
			施工单位: 上海创宏建设集团有限公司 咨询单位: 大成工程咨询有限公司	计价行为: 1、工程量清单招标人未签字,工程量清单不应加盖“成本部”章,应加盖单位章。2、投标预算中存在造价编制人员未签字、未盖章现象,且编制人和复核人为同一个人。3、无招标控制价的备案资料。没有报送经过当地主管部门备案的最高投标限价成果文件,违反《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住建部16号部令)有关规定。

205	航空港区	郑州航空港区盛世宏图置业有限公司	设计单位: 中化地质郑州岩土工程有限公司	勘察阶段—违反一般性条文: 1、未提供勘察合同、任务委托书、技术要求、勘察纲要、钻孔测量记录、野外钻孔记录、原位测试原始记录、土工试验报告、土工试验原始记录。2、报送资料没有施工图审查单位的审查意见等资料。3、根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)中7.1要求,岩土勘察报告中沉降计算有误。4、缺少各层土的渗透系数。5、勘察场地共有6、7、8、9四个地块,不符合《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2010年版)中9.2.2条要求,“勘探点平面布置图”缺地块标识。6、根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)中7.1.1条6款要求,本场地缺少场地地表水和地下水是否有污染源的评价。
			设计单位: 上海瀚联建筑设计咨询有限公司 图审单位: 河南利业施工图审查有限公司	设计阶段—违反一般性条文—给排水: 1、给水系统图中,加压给水立管16层地面上未设阀门,不符合《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版)第3.4.5条第4款。—电气: 1、核实普通排污泵的启动器采用MFG的脱扣形式,违反《通用用电设备配电设计规范》(GB 50055-2011)第2.3.7条。2、本工程应设置电信间,系统图有标注平面图中未见设置,电信间的使用面积不应小于5平米,违反《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》(GB50846-2012)第3.2.7条。3、地下一层配电室,未设置电话分机,违反《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)第6.7.4条。—结构: 1、本工程长度49.9米,超过《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第8.1.1条设置伸缩缝间距。2、结构20-011:《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)第6.1.5条高度不大于24米的丙类建筑不宜采用单跨框架结构。3、图中与剪力墙顺接的KL编号参见16G101图集应为LLk,构造做法不同。4、结施-15a: KL12(2A)悬挑端箍筋未全段加密。5、依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)第8.4.2条,应进行基底形心与荷载重心偏心距验算。6、缺少与施工图审查回复单配套的变更单和缺施工图设计文件审查记录表。
			施工单位: 荣盛建设工程有限公司 咨询单位: 大成工程咨询有限公司, 朱清骏	计价行为—违反一般性条文: 1、投标文件中投标预算清单表格不全,无单位工程投标总价表,多数总价措施项目清单与计价表、规费税金项目计价表无造价编制人员以及复核人签字和盖章,不符合《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》住建部第16号第二十条之规定。2、招标工程量清单无加盖造价咨询单位资质专用章,无造价编制人和复核人签字和盖章,无编制日期,违反一般性条文《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)的规定。; 4. 中标通知书监督单位未盖章; 5. 无招标控制价的备案资料。没有报送经过当地主管部门备案的最高投标限价成果文件,违反《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住建部16号部令)有关规定。
206	航空港区	郑州港尚房地产开发有限公司	勘察单位: 河南工程水文地质勘察院有限公司	勘察阶段—违反一般性条文: 标贯击数记录未分开记录,应每10cm记录一次击数,30cm为总击数,不符合《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)中10.5.3条3款要求。
			设计单位: 光山县金鼎建筑勘察设计有限责任公司	设计阶段—违反一般性条文—结构: 1、依据《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016)第3.2.2条,建筑变形测量等级二级应为二等。2、参照05SG109-3第4.2.3条刀把形房间沿刀把短跨方向板底需附加钢筋。3、结施-16: 排烟井盖板厚400有误,若按照400板厚设计,板负筋配置不满足最小配筋率要求。4、本工程名称《岩土工程勘察报告》与图纸不符。5、缺少结构计算书、缺少施工图审查回复单。—给排水: 1、设计说明中,未注明潜水泵压力排水系统的试验压力,不符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)第4.2.1条。2、未表示消防电梯坑底至集水坑的预埋管(洞)管径、标高、定位尺寸,不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第9.2.1条第3款。3、核对一层公厕、物业用房、商业服务中心2个消火栓的水枪充实水柱同时到达任何部位距离不足,不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第7.4.6条。
			建设单位: 郑州港尚房地产开发有限公司 施工单位: 河南省第一建设工程集团第七建筑工程有限公司	计价行为: 1、投标文件中投标预算规费部分住房公积金未计取。2、无招标控制价。3、无招标控制价的备案资料,没有报送经过当地主管部门备案的最高投标限价成果文件,违反《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住建部16号部令)有关规定。